



TILSTANDSRAPPORT

Saltbækvej 97 - 4400 Kalundborg

GYLDIGHEDSPERIODE: 15.01.2026 - 15.07.2026

LØBENUMMER: H-26-02940-0028

EJENDOMSINFORMATION

Ejendomstype:

Enfamilieshus

Ejendomsstatus:

Dødsbo

Byggeår:

1900

Kommune- og BFE nr.:

326-2460025

Matrikel/ejerlav:

1r, Illerup By, Raklev



DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Bygningssagkyndig:

Johnny Ejland Olsen

Firma:

TÜV SÜD Domutech A/S

Adresse:

Johanne Møllers Passage 1, 1799 København V

Telefon:

60555444

E-mail:

info.dk-bls@tuvsud.com

DET SKAL DU VIDE OM TILSTANDSRAPPORTEN



Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.



Den bygningssagkyndige vurderer ejendommen ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor fremgår forhold, der er almindelige for bygningens alder og type ikke som skader i tilstandsrapporten.



Tilstandsrapporten indeholder kun skader, den bygningssagkyndige kan se eller kan kontrollere med enkle hjælpemidler.



Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den vurdering, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Nogle skader kan udvikle sig over tid og dermed blive væsentligt dyrere at udbedre.

HVAD KIGGER DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE EFTER?

Den bygningssagkyndige kigger på skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan eksempelvis være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.

Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige IKKE kigger på:

El- og VVS-installationernes funktion • sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand • bagatelagtige forhold, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi væsentligt • bygningens placering på grunden • bygningens planløsning • bygningens indretning • løsøre, eksempelvis hårde hvidevarer • udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg • markiser og baldakiner • installationer uden for bygningerne • bygningens æstetik og arkitektur • bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen).

NÅR DU KØBER ET BRUGT HUS

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kan sammenlignes med et nybygget hus. Tidligere byggemetoder var anderledes end i dag, og vind og vejr samt daglig brug har med tiden slidt på huset. Mange huse er renoveret og ombygget – nogle ad flere omgange. Der kan også være opført tilbygninger.

I tilstandsrapportens skadesoversigt får du et overblik over, hvilke synlige skader bygningerne har. De tidstypiske byggetekniske forhold, man må forvente af et hus af den pågældende type og alder, er som udgangspunkt **ikke** registreret i skadesoversigten. Derfor fremgår eksempelvis manglende maling på vinduer og døre, fugtige kældre i ældre huse og andre skønhedsfejl og kosmetiske skader typisk ikke, da det helt naturligt følger med et brugt hus.

HUSTYPEBESKRIVELSE

Hustypebeskrivelsen giver dig **generel** information om kendetegn og byggeteknik ved huse af den pågældende type. Du skal være opmærksom på, at der er tale om standardiserede beskrivelser, der ikke er udarbejdet af den bygningssagkyndige.

Informationen om hustypen er generel, og den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet i hustypebeskrivelsen. Den har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



KENDETEGN OG BYGGETEKNIK

Landhuse og mindre byhuse – frem til ca. 1920

Huse fra denne periode er traditionelt bygget af gode materialer og med teknisk simple løsninger. Omkring år 1900 vinder betonsoklerne indpas i den danske byggeteknik, og materialet erstatter mursten, som den bærende del i jorden.

Landhuse og mindre byhuse er bygget i mursten både inde og ude. Facaderne er enten opført med hulrum eller som massivt murværk, og de fremstår enten som pudset murværk eller rå mursten. De pudsede facader er enten malet eller kalket og kan være pyntet med gesimser og detaljer omkring vinduer og døre. Såløbene er typisk udført i mursten eller støbt i beton, og vinduerne er normalt af træ.

Tagbelægningen er oprindeligt naturskifer eller tegl. Tagstene er understrøget med mørtel (det som tætnet mellem stenene) og skiferpladerne er kittet i samlingerne. Loftrummet er oprindeligt ikke indrettet og er derfor ikke isoleret, hvilket dog kan være sket efterfølgende. Etageadskillelsen er udført af bærende træbjælker, som lofter og gulve er fastgjort på.

Indvendige vægge og lofter har oprindeligt pudsede overflader, og gulvene er typisk af træ.

For land- og stuehuse er det normalt, at gulvkonstruktionen er udført med en opklodsning direkte oven på jorden, og der kan derfor trænge fugt og kulde op i gulvene. Det ses dog sjældent i dag. Ofte har huset en krybekælder, som kan være nedlagt i forbindelse med efterisolering af gulvene.

Ejendomme på landet og i sommerhusområder er opført med et nedsivningsanlæg på grunden. Spildevandet fra bygningerne renses i en tank, hvorefter det siver ned i undergrunden. Typisk sker tømningen af disse tanke via en kommunal tømningsordning. I byerne sker afledningen af spildevandet til den offentlige kloakledning i gaden. Afløbsinstallationer på ejendomme fra før 1920 er typisk udført i glaserede lerrør. Er disse ikke udskiftet eller renoveret, har rørene normalt ingen eller kun ringe restlevetid.

Rotter lever bl.a. i kloakker og udgør et problem mange steder i Danmark. Rotter er skadedyr, som kan ødelægge rør, installationer og isolering og som desuden kan overføre smitsomme sygdomme. Derfor har husejere pligt til at anmelde tegn på rotter til kommunen.

Kommunerne har ansvaret for de offentlige kloakker, mens de private kloak- og stikledninger er de enkelte husejeres ansvar. Hvis der er mistanke om rotter i private kloak- og stikledninger, kan kloakkens tilstand afklares ved en kloakinspektion.

En kloakinspektion er ikke en del af huseftersynsordningen, og de beskikkede bygningssagkyndige, som udfører et huseftersyn, har ikke kompetence til at udføre en kloakinspektion. Hvis en huskøber ønsker en kloakinspektion, kan køberen bestille inspektionen hos en autoriseret kloakmestervirksomhed.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

OM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hustypebeskrivelsen indeholder en række konkrete opmærksomhedspunkter, der relaterer sig til beliggenheden og materialerne i huset i denne tilstandsrapport.

Opmærksomhedspunkterne tager højde for eventuelle ændringer som følge af til- eller ombygninger.

Du skal være opmærksom på, at det er

standardiserede beskrivelser, der er dannet ud fra materialeoversigten sidst i tilstandsrapporten.

Den bygnings sagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet, og

opmærksomhedspunkterne har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



Asbest

Denne hustype er opført i perioden, før asbestholdige byggematerialer bliver almindeligt anvendt. Derfor er der oprindeligt ingen asbest indbygget, men er huset senere renoveret, kan der være indbygget asbestholdige materialer. Hvis der eksempelvis er indlagt vand og varme i huset omkring 1940'erne, kan isoleringsmaterialerne være asbestholdige. Det samme gælder nyere materialer som vinyl, fliselim eller aftrækskanaler i eternit, samt hvis taget er ændret til bølgeeternit- eller eternitskifertag. Asbest er normalt ikke farlig eller sundhedsskadelig, hvis blot materialerne får lov til at blive siddende der, hvor de oprindeligt er indbygget. Hvis du ønsker at renovere din bolig, skal du være særligt opmærksom, at asbestholdige materialer skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler. Det gælder eksempelvis, hvis du ændrer på oprindelige vvs-installationer eller skifter gulvbelægningen ud.

Du kan finde yderligere information om asbest på Asbest-huset.dk. Se, hvad du skal være særligt opmærksom på og hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistanke om, at der er asbest i dit hus.



Betonfundament

Betonsokler har ofte nogle områder, hvor pudsen skaller af eller der er nogle mindre revner. De fleste revner opstår oftest straks efter huset er bygget og er normalt nogle svindrevner i betonen. Kommer der eksempelvis forandringer i grundvandsniveauet, kan dette påvirke fundamentet. Revnerne kan også opstå i forbindelse unormale vejrforhold, som lange meget tørre eller fugtige perioder. Sokler uden revner er sjældne.



Bølgeeternitplade med asbest

Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale. Bølgeeternitplader tager normalt ikke skade af dette, men ved store mængder af mos er der risiko for, at tagvandet ikke kan løbe hurtigt nok af, hvorved der via samlinger kan trække vand ind i tagkonstruktionen. Ved en eventuel afrensning af mos skal det sikres, at taget kan holde til det. En malerbehandling af eternit forlænger normalt ikke tagbelægningens levetid, men kan ændre på tagets ventilation, så det bliver for tæt.

Da tagbelægningen indeholder asbest, skal der ved reparationer eller udskiftning tages forholdsregler vedrørende asbesthåndtering og bortskaffelse. Se evt. information på www.asbest-huset.dk.



Gulvklinter og vægfliser

Gulv- og vægoverflader beklædt med klinker skal altid være intakte, og specielt områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag klinkerne. Utætheder opstår oftest i fugerne mellem gulvet og væggene og i hjørnerne. Fugerne, især de elastiske, kan blive misfarvet af for eksempel skimmel, hvilket ikke er kønt, men uskadeligt. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



Lofter

Lofter med pudsede overflader eller af gips vil med tiden få nogle mindre revner. I gipslofter opstår revnerne oftest i samlingerne mellem pladerne, mod væggene og i hjørnerne. Lofter mod uisolerede eller ringe isolerede loftsrum vil ofte få noget mørkfarvning, der ses som mørke striber under spærrene eller langs loftets kant mod ydervæggen, hvor der er en kuldebro på grund af mindre god isolering.



Tegl

Oprindeligt var murede facader udført massive. Senere blev de udført som delvist hule mure. Fra ca. 1920'erne bliver facader udført som hule mure med ståltrådsbindere. Fra 1960'erne er alle huse udført med isolerede facader. Helt frem til 1970'erne er der kuldebroer i væggene – steder hvor for- og bagmure er bygget sammen. Disse kuldebroer kan medføre mørkfarvninger. Dette kan også ske, hvis møbler står tæt til kolde vægge. Uisolerede vægge er naturligt kolde, hvilket også kan opfattes som trækgener. Fugtsikring mellem fundament og facader kommer først omkring 1900, hvilket gør, at fugt trænger op i muren i de ældre huse, fra før den tid.



Træbeklædte facader

Udvendigt træbeklædning opfugtes og udtørres, hver gang vejret skifter. Lange tørre perioder kan medføre revner og sprækker i træet, som igen kan forstærke en nedbrydning. Normalt skal der være god ventilation bag facadens beklædning.



Radon

Radon er en radioaktiv gas, som findes i den danske undergrund. Du kan ikke se, lugte eller smage gasarten, men den er sundhedsskadelig, og radon kan fremkalde kræft. Radon kan trække op i boligen fra undergrunden, hvis ikke der er lavet en "radonspærre". Huse bygget efter 1998 er udført med radonspærre for at minimere risikoen for forhøjet radonniveau indendørs.

Radonniveauet i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet du befinder dig.

Kalundborg kommune er i klasse 3 med et radonniveau i 3,0% - 10,0%. Du kan se et kort over radonniveau på www.radonguiden.dk. Her kan du også finde mere information om, hvordan du kan sikre dit hus mod radon og hvordan du får foretaget en præcis måling af radonniveauet.

TAGETS RESTLEVETID

Oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag. Det er altså ikke en konkret vurdering af tilstanden på beboelsesbygningens tag.

Levetidstabellerne fra Statens Byggeforskningsinstitut lægger til grund for den illustrerede restlevetid, og tager højde for tagets alder og materialer.

Du skal være opmærksom på, at et tags reelle levetid kan variere meget, alt efter vind, vejr og vedligeholdelse.

Hvis der er konstateret en skade på det konkrete tag, vil det fremgå af skadesoversigten.

De væsentligste bygningsdele i tagkonstruktionen, som sikrer bygningen mod klimaet, er tagbelægningen samt eventuelt undertag og inddækninger.



Tagbelægning - Eternitbølgeplader med asbest

Oplægningstidspunktet for den valgte tagtype er ukendt, hvorfor den statistiske restlevetid ikke kan beregnes.

BYGNINGER I TILSTANDSRAPPORTEN

Litra	Anvendelse	Opført	Bebygget areal m2		Etager udover kælder	Udnyttet tagetage m2	Brutto etageareal m2	
			Total	Kælder			Bolig	Erhverv
A	Beboelse/udhus	1900	186	-	1	-	135	-
C	Garage B3	1900	46	-	1	-	-	-
D	Vindfang mod nord	1000	8	-	-	-	-	-

BEMÆRKNINGER

Nedenfor kan du læse om bygninger og bygningsdele, som af forskellige årsager ikke er besigtiget.

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du er dækket i ejerskifteforsikringen i forhold til disse undtagelser. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne.

BYGNINGER, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE HAR UNDTAGET

Alle bygninger er som udgangspunkt en del af eftersynet. Men den bygningssagkyndige kan undtage konkrete bygninger på grund af ringe byggeteknisk eller brugsmæssig værdi.

Vindfang mod nord: Bygningen er opført i simple materialer og bygningen skønnes at have ringe byggeteknisk værdi/bygningen er med mange skader blandt andet mangler der færdiggørelse af lofter og tæt dampspærre og tagdækningen er slidt og der er mangler flere steder færdiggørelse af bygningsdele så som ydervæg mod nord og bygningen er derfor ikke en del af tilstandsrapporten samt at det ikke giver mening at udføre tilstandsrapport på denne bygning

BYGNINGSDELE, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE IKKE KUNNE BESIGTIGE

Hvis der er bygningsdele eller rum, der normalt er tilgængelige, men som den bygningssagkyndige i denne gennemgang ikke har kunnet besigtige, er de ikke omfattet af eftersynet.

Beboelse/udhus

Badeværelse: Indvendig skål i gulv afløb i brusnichen kunne ikke optages/ aftages hvilket hindrer besigtigelsen af gulv afløbet

Tagrum / Loftrum: Loft tagrum er besigtet fra udhæng mod øst grundet manglende gangbro hvilket hindrer besigtigelsen

Sekundær rum udhus: Gulv og indervægge er flere steder dækket af indbo/ materialer hvilket hindrer besigtigelsen

Garage B3

Sekundær rum: Indervægge og gulv er generelt opfyldt med indbo / materialer hindrer besigtigelsen

BYGNINGSDELE, DER VAR GJORT UTILGÆNGELIGE UNDER BYGNINGSEFTERSYNET

Hvis bygningsdele eller rum er gjort utilgængelige under eftersynet, kan den bygningssagkyndige ikke besigtige dem. Af denne årsag er de ikke omfattet af eftersynet og er normalvis ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Ingen rum eller bygningsdele, var gjort utilgængelige

BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TERMORUDER

Der kan forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synligt punkterede ruder vil fremgå af skadesoversigten.

Beboelse/udhus

Garage B3

AFVIGELSER FRA BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)

Afvigelserne er den bygningssagkyndiges markering af de åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på en faktisk opmåling. Ejer har pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Vindfang mod nord: Bygningen er ikke anført i BBR. Det angivne areal er skønnet og beror ikke på en egentlig opmåling. Bygningsbeskrivelsen er rettet i henhold til de faktiske forhold.

FØLGENDE MATERIALE FORELÅ:

BBR-ejermeddelelse 13.01.2026

Der findes ingen tidligere tilstandsrapporter på ejendommen

Andre bygningsoplysninger:

Der forelå ikke andet relevant materiale.

ØVRIGE OPLYSNINGER:

Bygning 1 og 2 på BBR er sammenslået til 1 bygning A (beboelse/udhus)

SKADESOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen.

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner.

Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader.



SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:



Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **kort sigt**. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.



Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **længere sigt**. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.



Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.



Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Kort sigt er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

SKADER UDEN PÅ BEBOELSE/UDHUS

BEBOELSE/UDHUS - TAG

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
1		Tre styks skorsten er flere steder med frostsprængte teglsten og fuger mangler stedvist tilstrækkelig udfyldning.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-
2		Tagdækning er stedvist med ujævnheder eksempelvis mod nord.	-	-
3		Tagdækning er stedvist med revner/ krakeleringer eksempelvis mod nordvest og tagdækningen er flere steder med mosbegrøninger eksempelvis på tagfladen mod nord og syd og øst og vest og der er enkelte revnede defekter rygningssplader eksempelvis mod sydvest.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på underliggende / bagvedliggende konstruktioner	-
4		Der er revner mellem skorsten og ydervæg mod vest og udvendigt terræn er enkelte steder ført for højt op af skorstenen her.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-
5		Der mangler til inddækning mellem tag og skorsten mod vest og øst.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på underliggende / bagvedliggende konstruktioner	-
6		Der mangler stedvist færdiggørelse af udhæng eksempelvis mod sydvest.	-	-
7		Pap mellem tagdækning og vindskeder er generelt med skønnet slidte overflader eksempelvis mod nord og vest.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
8		Der gror stort træ ind over tagdækning ved udhusbygningen mod sydvest.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på kortere sigt.	-
9		Vindskeder er enkelte steder med nedbrudt træ eksempelvis mod sydvest.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-
10		Skotrende mod sydøst mangler vedligeholdelse i form af oprensning.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på underliggende / bagvedliggende konstruktioner	-
11		Der er revner mellem skorsten og ydervæg mod øst.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-

BEBOELSE/UDHUS - YDERVÆGGE

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
12		Ydervægge er med enkelte revner og er stedvist med pudsafskalninger eksempelvis mod sydvest.	-	-
13		Fuger i murværket er stedvist med huller efter skønnede murbier eksempelvis mod syd.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	Huller bør lukkes
14		Træbeklædning under vinduer mod syd slutter stedvist ikke tæt i fer og not og der mangler enkelte brædder her.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på underliggende / bagvedliggende konstruktioner	-
15		Der er enkelte steder indmuret skønnet træregler/ stolper/søjler i fundament/ sokkel eksempelvis mod syd.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-

BEBOELSE/UDHUS - DØRE/VINDUER/PORTE

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
-----	-----------	-------	--------	------------

16		Revnet glas i vindue mod entre.	Risiko for personskade og yderligere skadesudvikling	-
17		Vinduer er stedvist med insekthuller eksempelvis mod sydvest.	-	-
18		Fuger er enkelte steder med revner/defekter eksempelvis ved dør/ port mod syd vest i udhusbygningen.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-
19		Port i udhusbygningen mod sydvest er med nedbrudt træ, ses i stolper/karmtræ ved port.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-
20		Nedbrudt træ i vinduesparti mod syd øst.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-
21		Dørparti mod entre mangler skønnet tilstrækkelig fastgørelse til bygningsdele.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-

BEBOELSE/UDHUS - FUNDAMENT/SOKKEL

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
22		Sokkel er flere steder med pudsafskallinger og enkelte revner eksempelvis mod nord.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-

SKADER INDE I BEBOELSE/UDHUS

BEBOELSE/UDHUS - Stueplan - Køkken

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
23		Stedvist overfadsskader i skønned korkgulv.	-	-
24		Der er tape samling på afløbsinstallation under køkkenvask og afløbsrør slutter ikke tilstrækkeligt tæt til støbejernsrør og støbejernsrør er med rust.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på øvrige / tilstødende konstruktioner	-
25		Der mangler enkelte steder vægklinker eksempelvis ved vindue.	-	-
26		Loft i køkken er stedvist med aftegninger.	-	Forholdet var tørt ved fugtmåling og skønnes derfor af ældre dato.
27		Indervægsbeklædning mangler enkelte steder tilstrækkelig fastgørelse til bygningsdele eksempelvis mod stuen.	-	-

BEBOELSE/UDHUS - Stueplan - Badeværelse

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
28		Der er enkelte revnede vægfliser eksempelvis i brusenichen og enkelte vægfliser med mindre god vedhæftning til underlaget eksempelvis i brusenichen.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på underliggende / bagvedliggende konstruktioner	-
29		Fuger er stedvist med revner defekter eksempelvis mellem vægfliser i brusenichen samt mellem gulvklinter i brusenichen.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på underliggende / bagvedliggende konstruktioner	-

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
30		Der er enkelte gulvklinter med manglende vedhæftning til underlaget og enkelte gulvklinter med afslået kanter eksempelvis i brusenichen og ved dør.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på underliggende / bagvedliggende konstruktioner	-
31		Irringer på afløb under køkkenvask.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på underliggende / bagvedliggende konstruktioner	-
32		Der er kun rumaftræk gennem vindue i rummet.	-	-
33		Dør er med finerskader.	-	-

BEBOELSE/UDHUS - Stueplan - Stue

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
34		Der er stedvist revnede gulvklinter og gulvklinter med manglende vedhæftning til underlaget eksempelvis mod sydøst.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-
35		Stedvist klinter med afslået kanter ved brændeovnen.	-	-

BEBOELSE/UDHUS - Stueplan - Tagrum / Loftrum

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
36		Spær er stedvist med insekthuller eksempelvis mod øst.	-	-
37		Der ligger små stykker eternit på isoleringen eksempelvis mod nord øst.	-	Eternitstykkerne kan indeholde asbest, hvorfor kontakt bør undgås. Såfremt det ønskes fjernet bør det ske i henhold til gældende anvisninger.

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
38		Isolering er flere steder med overfladeskader og isolering ses stedvist i udhæng blandt andet mod syd der ligger flere steder dyreekskrementer fra skønne skadedyr på isoleringsmaterialet eksempelvis ved skorsten mod øst.	Skadedyr og skadedyrs ekskrementer bør fjernes isoleringsværdien er ligeledes nedsat	Det kunne ikke afklares om boet var aktivt ved besigtigelsen

BEBOELSE/UDHUS - Stueplan - Bryggers/fyrrum

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
39		Vandvarmerens afløb fra sikkerhedsventil er ikke ført til afløb.	Forholdet kan give anledning til vandskader, hvis sikkerhedsventilen åbner.	-
40		Indervægge er stedvist med pudsafskalninger.	-	-
41		Dør til bryggers er med finerskader.	-	-
42		Det vides ikke om oliefyr virker mere i henhold til arving.	-	Det bør undersøges nærmere hvad der eventuelt skal til for at få oliefyret i drift igen hvis dette ønske benyttet igen

BEBOELSE/UDHUS - Stueplan - Entre

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
43		Fuger mangler stedvist tilstrækkelig udfyldning mellem teglsten og der er enkelte revnede teglsten eksempelvis ved brændeovn.	-	-
44		Enkelte fugtskjolder i lofter eksempelvis ved udvendig dør.	-	Forholdet var tørt ved fugtmåling og skønnes derfor af ældre dato.

BEBOELSE/UDHUS - Stueplan - Toilet

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
-----	-----------	-------	--------	------------

45		Stedvist gulvklinker med manglende vedhæftning til underlaget eksempelvis ved dør og der er enkelte revnede hulkehls klinker eksempelvis ved dør og her mangler der også lidt tæt fuge mellem hulkels klinker.	-	-
46		Revne defekt tætning mellem gulvklinker og kloakrør.	-	-

BEBOELSE/UDHUS - Stueplan - Generelt for Stueetage

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
47		Indervægge er stedvist fugtskjoldet og der er stedvist målt forhøjet fugt i indervægge eksempelvis i værelser mod vest.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-
48		Stedvist skævhed/ujævnheder i lofter eksempelvis i værelser mod vest.	-	-

BEBOELSE/UDHUS - Stueplan - Sekundær rum udhus

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
49		Fuger mangler generelt tilstrækkelig udfyldning/puds og indervægge er stedvist med forhøjet fugtindhold eksempelvis mod vest.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-
50		Lofter er enkelte steder fugtskjoldet og enkelte loftplader mangler tilstrækkelig fastgørelse til underlaget.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på kortere sigt.	-
51		Terrændæk er stedvist med slidte overflader.	-	-
52		Dampspærren slutter enkelte steder ikke tæt til bygningsdele eksempelvis mod vest.	Risiko for blandt andet fugt og hermed skade på øvrige / tilstødende konstruktioner	-

SKADER UDEN PÅ GARAGE B3

GARAGE B3 - TAG

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
53		Tagdækningen er oplagt med for lidt fald i henhold til leverandørens forskrifter og tagdækningen mangler undertag.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på underliggende / bagvedliggende konstruktioner	-
54		Der mangler sålbænke/tætninger omkring vinduer mod syd.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på kortere sigt.	-
55		Der mangler tæt inddækning mellem tag og ydervæg på udhusbygningen.	Der er risiko for utætheder og hermed skade på underliggende/bagvedliggende konstruktioner	-

GARAGE B3 - YDERVÆGGE

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
56		Ydervægge er stedvist med revner og pudsafskalninger eksempelvis mod syd og vest.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-

GARAGE B3 - FUNDAMENT/SOKKEL

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
57		Sokkel er stedvist med pudsafskalninger og enkelte revner eksempelvis mod syd og vest.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-

SKADER INDE I GARAGE B3

GARAGE B3 - Stueplan - Sekundær rum

Nr.	Vurdering	Skade	Risiko	Bemærkning
58		Terrændæk ligger under terrænniveau.	Risiko for skønnet overfladevands og smeltevands indtræning og hermed skade på øvrige / tilstødende konstruktioner	-
59		Indvægge er flere steder med pudsafskalninger og enkelte revner eksempelvis mod sydøst.	-	-
60		Spær er stedvist med insekthuller.	-	-
61		Terrændæk er stedvist med revner og slidte overflader.	-	-
62		Hul i indervægsbeklædning mod nord enkelte steder og enkelt større revner i indervægge eksempelvis mod syd.	Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.	-
63		Skønnet insekthuller og boremel i dør mod øst.	-	-



SÆLGEROPLYSNINGER

Sælgeren af en ejendom skal give oplysninger om alle bygninger på grunden ud fra sit kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Oplysningerne er grundlag for den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen, når der skal udarbejdes en tilstandsrapport.

Du skal være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.

OPLYSNINGER OM BESTILLING AF TILSTANDSRAPPORTEN		SVAR
1.1	Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?	
	Vælg	Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde en efter aftale med mig
1.2	Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom?	Ja
	Firma navn	RealMæglerne Klarstrup og Sørensen ApS
	Lokal afdeling og adresse	RealMæglerne Klarstrup og Sørensen ApS

YDERLIGERE BEMÆRKNINGER

<Yderligere bemærkninger er ikke udfyldt>

Dato

Underskrift - ejer/sælger

Sæt X

☐ Sælger var til stede

SÆLGER:

Boet efter Jens Håkonsen v/ Laila Weilsby

Saltbækvej 97

4400 Kalundborg

Sælger har ikke besvaret spørgsmål om ejendommen

Dødsbo

OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Bemærk: Har du som køber modtaget rapporter inden deres udløbsdatoer, skal der ikke udarbejdes nye rapporter, selvom købet gennemføres efter gyldighedsperiodens udløb.



BYGNINGSEFTERSYN

Hvordan er bygningseftersynet udført?

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se.

Eksempelvis løftes væg-til-væg-tæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på de bagvedliggende konstruktioner.

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

Hvad omfatter bygningseftersynet ikke?

Forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten. Disse forhold er ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Derudover undersøger den bygningssagkyndige ikke bagatelagtige forhold og løsøre. Det er eksempelvis hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere.

OM EJERSKIFTEFORSIKRINGEN

Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud. Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien af sit fremlagte forsikringstilbud.

Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

Skader og fysiske forhold

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber overtog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

VVS-installationer

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament, samt lovgivningsmæssig afklaring af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Elinstallationer

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovgivningsmæssig afklaring af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk

Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolisen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Rapportens gyldighedsperiode

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis. forurenede jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

TILLÆG OG REVISIONER

Hvad er en revision?

En revision betyder, at den bygningssagkyndige har ændret en eller flere oplysninger i tilstandsrapporten efter at den første gang er inddateret. Det er kun muligt at foretage en revision af rapporten inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

Hvis der er foretaget en revision af rapporten fremgår det af rapportens side 2, hvad der er ændret. Revisionen ændrer ikke på rapportens gyldighedsperiode.

Hvad er et tillæg?

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen.

KLAGER

Hvor kan jeg klage over tilstandsrapporten?

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige.

Du skal forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet www.husklage.dk.

VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om bygningseftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på www.boligejer.dk sammen med de digitale rapporter.

DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Firma: TÜV SÜD Domutech A/S
Beskikket bygningssagkyndig: Johnny Ejland Olsen

Adresse: Johanne Møllers Passage 1, 1799 København V
Telefon: 60555444
E-mail: info.dk-bls@tuvsud.com

Den beskikkede bygningssagkyndige har en samarbejdsaftale med: Dansk boligforsikring

Besigtigelsesdato: 14.01.2026

OPLYSNINGER TIL EJERSKIFTEFORSIKRING

Oplysningerne i dette afsnit omhandler bygningskonstruktioner. Oplysningerne er henvendt til ejerskifteforsikringen, men vedlægges tilstandsrapporten som bilag.

Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

BEBOELSE/UDHUS	
Tag	Sadeltag, tagkonstruktion af gitterspær eller saksespær, taghældning mellem 15° og 35°, ingen tagrender, tagbelægning af eternitbølgeplader med asbest, skotrender, tre styks skorstene, muret skorsten.
Ydervægge	Hulmur, massiv murværk, trækonstruktion, facader af tegl/kalksandsten, facader af murværk med puds, facader af træbeklædning.
Vinduer, døre og porte	Træ.
Fundament/sokler	Beton / fundablokke / lecablokke.
Kældre/krybekældre	-
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)	Gulvfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på organisk konstruktion, træbeklædning på vægge.
Gulvkonstruktion og etageadskillelser	Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton, der er gulvtæpper i 2 stk værelser mod sydvest og kork i køkken og i værelse mod nordvest, gulvbelægning af fliser.
Bagmure og indervægge	Murværk, let væg med træbeklædning.
Lofter	Gips, profilbrædder.
Indvendige trapper	-
VVS-installationer	Brændeovn, brændeovn i stuen og entre, luft/luft varmepumpe.

GARAGE B3	
Tag	Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af metalplader.
Ydervægge	Massiv murværk, trækonstruktion, facader af murværk med puds, facader af gasbetonblokke, facader af træbeklædning.
Vinduer, døre og porte	Træ.
Fundament/sokler	Beton / fundablokke / lecablokke.
Kældre/krybekældre	-
Vådum (badeværelse, toilet og bryggers)	-
Gulvkonstruktion og etageadskillelser	-
Bagmure og indervægge	-
Løfter	-
Indvendige trapper	-
VVS-installationer	-