



# TILSTANDSRAPPORT

Purhøjvej 68, Bjerre - 8783 Hornsyld

**GYLDIGHEDSPERIODE:** 07.07.2026 - 07.01.2027

**LØBENUMMER:** H-26-03303-0051

## EJENDOMSINFORMATION

**Ejendomstype:**

Enfamilieshus

**Ejendomsstatus:**

Ejerbolig

**Byggeår:**

1937

**Kommune- og BFE nr.:**

766-4316938

**Matrikel/ejerlav:**

17a, 1100352



## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

**Bygningssagkyndig:**

Jan Svale Sørensen

**Firma:**

BOTJEK CENTER TREKANTEN I/S

**Adresse:**

Lysholt Allé 6, 7100 Vejle

**Telefon:**

75727200

**E-mail:**

7100@botjek.dk

# DET SKAL DU VIDE OM TILSTANDSRAPPORTEN



Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.



Den bygningssagkyndige vurderer ejendommen ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor fremgår forhold, der er almindelige for bygningens alder og type ikke som skader i tilstandsrapporten.



Tilstandsrapporten indeholder kun skader, den bygningssagkyndige kan se eller kan kontrollere med enkle hjælpemidler.



Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den vurdering, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Nogle skader kan udvikle sig over tid og dermed blive væsentligt dyrere at udbedre.

## HVAD KIGGER DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE EFTER?

Den bygningssagkyndige kigger på skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan eksempelvis være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.

### Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige IKKE kigger på:

El- og VVS-installationernes funktion • sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand • bagatelagtige forhold, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi væsentligt • bygningens placering på grunden • bygningens planløsning • bygningens indretning • løsøre, eksempelvis hårde hvidevarer • udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg • markiser og baldakiner • installationer uden for bygningerne • bygningens æstetik og arkitektur • bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen).

## NÅR DU KØBER ET BRUGT HUS

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kan sammenlignes med et nybygget hus. Tidligere byggemetoder var anderledes end i dag, og vind og vejr samt daglig brug har med tiden slidt på huset. Mange huse er renoveret og ombygget – nogle ad flere omgange. Der kan også være opført tilbygninger.

I tilstandsrapportens skadesoversigt får du et overblik over, hvilke synlige skader bygningerne har. De tidstypiske byggetekniske forhold, man må forvente af et hus af den pågældende type og alder, er som udgangspunkt **ikke** registreret i skadesoversigten. Derfor fremgår eksempelvis manglende maling på vinduer og døre, fugtige kældre i ældre huse og andre skønhedsfejl og kosmetiske skader typisk ikke, da det helt naturligt følger med et brugt hus.

# HUSTYPEBESKRIVELSE

Hustypebeskrivelsen giver dig **generel** information om kendetegn og byggeteknik ved huse af den pågældende type. Du skal være opmærksom på, at der er tale om standardiserede beskrivelser, der ikke er udarbejdet af den bygningssagkyndige.

Informationen om hustypen er generel, og den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet i hustypebeskrivelsen. Den har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



## KENDETEGN OG BYGGETEKNIK

Murermesterhuse – fra ca. 1900 – 1960

Murermesterhuse kendetegnes ikke ved en speciel byggemetode, men mere som et arkitektonisk udtryk. Muremesterhuse er fra en periode, hvor enkelthed og høj kvalitet præger de danske boliger. Ydre- og indervægge er bygget af tegl, og skillevæggene kan være lette vægge med puds eller tegl med puds.

Husene er ofte opført med kælder, hvor gulve og vægge er støbt i beton af varierende kvalitet. Etageadskillelser til krybekældre, kældre og mellem etagerne, er normalt udført af træbjælker med et indskud; et lag af tørret ler eller sand, som lyddæmper og brandsikrer. Oprindeligt har kælderen ikke været beregnet til beboelse, men i stedet som fyrrum, garage, vaskeri eller lignende.

Facaderne fremstår normalt med blank murværk; men kan også være pudsede, hvor ydervægge og indervægge tidligt i perioden er bygget sammen ved hjælp af mursten på tværs (faste bindere) samt sammenmuringer ved vinduer og døre. Fra ca. 1920 skiftes de faste bindere ud med trådbindere, hvorved omfanget af kuldebroerne bliver reduceret. De hule mure er typisk blevet efterisoleret. Pudsede og malede facader kan forekomme. Originalt er der sprossede vinduer af træ.

Taget er udført med et ret høj taghældning ca. 45°, hvor belægningerne oftest er tegltagsten. Omkring 1920 begynder betontagsten at blive et alternativ til den traditionelle tegl. Mange af disse huse er oprindeligt opført uden indretning af 1. sal. Kviste er en typisk detalje i tagrummet og er udført i en kombination af træ, zink og tegl. Loftsrummet er oprindeligt uisolaret, men kan i større eller mindre omfang være efterisoleret og udnyttet til beboelse. Indvendigt er overfladerne på vægge og lofter normalt udført som pudsede, hvor gulve typisk er af massiv træ.

Fra 1920'erne og til 1970'erne blev der i byerne og mange steder på landet etableret offentlige kloakker i vejene, og de fleste nedsivningstanke sløjfes. De mere afsidesliggende ejendomme på landet vil dog stadig have egen renseskanke og nedsivningsanlæg. Typisk sker tømningen af disse tanke via en kommunal tømningsordning. Afløbsinstallationer fra ca. 1920 oftest udført af betonrør eller glaserede lerrør. Er disse ikke udskiftet eller renoveret, har rørene normalt kun ringe restlevetid.

Rotter lever bl.a. i kloakker og udgør et problem mange steder i Danmark. Rotter er skadedyr, som kan ødelægge rør, installationer og isolering og som desuden kan overføre smitsomme sygdomme. Derfor har husejere pligt til at anmelde tegn på rotter til kommunen.

Kommunerne har ansvaret for de offentlige kloakker, mens de private kloak- og stikledninger er de enkelte

husejerens ansvar. Hvis der er mistanke om rotter i private kloak- og stikledninger, kan kloakkens tilstand afklares ved en kloakinspektion.

En kloakinspektion er ikke en del af huseftersynsordningen, og de beskikkede bygningssagkyndige, som udfører et huseftersyn, har ikke kompetence til at udføre en kloakinspektion. Hvis en huskøber ønsker en kloakinspektion, kan køberen bestille inspektionen hos en autoriseret kloakmestervirksomhed.

# OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

## OM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hustypebeskrivelsen indeholder en række konkrete opmærksomhedspunkter, der relaterer sig til beliggenheden og materialerne i huset i denne tilstandsrapport.

Opmærksomhedspunkterne tager højde for eventuelle ændringer som følge af til- eller ombygninger.

Du skal være opmærksom på, at det er **standardiserede beskrivelser**, der er dannet ud fra materialeoversigten sidst i tilstandsrapporten. Den bygnings sagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet, og opmærksomhedspunkterne har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



### Asbest

Asbest er velegnet som byggemateriale på grund af de høje styrke- og isoleringsegenskaber og fordi asbest er modstandsdygtig over for varme. Desværre er asbestfibre også sundhedsskadelige, og derfor har det siden 1986 ikke været lovligt at bygge med asbestholdige materialer i Danmark. Asbest er normalt ikke farlig eller sundhedsskadelig, hvis blot materialerne får lov til at blive siddende der, hvor de oprindeligt er indbygget. For denne hustype er der typisk anvendt asbest i isoleringsmaterialer omkring rørinstallationer samt i vinylgulve og aftrækskanaler af eternit, samt hvis taget er ændret til bølgeeternit- eller eternitskifertag. Hvis du ønsker at renovere din bolig, skal du være særligt opmærksom, at asbestholdige materialer skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler. Det gælder eksempelvis, hvis du ændrer på oprindelige vvs-installationer eller skifter gulvbelægningen ud.

Du kan finde yderligere information om asbest på [Asbest-huset.dk](http://Asbest-huset.dk). Se, hvad du skal være særligt opmærksom på og hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistanke om, at der er asbest i dit hus.



### Betonfundament

Betonsokler har ofte nogle områder, hvor pudsen skaller af eller der er nogle mindre revner. De fleste revner opstår oftest straks efter huset er bygget og er normalt nogle svindrevner i betonen. Kommer der eksempelvis forandringer i grundvandsniveauet, kan dette påvirke fundamentet. Revnerne kan også opstå i forbindelse unormale vejrforhold, som lange meget tørre eller fugtige perioder. Sokler uden revner er sjældne.



### **Gulvklinter og vægfliser**

Gulv- og vægoverflader beklædt med klinker skal altid være intakte, og specielt områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag klinkerne. Utætheder opstår oftest i fugerne mellem gulvet og væggene og i hjørnerne. Fugerne, især de elastiske, kan blive misfarvet af for eksempel skimmel, hvilket ikke er kønt, men uskadeligt. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



### **Krybekælder**

En krybekælder skal være tør og må ikke lugte eller "opleves" fugtig. Krybekældre er altid ventilerede vha. riste / huller i soklen. Disse må ikke stoppes til eller lukkes, da krybekælderen kræver en konstant ventilation, for at bortventilere eventuel fugtig luft. Der kan ellers ophobe sig fugt i konstruktionerne, som vil medføre nedbrydning i trædelene. Derudover kan opfugtet beton og murværk lede fugten videre op i boligen.



### **Kælder, vægge**

På kældervægge kan der være udfældninger af mineraler (salte), og pudsens kan være lidt løs. Det sker, når grundfugt trænger ind i kælderydervæggen eller op i gulvet og skillevægge. Kældervægge og kældergulve kan i sommerperioden blive fugtige på overfladen på grund af sommerkondens. Dette sker, når den varme fugtige sommerluft rammer den kolde kældervæg. Manglende ventilation og opvarmning af kælderrummet kan medføre "kælderlugt".



### **Let konstruktion med celotex.**

Træfiberplader (celotex) er i ældre huse typisk opsat på indervægge (bagmure) for at bremse grundfugt i at trænge gennem væggenes overflader. Celotexpladerne skal kunne afgive og optage fugten, men i området mellem indervæggene (bagmuren) og de opsatte plader vil der i de fleste tilfælde danne sig skimmel, som kan være skadeligt for indeklimaet.



### **Let konstruktion med gips/fibergips**

Indervægge(bagmure) og skillevægge opført af lette konstruktioner, hvor det bærende skelet er af træ eller stål beklædt med gips eller andre plader, får ofte nogle små revner. Revnerne kommer normalt i samlingerne mellem pladerne eller i overgangen mellem væg og loft.



### **Lofter**

Lofter med pudsede overflader eller af gips vil med tiden få nogle mindre revner. I gipslofter opstår revnerne oftest i samlingerne mellem pladerne, mod væggene og i hjørnerne. Lofter mod uisolerede eller ringe isolerede loftsrum vil ofte få noget mørkfarvning, der ses som mørke striber under spærrene eller langs loftets kant mod ydervæggen, hvor der er en kuldebro på grund af mindre god isolering.



### Metalplader

Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale. Metalplader tager normalt ikke skade af mos, men ved store mængder af mos kan tagvandet ikke løbe hurtigt nok af, og der kan opstå risiko for, at fugt og vand via samlingerne trænger ind på loftet. Ved en eventuel afrensning af mos, skal det sikres, at taget kan holde til det.



### Tegl

Oprindeligt var murede facader udført massive. Senere blev de udført som delvist hule mure. Fra ca. 1920'erne bliver facader udført som hule mure med ståltrådsbindere. Fra 1960'erne er alle huse udført med isolerede facader. Helt frem til 1970'erne er der kuldebroer i væggene – steder hvor for- og bagmure er bygget sammen. Disse kuldebroer kan medføre mørkfarvninger. Dette kan også ske, hvis møbler står tæt til kolde vægge. Uisolerede vægge er naturligt kolde, hvilket også kan opfattes som trækgener. Fugtsikring mellem fundament og facader kommer først omkring 1900, hvilket gør, at fugt trænger op i muren i de ældre huse, fra før den tid.



### Trægulve

Trægulve, der ligger på træbjælker, er påvirket af temperaturskiftet hen over året. Om vinteren, hvor luften er tør, vil træet trække sig sammen, og det vil igen udvide sig om sommeren, når luften er fugtig. Afhængigt af bjælkeafstanden vil gulvet fjedre og sandsynligvis knirke. Er mængden af isolering i gulvkonstruktionen begrænset, kan gulvene opleves som fodkolde.



### Radon

**Radon** er en radioaktiv gas, som findes i den danske undergrund. Du kan ikke se, lugte eller smage gasarten, men den er sundhedsskadelig, og radon kan fremkalde kræft. Radon kan trække op i boligen fra undergrunden, hvis ikke der er lavet en "radonspærre". Huse bygget efter 1998 er udført med radonspærre for at minimere risikoen for forhøjet radonniveau indendørs.

Radonniveauet i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet du befinder dig.

**Hedensted kommune** er i klasse 4 med et radonniveau i 10,0% - 30,0%. Du kan se et kort over radonniveau på [www.radonguiden.dk](http://www.radonguiden.dk). Her kan du også finde mere information om, hvordan du kan sikre dit hus mod radon og hvordan du får foretaget en præcis måling af radonniveauet.

## TAGETS RESTLEVETID

Oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag. Det er altså ikke en konkret vurdering af tilstanden på beboelsesbygningens tag.

Levetidstabellerne fra Statens Byggeforskningsinstitut lægger til grund for den illustrerede restlevetid, og tager højde for tagets alder og materialer.


Du skal være opmærksom på, at et tags reelle levetid kan variere meget, alt efter vind, vejr og vedligeholdelse.

**Hvis der er konstateret en skade på det konkrete tag, vil det fremgå af skadesoversigten.**

De væsentligste bygningsdele i tagkonstruktionen, som sikrer bygningen mod klimaet, er tagbelægningen samt eventuelt undertag og inddækninger.



### Tagbelægning - Stål- og aluminium

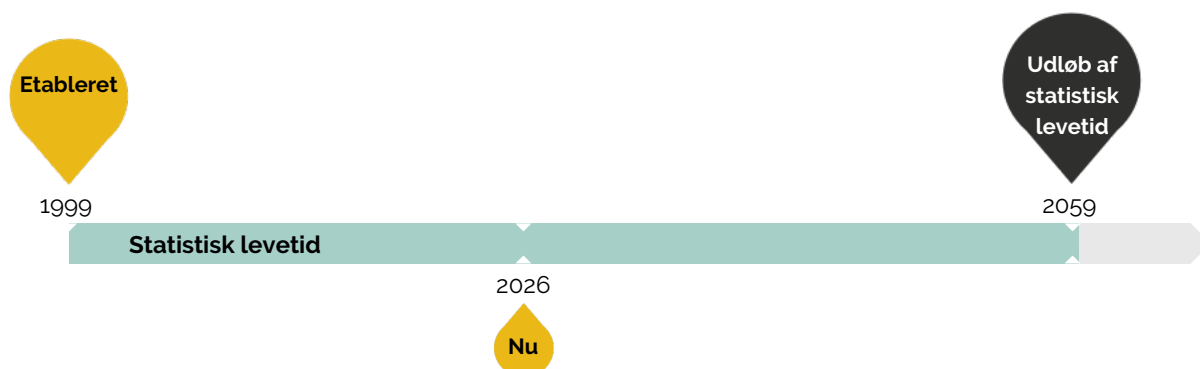

# BYGNINGER I TILSTANDSRAPPORTEN

| Litra | Anvendelse             | Opført | Bebygget areal m <sup>2</sup> |        | Etager udover kælder | Udnyttet tagetage m <sup>2</sup> | Brutto etageareal m <sup>2</sup> |         |
|-------|------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
|       |                        |        | Total                         | Kælder |                      |                                  | Bolig                            | Erhverv |
| A     | Beboelse               | 1937   | 80                            | 13     | 2                    | 57                               | 137                              | -       |
| B     | Tilbygning             | 1982   | 42                            | -      | 1                    | -                                | 42                               | -       |
| C     | Carport                | 1982   | 31                            | -      | 1                    | -                                | -                                | -       |
| D     | Udhus                  | 1937   | 33                            | -      | 1                    | -                                | -                                | -       |
| E     | Garage/værkstedbygning | 1000   | 75                            | -      | 1                    | -                                | -                                | -       |
| F     | Redskabsskur           | 1000   | 3                             | -      | 1                    | -                                | -                                | -       |
| G     | Overdækket terrasse    | 1000   | 9                             | -      | 1                    | -                                | -                                | -       |
| H     | Drivhus 1              | 1000   | 5                             | -      | -                    | -                                | -                                | -       |
| K     | Overdækning            | 1000   | 3                             | -      | -                    | -                                | -                                | -       |
| L     | Drivhus 2              | 1000   | 13                            | -      | -                    | -                                | -                                | -       |

## BEMÆRKNINGER

Nedenfor kan du læse om bygninger og bygningsdele, som af forskellige årsager ikke er besigtiget.

**Du skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du er dækket i ejerskifteforsikringen i forhold til disse undtagelser. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne.**

### BYGNINGER, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE HAR UNDTAGET

*Alle bygninger er som udgangspunkt en del af eftersynet. Men den bygningssagkyndige kan undtage konkrete bygninger på grund af ringe byggeteknisk eller brugsræssig værdi.*

**Drivhus 1:** Undtages på grund af ringe byggeteknisk værdi.

**Overdækning:** Undtages på grund af ringe byggeteknisk værdi.

**Drivhus 2:** Undtages på grund af ringe byggeteknisk værdi.

## BYGNINGSDELE, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE IKKE KUNNE BESIGTIGE

*Hvis der er bygningsdele eller rum, der normalt er tilgængelige, men som den bygningsagkyndige i denne gennemgang ikke har kunnet besigtige, er de ikke omfattet af eftersynet.*

### Beboelse

**Bygningsdele:** Sokkel og nederste del af ydervæg mod syd ved de første 2 stuevinduer, er ikke besigtiget på grund af beplantning.

**Stueplan: Generelt for stueetagen:** Gulv under belægning tæpper, løse tæpper, kunne ikke besigtiges i stue og køkken/alrum.

**1. sal: Tagrum:** Tagrummet er besigtiget fra loftlem, stående på sofa, på grund af oplag på gulvet under loftslem.

**1. sal: Skunkrum:** Skunkrum mod nord er besigtiget fra skunklem i værelse mod nordøst, på grund af lav højde i skunken. Skunke mod syd er ikke besigtiget på grund af manglende adgangsmulighed.

**1. sal: Generelt for 1. sal:** Gulv under belægning væg-til-væg tæppe, kunne ikke besigtiges på første sal.

**Kælder: Krybekælder:** Krybekælderen er kun besigtiget fra inspektionslem i kælder, på grund af lav højde i krybekælder.

### Tilbygning

**Stueplan: Værelse:** Gulv under belægning væg-til-væg tæppe, kunne ikke besigtiges i gang, soveværelse og værelser.

### Udhus

**Bygningsdele:** Bygningsdele mod vest (åen) kunne ikke besigtiges på grund af beplantning, begroning og placering i skel.

**Stueplan: Tagrum:** Tagrum er ikke besigtiget på grund af manglende adgangsforhold.

### Garage/værkstedbygning

**Bygningsdele:** Bygningsdele mod syd kunne ikke besigtiges på grund af beplantning, begroning og placering mod skel.

Bygningsdele mod øst kunne ikke besigtiges på grund af oplag.

**Stueplan: Tagrum:** Tagrummet er besigtiget fra stige placeret i rum ved gavl mod øst, på grund af usikkerhed om bæreevne på gulvet i loftsrummet.

### Redskabsskur

**Bygningsdele:** Bygningsdele mod vest og hushjørne mod sydvest kunne ikke besigtiges på grund af beplantning og begroning.

## BYGNINGSDELE, DER VAR GJORT UTILGÆNGELIGE UNDER BYGNINGSEFTERSYNET

*Hvis bygningsdele eller rum er gjort utilgængelige under eftersynet, kan den bygningsagkyndige ikke besigtige dem. Af denne årsag er de ikke omfattet af eftersynet og er normalvis ikke dækket af ejerskifteforsikringen.*

**Ingen rum eller bygningsdele, var gjort utilgængelige**

## BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TERMORUDER

*Der kan forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synligt punkterede ruder vil fremgå af skadesoversigten.*

### Beboelse

### Tilbygning

### Udhus

### Overdækket terrasse

## AFVIGELSER FRA BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)

*Afvigelserne er den bygningssagkyndiges markering af de åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på en faktisk opmåling. Ejer har pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.*

**Garage/værkstedbygning:** Bygningen (bygning 2) er beliggende på anden matrikel med BFE-nr.: 4316943

## FØLGENDE MATERIALE FORELÅ:

BBR-ejermeddelelse 29.06.2026

Der findes ingen tidligere tilstandsrapporter på ejendommen

Andre bygningsoplysninger:

Ingen tidligere udarbejdet energimærke

Der var plan- og snit- tegninger for bygning B fra 1982, tilgængelige ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten.

## ØVRIGE OPLYSNINGER:

Restlevetiden for taget er gældende for taget på hovedhuset. Taget på tilbygningen er fra 2003/2004

Bygning 2 som er beliggende på anden matrikel med BFE-nr.: 4316943 er medtaget i denne rapport, da det er samme ejer og en samlet ejendom som sælges.

# SKADESOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen.

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner.

Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader.



## SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:



### Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **kort sigt**. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.



### Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **længere sigt**. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.



### Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.



### Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

**Kort sigt** er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

# SKADER UDEN PÅ BEBOELSE

## BEBOELSE - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                | Risiko                         | Bemærkning                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  | Tagrende og nedløb mod nord og syd har tæring og utætheder blandt andet mod syd i området ved kvist. | -                              | Grundet udhængets størrelse skønnes forholdet ikke at give anledning til følgeskader. |
| 2   |  | Der er nedbrydning i udhæng mod øst og vest ved overdækning over hoveddør.                           | Skaden vil forsat udvikle sig. | -                                                                                     |

## BEBOELSE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                  | Risiko                                                                                                                   | Bemærkning                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   |    | Vindue i værelse mod nordøst, syd og sydvest i overetagen og i stuen opfylder ikke gældende krav til redningsåbninger. | Forholdet kan gøre det svært eller umuligt, at komme ud af huset ved brand og for redningsmandskab at komme ind i huset. | Beboelsesrum og køkken i selvstændigt rum skal have redningsåbning direkte til det fri enten som vindue, dør eller lem.                 |
| 4   |  | Sålbænke ved vinduer til stue har nedbrudte og udfaldne fuger i overgang med murværket.                                | -                                                                                                                        | Forholdet skønnes ikke at ville give anledning til yderligere skadesudvikling. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. |
| 5   |  | Der er nedbrydning i vindue til bryggers.                                                                              | Nedbrydningen vurderes at fortsætte.                                                                                     | -                                                                                                                                       |

## BEBOELSE - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                  | Risiko                                                                | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 6   |  | Trappe til hoveddør har ikke fuldt vedhæftede klinker ved trin og flere revnede fuger. | Ved manglende udbedring er der risiko for yderligere skadesudvikling. | -          |

## BEBOELSE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering | Skade | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------|-------|--------|------------|
|-----|-----------|-------|--------|------------|

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |  | Murværket har stedvis revner blandt andet mod syd over stuevinduerne, mod øst under vindue i entre. Mod øst mangler der enkelte fuger ved gavl/tagflade mod nord. Mod nord mangler der enkelte fuger øverst mellem terrassedør og vindue. | - | Forholdet skønnes ikke at ville give anledning til yderligere skadesudvikling. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SKADER INDE I BEBOELSE

### BEBOELSE - Stueplan - Stue

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                        | Risiko | Bemærkning                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 8   |  | Termorude i et eller flere stuevinduer mod syd er punkteret. | -      | Oplyst af sælger. En punkteret termorude bliver med tiden uklar. |

### BEBOELSE - Stueplan - Entre

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                     | Risiko | Bemærkning                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   |  | Der er enkelte gulvfliser med manglende vedhæftning til underlaget i området ved yderdør. | -      | Forholdet vurderes uden betydning for gulvets funktion.                                     |
| 10  |  | Trævægge under trappen til 1. Sal har spor efter borebiller.                              | -      | Borebiller er normalt forekommende i ældre bygninger og fører normalt ikke til følgeskader. |

### BEBOELSE - Stueplan - Baggang

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                                                                              | Risiko | Bemærkning                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 11  |  | Der er flere revnede gulvfliser blandt andet ved dør til køkken og ca. Midt i rummet. I området ved dør til køkken er der enkelte fliser med manglende vedhæftning til underlaget. | -      | Forholdet vurderes uden betydning for gulvets funktion. |

### BEBOELSE - Stueplan - Bryggers

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                            | Risiko | Bemærkning                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  |  | Der er enkelte gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag midt på gulvet. | -      | På grund af den lave vandbelastning i rummet vurderes forholdet ikke at give nærliggende risiko for følgeskader. |

### BEBOELSE - Stueplan - Fyrrum

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                              | Risiko | Bemærkning                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  |  | Overløb fra sikkerhedsventil på varmeinstallation er ikke ført til afløb eller til gulv med afløb. | -      | På grund af placeringen af sikkerhedsventilen er der ikke umiddelbart risiko for følgeskader. Overløbet skal i henhold til gældende regler være ført til afløb eller til gulv med afløb. |

#### BEBOELSE - 1. sal - Badeværelse

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                                                       | Risiko                                                                                                                            | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14  |    | Der er flere gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag blandt andet ved døren, ved badekar, ved radiator, ved gavl, ved gulvafløb og ved toilettet. | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner. | -          |
| 15  |    | Flere fuger mellem gulvfliser er revnet og manglende i området mellem døren og badekaret.                                                                   | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner. | -          |
| 16  |  | Fuge ved badekar er revnet og manglende omkring hjørnet mod radiator.                                                                                       | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner. | -          |
| 17  |  | Fuge mellem vægfliser mod nord er revnet og manglende ved hjørnet af badekar mod radiator.                                                                  | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner. | -          |

#### BEBOELSE - 1. sal - Værelse

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                   | Risiko | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|
| 18  |  | Skorstenen er i overetagen med løbesod i kvistværelset. | -      | -          |

**BEBOELSE - Kælder - Kælder**

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                   | Risiko                                            | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 19  |  | Kældertrappen har nedbrydning i bunden. | Der er risiko for, at træet nedbrydes yderligere. | -          |

**SKADER UDEN PÅ TILBYGNING****TILBYGNING - TAG**

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                     | Risiko                                                                | Bemærkning                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  |    | Skorstenen har flere steder porøse, nedbrudte og løse fuger øverst.                       | Ved manglende udbedring er der risiko for yderligere skadesudvikling. | -                                                                                                                                                                                   |
| 21  |    | Tagrende og nedløb mod nord og syd har begyndende tæring.                                 | -                                                                     | Grundet udhængets størrelse skønnes forholdet ikke at give anledning til følgeskader.                                                                                               |
| 22  |    | Der er nedbrydning i dækbrædder mod øst.                                                  | Skaden vil forsat udvikle sig.                                        | -                                                                                                                                                                                   |
| 23  |  | Tagbelægningen på tilbygningen mod nord har hældning under det anbefalede minimum på 12°. | -                                                                     | På grund af tagets alder, den mindre afvigelse fra kravet og at der ikke kunne konstateres skader relateret til taghældningen, skønnes det ikke hældningen giver risiko for skader. |

**TILBYGNING - DØRE/VINDUER/PORTE**

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                               | Risiko                                            | Bemærkning                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 24  |  | Der er ikke tætnet med fuge under vinduer mod syd.                                  | -                                                 | Der kunne ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader. |
| 25  |  | Fuger er porøse, revnede og manglende blandt andet mod syd ved soveværelsesvinduet. | -                                                 | Der kunne ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader. |
| 26  |  | Der er begyndende nedbrydning i glaslisterne i vinduer mod syd.                     | Der er risiko for, at træet nedbrydes yderligere. | -                                                                                |

## SKADER INDE I TILBYGNING

### TILBYGNING - Stueplan - Soveværelse

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                 | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|
| 27  |  | Dør til soveværelse skraber mod gulv. | -      | -          |

### TILBYGNING - Stueplan - Fyrrum

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                                                            | Risiko | Bemærkning                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28  |    | Der er flere gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag blandt andet ved døren, ved væg mod værelse, ved ydervæg, ved yderdøren og ved fyret/gulvafløbet. | -      | På grund af den lave vandbelastning i rummet vurderes forholdet ikke at give nærliggende risiko for følgeskader.                                                                                                     |
| 29  |    | Der er flere revnede gulvfliser ved yderdøren.                                                                                                                   | -      | På grund af den lave vandbelastning i rummet vurderes forholdet ikke at give nærliggende risiko for følgeskader.                                                                                                     |
| 30  |  | I gulvafløb er der betonkant mellem risteramme og afløbsskål.                                                                                                    | -      | Da beton ikke er et vandtæt materiale, kan der trænge fugt ned til de underliggende konstruktioner. På grund af den lave vandbelastning i rummet vurderes forholdet ikke at give nærliggende risiko for følgeskader. |

### TILBYGNING - Stueplan - Badeværelse

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                                         | Risiko                                                                                                                                                                  | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 31  |  | Der er flere gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag blandt andet ved døren, midt i rummet, i området ved vinduet og ved toilettet. | Forholdet er konstateret uden for det direkte vandbelastede område og der er derfor kun en lille risiko for, at der trænger fugt ned i de underliggende konstruktioner. | -          |

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                | Risiko                                                                                                                                                                     | Bemærkning                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  |    | Fuge mellem gulv og væg mod stuen uden for brusenichen er revnet.                                                    | Forholdet er konstateret uden for det direkte vandbelastede område, og der er derfor kun en lille risiko for, at der trænger fugt ned i de omkringliggende konstruktioner. | -                                                                                                |
| 33  |    | I gulv afløb i bruseniche er der betonkant mellem rasteramme og afløbsskål.                                          | Da beton ikke er et vandtæt materiale, kan der trænge fugt ned til de underliggende konstruktioner og give skade på disse.                                                 | -                                                                                                |
| 34  |    | Der er enkelte vægfliser med manglende vedhæftning til underlag i brusenichen og ved opkant til brusenichen.         | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner.                                          | -                                                                                                |
| 35  |  | Fuge mellem vægfliser i brusenichen har flere åbne skruehuller.                                                      | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner.                                          | -                                                                                                |
| 36  |  | Der er enkelte revnede vægfliser i hjørnet ved opkant til brusenichen.                                               | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner.                                          | -                                                                                                |
| 37  |  | Der er stedvis enkelte vægfliser med manglende vedhæftning til underlag blandt andet mod stuen nederst.              | -                                                                                                                                                                          | Da området normalt ikke er vandbelastet, vurderes forholdet ikke at give risiko for følgeskader. |
| 38  |  | Der er manglende/revnede fuger ved vinduespladen. Der er revnet hjørnefuge øverst i hjørnet mod soveværelse/ydervæg. | -                                                                                                                                                                          | Da området normalt ikke er vandbelastet, vurderes forholdet ikke at give risiko for følgeskader. |

## SKADER UDEN PÅ CARPORT

### CARPORT - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                | Risiko                                                                                         | Bemærkning                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39  |    | Der mangler inddækning mellem bygningerne B og C.                    | -                                                                                              | På grund af konstruktionens simple udformning, skønnes der ikke at være underliggende bygningsdele der kan tage skade, som følge af forholdet. |
| 40  |    | Der er nedbrydning i dækbrædder mod nord, øst og syd.                | Skaden vil forsat udvikle sig.                                                                 | -                                                                                                                                              |
| 41  |    | Tagbelægningen har flere plader med huller.                          | Forholdet giver risiko for vandindtrængning og følgeskader på de underliggende konstruktioner. | -                                                                                                                                              |
| 42  |   | Tagrende mod syd mangler endebund.                                   | -                                                                                              | Grundet udhængets størrelse skønnes forholdet ikke at give anledning til følgeskader.                                                          |
| 43  |  | Spær og lægter har enkelte nedbrydninger hvor der er huller i taget. | Skaden vil forsat udvikle sig.                                                                 | -                                                                                                                                              |

### CARPORT - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                        | Risiko                                            | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 44  |  | En træstolpe er med nedbrydning mod nordøst. | Der er risiko for, at træet nedbrydes yderligere. | -          |

## SKADER UDEN PÅ UDHUS

### UDHUS - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                    | Risiko                               | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 45  |  | Udhusdøre mod øst og syd har nedbrydning i bunden.       | Nedbrydningen vurderes at fortsætte. | -          |
| 46  |  | Der er nedbrydning i vinduer mod nord, øst, syd og vest. | Nedbrydningen vurderes at fortsætte. | -          |

# SKADER INDE I UDHUS

## UDHUS - Stueplan - Generelt for stueetagen

| Nr. | Vurdering                                                                          | Skade                                                                                                                                                              | Risiko                                                                                                  | Bemærkning                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47  |   | Gulve i stueetagen har revner, ujævnheder og afskalninger og generelt opfugtninger blandt andet midt på gulvet i rum mod nord og i områderne ved døre og nordgavl. | Det skønnes at forholdet på længere sigt vil udvikle sig.                                               | -                                                                                                                                                                                  |
| 48  |   | Bagmur mod nord har fugt/vand gennemtrængninger.                                                                                                                   | Forholdet kan give risiko for yderligere skadesudvikling.                                               | Årsagen til forholdet skønnes at være højtliggende terræn.                                                                                                                         |
| 49  |   | Der er flere steder opsat beklædning på indervægge og der er målt forhøjet fugt i rum mod nord.                                                                    | Beklædning på ældre vægge er uhensigtsmæssigt, på grund af risiko for fugtproblemer og skimmeldannelse. | Der kunne konstateres forhøjet fugt i beklædningen.                                                                                                                                |
| 50  |  | På loftet er der enkelte skjolder efter fugt. Blandet i rum mod syd ved aflukket port.                                                                             | -                                                                                                       | Der er ikke målt fugt, og der er ikke forhold ved den overliggende konstruktion der indikere, at der skulle komme vand ind, hvorfor forholdet skønnes at være fra tidligere skade. |

## SKADER UDEN PÅ GARAGE/VÆRKSTEDSBYGNING

### GARAGE/VÆRKSTEDSBYGNING - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                  | Risiko                                                                                         | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 51  |  | Tagbelægningen har generelt overfladerevner, revner og fugtgennemslag mod nord og syd. | Forholdet giver risiko for vandindtrængning og følgeskader på de underliggende konstruktioner. | -          |

### GARAGE/VÆRKSTEDSBYGNING - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                         | Risiko                               | Bemærkning                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 52  |  | Der er revnet rude mod nord.                  | -                                    | Der kunne ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader. |
| 53  |  | Garageport mod nord har nedbrydning i bunden. | Nedbrydningen vurderes at fortsætte. | -                                                                                |

### GARAGE/VÆRKSTEDSBYGNING - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                             | Risiko | Bemærkning                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54  |  | Murværket har mindre revner blandt andet på gavl mod øst og vest. | -      | Bygningens alder taget i betragtning skønnes forholdet at være i ro. Det kan ikke udelukkes at det vil kræve løbende vedligeholdelse. |

## SKADER INDE I GARAGE/VÆRKSTEDSBYGNING

### GARAGE/VÆRKSTEDSBYGNING - Stueplan - Generelt for stueetagen

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                    | Risiko                                                    | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 55  |  | Gulve har generelt stedvis revner og ujævnheder, blandt andet i garagen. | Det skønnes at forholdet på længere sigt vil udvikle sig. | -          |

## SKADER UDEN PÅ REDSKABSSKUR

### REDSKABSSKUR - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                    | Risiko                         | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 56  |  | Der er nedbrydning i udhæng mod nordøst. | Skaden vil forsat udvikle sig. | -          |

### REDSKABSSKUR - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                    | Risiko                               | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 57  |  | Træbeklædningen er med nedbrydning mod nord, øst og syd. | Nedbrydningen vurderes at fortsætte. | -          |

## SKADER INDE I REDSKABSSKUR

### REDSKABSSKUR - Stueplan - Generelt for stueetagen

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                          | Risiko | Bemærkning                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58  |  | På loftet er der enkelte skjolder efter fugt.. | -      | Der er ikke målt fugt, og der er ikke forhold ved den overliggende konstruktion der indikere, at der skulle komme vand ind, hvorfor forholdet skønnes at være fra tidligere skade. |

## SKADER UDEN PÅ OVERDÆKKET TERRASSE

### OVERDÆKKET TERRASSE - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                       | Risiko                                                                                         | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 59  |  | Tagbelægningen har flere plader med huller. | Forholdet giver risiko for vandindtrængning og følgeskader på de underliggende konstruktioner. | -          |

### OVERDÆKKET TERRASSE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                          | Risiko                               | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 60  |  | Der er nedbrydning i vindue mod nord og syd og nedbrydning i vinduer mod vest. | Nedbrydningen vurderes at fortsætte. | -          |

### OVERDÆKKET TERRASSE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                          | Risiko                               | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 61  |  | Træbeklædningen er med nedbrydning mod nord, øst, syd og vest. | Nedbrydningen vurderes at fortsætte. | -          |

## SKADER INDE I OVERDÆKKET TERRASSE

### OVERDÆKKET TERRASSE - Stueplan - Tagrum

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                      | Risiko                         | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 62  |  | Spær og lægter har nedbrydninger blandt andet mod nordøst. | Skaden vil forsat udvikle sig. | -          |

# SÆLGEROPLYSNINGER

Sælgeren af en ejendom skal give oplysninger om alle bygninger på grunden ud fra sit kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Oplysningerne er grundlag for den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen, når der skal udarbejdes en tilstandsrapport.

Du skal være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.

| OPLYSNINGER OM BESTILLING AF TILSTANDSRAPPORTEN |                                                                   | SVAR                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                             | Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?                          |                                                                                  |
|                                                 | Vælg                                                              | Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde en efter aftale med mig |
| 1.2                                             | Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? | Ja                                                                               |
|                                                 | Firma navn                                                        | RealMæglerne Boligbutikken Horsens                                               |
|                                                 | Lokal afdeling og adresse                                         | Allégade 1H, 8700 Horsens                                                        |

| GENERELLE OPLYSNINGER |                                              | SVAR            |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 2.1                   | Hvor mange år har du ejet ejendommen?        | 50 år           |
| 2.2                   | I hvilken periode har du boet på ejendommen? | i hele perioden |

| UDFØRTE BYGGEGARBEJDER PÅ EJENDOMMEN |                                                                                             | SVAR                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3.1                                  | Har du kendskab til, at der er udført tilbygninger med boligformål?                         | Ja                    |
|                                      | Beskriv hvilke tilbygninger der er opført, byggeåret, og om det er udført som selvbyg.      | tilbygning 1984       |
| 3.2                                  | Har du kendskab til, at der er udført ombygninger af eksisterende bolig?                    | Ja                    |
|                                      | Beskriv hvilke ombygninger der er blevet udført, byggeåret og om det er selvbyg.            | løbende små ændringer |
| 3.3                                  | Har du kendskab til, at der er udført større renoveringer i eller af boligen?               | Ja                    |
|                                      | Beskriv hvilke renoveringer der er blevet udført, byggeåret for disse og om det er selvbyg. | se ovenfor            |
| 3.4                                  | Har du kendskab til, at der er opført andre bygninger?                                      | Ja                    |
|                                      | Beskriv hvilke bygninger der er blevet opført, byggeåret og om det er selvbyg.              | carport og havehus    |

| TAGE |                                                                                                                                                                                      | SVAR                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4.1  | Har du kendskab til, at det nuværende tag er eller har været utæt?                                                                                                                   | Ja                                                    |
|      | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor taget er eller har været utæt<br>- Hvad der er eller har været utæt<br>- Er skaden udbedret<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udført som selvbyg | der har været lille utæthed ved skorsten. er udbedret |
| 4.2  | Har du kendskab til, at taget (tagkonstruktionen) er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                                 | Nej                                                   |
| 4.3  | Er huset med tagrum (loftsrums)?                                                                                                                                                     | Ja                                                    |
| 4.4  | Er der adgang til tagrummet (lofttrummet)?                                                                                                                                           | Ja                                                    |
|      | Hvor i huset er adgangen placeret?                                                                                                                                                   | værelse på 1. sal                                     |
| 4.5  | Er huset med skunkrum?                                                                                                                                                               | Ja                                                    |
| 4.6  | Er der adgang til skunkrummet?                                                                                                                                                       | Ja                                                    |
|      | Hvor i huset er adgangen placeret?                                                                                                                                                   | i pulterkammer og værelse                             |
| 4.7  | Er der skorsten på huset?                                                                                                                                                            | Ja                                                    |
| 4.8  | Har du kendskab til, at der er eller har været skader på skorstenen?                                                                                                                 | Nej                                                   |
| 4.9  | Har du kendskab til, at der har været bemærkninger fra skorstensfejer?                                                                                                               | Nej                                                   |

| YDERMUR |                                                                                                    | SVAR |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5.1     | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i ydermur?                                   | Nej  |
| 5.2     | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på ydermurene?                        | Nej  |
| 5.3     | Har du kendskab til, at ydermur er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |

| INDERVÆGGE/SKILLEVÆGGE |                                                                                                                   | SVAR |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6.1                    | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i indervægge/skillevægge?                                   | Nej  |
| 6.2                    | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på indervægge/skillevægge?                           | Nej  |
| 6.3                    | Har du kendskab til, at indervægge/skillevægge er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |

| FUNDAMENTER/SOKLER |                                                                                              | SVAR |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7.1                | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i fundamenter/sokler?                  | Nej  |
| 7.2                | Har du kendskab til, at huset er efterfunderet, understøbt eller piloteret efter opførelsen? | Nej  |
| 7.3                | Har du kendskab til, at der er udarbejdet geoteknisk rapport?                                | Nej  |

| KÆLDER/KRYBEKÆLDER |                                                                                                         | SVAR                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 8.1                | Er der kælder?                                                                                          | Ja                                            |
| 8.2                | Har du kendskab til, at der er trukket vand (ikke kun fugt) ind i kælderen?                             | Ja                                            |
|                    | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor der er trukket vand ind<br>- Hvornår der er trukket vand ind               | ind igennem vinduet ved oversvømmelse fra bæk |
| 8.3                | Har du kendskab til, at kælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?     | Nej                                           |
| 8.4                | Har du kendskab til at, der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af kælders vægge?              | Nej                                           |
| 8.5                | Har du kendskab til, at der er en grundvandspumpe?                                                      | Nej                                           |
| 8.6                | Er der krybekælder?                                                                                     | Ja                                            |
|                    | Hvor i huset er adgangen placeret?                                                                      | i kælderen                                    |
| 8.7                | Har du kendskab til at der har trukket vand (ikke kun fugt) ind i krybekælderen?                        | Nej                                           |
| 8.8                | Har du kendskab til at krybekælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej                                           |
| 8.9                | Har du kendskab til at der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af krybekælders vægge?          | Nej                                           |

| GULVE |                                                                                                  | SVAR |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9.1   | Har du kendskab til, at gulve er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |
| 9.2   | Har du kendskab til, at der er eller har været øvrige skader på gulve?                           | Nej  |

| VINDUER OG DØRE |                                                                         | SVAR             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10.1            | Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder, energiruder osv.? | Ja               |
|                 | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor de punkterede ruder er placeret?           | ja måske i stuen |

| LOFTER/ETAGEADSKILLELSER |                                                                                                                                                     | SVAR |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11.1                     | Har du kendskab til, at etageadskillelsen, herunder træværk, bjælker, gulve osv., er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader | Nej  |
| 11.2                     | Har du kendskab til, at der er udført nedhængte, forsænkede eller nedsænkede lofter?                                                                | Nej  |

| VÅDRUM |                                                                               | SVAR |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12.1   | Har du kendskab til, at der er løse eller revnede fliser på gulv eller vægge? | Nej  |

| VVS  |                                                                                                                        | SVAR     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13.1 | Hvilken hovedvarmekilde er der i ejendommen?                                                                           | Biokedel |
| 13.2 | Fylles der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?                                                              | Nej      |
| 13.3 | Har du kendskab til, at der er eller har været rørskader (utætte rør) i gulve eller vægge?                             | Nej      |
| 13.4 | Har du kendskab til, at der indenfor de sidste 5 år har været behov for at rense kloakerne, fx ved hjælp af slamsuger? | Nej      |
| 13.5 | Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer eller termostatventiler, som ikke virker?                           | Nej      |
| 13.6 | Har du kendskab til, at dele af VVS-installationen, er udført uden autorisation?                                       | Nej      |



| ROTTER OG ASBEST |                                                                        | SVAR                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1             | Har du kendskab til, at der er brugt asbestholdige materialer i huset? | Nej                 |
| 14.2             | Har du kendskab til, at der har været eller er rotter på ejendommen?   | Ja                  |
|                  | Hvornår og hvor?                                                       | løsgænger af og til |
|                  | Har du anmeldt det til kommunen?                                       | ja                  |

#### YDERLIGERE BEMÆRKNINGER

Sælger har oplyst følgende om hvornår taget er fra:  
1999 på hovedhuset og tilbygning 2003-2004

Dato

Underskrift - ejer/sælger

Sæt X

☒ Sælger var til stede

#### SÆLGER:

**Arne Alfred Kristensen**

Purhøjvej 68

8783 Hornsyld

# OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Bemærk: Har du som køber modtaget rapporterne inden deres udløbsdatoer, skal der ikke udarbejdes nye rapporter, selvom købet gennemføres efter gyldighedsperiodens udløb.



## BYGNINGSEFTERSYN

### Hvordan er bygningseftersynet udført?

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se.

Eksempelvis løftes væg-til-væg-tæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på de bagvedliggende konstruktioner.

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

### Hvad omfatter bygningseftersynet ikke?

Forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten. Disse forhold er ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Derudover undersøger den bygningssagkyndige ikke bagatelagtige forhold og løsøre. Det er eksempelvis hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere.

## OM EJERSKIFTEFORSIKRINGEN

### Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud. Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien af sit fremlagte forsikringstilbud.

### Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

#### **Skader og fysiske forhold**

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber overtog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

#### **VVS-installationer**

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament, samt lovgivning af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

#### **Elinstallationer**

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovgivning af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på [www.forsikringsoplysningen.dk](http://www.forsikringsoplysningen.dk)

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolisen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

### Rapportens gyldighedsperiode

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

### Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis. forurenede jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

## TILLÆG OG REVISIONER

### Hvad er en revision?

En revision betyder, at den bygningssagkyndige har ændret en eller flere oplysninger i tilstandsrapporten efter at den første gang er inddateret. Det er kun muligt at foretage en revision af rapporten inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

Hvis der er foretaget en revision af rapporten fremgår det af rapportens side 2, hvad der er ændret. Revisionen ændrer ikke på rapportens gyldighedsperiode.

### Hvad er et tillæg?

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen.

## KLAGER

### Hvor kan jeg klage over tilstandsrapporten?

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige.

Du skal forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet [www.husklage.dk](http://www.husklage.dk).

## VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om bygningseftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk) sammen med de digitale rapporter.

## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Firma: BOTJEK CENTER TREKANTEN I/S  
Beskikket bygningssagkyndig: Jan Svale Sørensen

Adresse: Lysholt Allé 6, 7100 Vejle  
Telefon: 75727200  
E-mail: [7100@botjek.dk](mailto:7100@botjek.dk)

Den beskikkede bygningssagkyndige har en samarbejdsaftale med: Intet samarbejde

Besigtigelsesdato: 06.07.2026

# OPLYSNINGER TIL EJERSKIFTEFORSIKRING

Oplysningerne i dette afsnit omhandler bygningskonstruktioner. Oplysningerne er henvendt til ejerskifteforsikringen, men vedlægges tilstandsrapporten som bilag.

Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

| BEBOELSE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af hanebånds- eller manzardspær, taghældning over 35°, tagrender og nedløb af stål, tagbelægning af metalplader, eksisterende bølgeeternitskifer, asbestholdige, muret skorsten.                                                                                                         |
| Ydervægge                                | Hulmur, facader af tegl/kalksandsten.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kældre/krybekældre                       | Kælder, krybekælder / ventileret hulrum, kælderydervægge af teglsten, kapillarbrydende lag ikke oplyst, betongulv.                                                                                                                                                                                                 |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Gulvfliser på uorganisk konstruktion, gulvfliser på organisk konstruktion, vægfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på organisk konstruktion.                                                                                                                                                                |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton, gulvkonstruktion med strøer, etageadskillelse af betondæk, etageadskillelse af bjælkekonstruktion, gulvbelægning af banevare på undergulv, gulvbelægning af svømmende gulve på undergulv, gulvbelægning af massive trægulve, gulvbelægning af fliser. |
| Bagmure og indervægge                    | Murværk, let væg med gips eller lignende, væg beklædt med celotex.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lofter                                   | Gips, profilbrædder.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indvendige trapper                       | Træ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VVS-installationer                       | Biobrændsel, gulvvarme, vand.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| TILBYGNING                               |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af gitterspær eller saksespær, taghældning mellem 1° og 15°, taghældning mellem 15° og 35°, tagrender og nedløb af stål, tagbelægning af metalplader. |
| Ydervægge                                | Hulmur, facader af tegl/kalksandsten.                                                                                                                                           |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                                                                                            |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                               |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                                                                                               |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Gulvfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på organisk konstruktion.                                                                  |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag af singels eller leca, gulvkonstruktion af beton, gulvbelægning af banevare på undergulv, gulvbelægning af fliser.                                         |
| Bagmure og indervægge                    | Letbeton / porebeton, let væg med gips eller lignende.                                                                                                                          |
| Lofter                                   | Profilbrædder.                                                                                                                                                                  |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                                                                               |
| VVS-installationer                       | Biobrændsel, gulvvarme, vand.                                                                                                                                                   |

| CARPORT                                  |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagrender og nedløb af plast, tagbelægning af plastplader. |
| Ydervægge                                | Trækonstruktion, facader af træbeklædning.                                                                                             |
| Vinduer, døre og porte                   | -                                                                                                                                      |
| Fundament/sokler                         | Punktfundamenter.                                                                                                                      |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                                                      |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                                                      |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | -                                                                                                                                      |
| Bagmure og indervægge                    | -                                                                                                                                      |
| Lofter                                   | -                                                                                                                                      |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                                      |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                                                      |

## UDHUS

|                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning over 35°, tagrender og nedløb af stål, tagbelægning af metalplader. |
| <b>Ydervægge</b>                                | Massiv murværk, trækonstruktion, facader af murværk med puds, facader af træbeklædning.                                  |
| <b>Vinduer, døre og porte</b>                   | Træ.                                                                                                                     |
| <b>Fundament/sokler</b>                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                        |
| <b>Kældre/krybekældre</b>                       | -                                                                                                                        |
| <b>Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)</b> | -                                                                                                                        |
| <b>Gulvkonstruktion og etageadskillelser</b>    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton.                                                             |
| <b>Bagmure og indervægge</b>                    | Murværk.                                                                                                                 |
| <b>Løfter</b>                                   | Træfiberplader.                                                                                                          |
| <b>Indvendige trapper</b>                       | -                                                                                                                        |
| <b>VVS-installationer</b>                       | -                                                                                                                        |

## GARAGE/VÆRKSTEDSBYGNING

|                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af hanebånds- eller manzardspær, taghældning mellem 15° og 35°, tagrender og nedløb af zink, tagbelægning af eternitbølgeplader med asbest, gammel tagpapdækning, muret skorsten. |
| <b>Ydervægge</b>                                | Massiv murværk, facader af tegl/kalksandsten.                                                                                                                                                               |
| <b>Vinduer, døre og porte</b>                   | Træ, metal.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fundament/sokler</b>                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                                                           |
| <b>Kældre/krybekældre</b>                       | -                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)</b> | -                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gulvkonstruktion og etageadskillelser</b>    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton.                                                                                                                                                |
| <b>Bagmure og indervægge</b>                    | Murværk, let væg med træbeklædning.                                                                                                                                                                         |
| <b>Løfter</b>                                   | Etageadskillelse - træ.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indvendige trapper</b>                       | -                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VVS-installationer</b>                       | -                                                                                                                                                                                                           |

## REDSKABSSKUR

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, bitumenplader. |
| Ydervægge                                | Trækonstruktion, facader af træbeklædning.                                            |
| Vinduer, døre og porte                   | -                                                                                     |
| Fundament/sokler                         | Punktfundamenter.                                                                     |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                     |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                     |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Gulvkonstruktion med strøer.                                                          |
| Bagmure og indervægge                    | Let væg med træbeklædning.                                                            |
| Løfter                                   | -                                                                                     |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                     |
| VVS-installationer                       | -                                                                                     |

## OVERDÆKKET TERRASSE

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af plastplader. |
| Ydervægge                                | Trækonstruktion, facader af træbeklædning.                                                               |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                     |
| Fundament/sokler                         | Punktfundamenter.                                                                                        |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                        |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                        |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | -                                                                                                        |
| Bagmure og indervægge                    | Let væg med træbeklædning.                                                                               |
| Løfter                                   | -                                                                                                        |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                        |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                        |