



# TILSTANDSRAPPORT

Humlegårdsbæk 4 - 6100 Haderslev

**GYLDIGHEDSPERIODE:** 07.08.2025 - 07.02.2026

**LØBENUMMER:** H-25-01990-0221

## EJENDOMSINFORMATION

**Ejendomstype:**

Enfamilieshus

**Ejendomsstatus:**

Ejerbolig

**Byggeår:**

1972

**Kommune- og BFE nr.:**

510-5176519

**Matrikel/ejerlav:**

538, 1420752



## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

**Bygningssagkyndig:**

Lars Heise

**Firma:**

BOTJEK CENTER SØNDERJYLLAND ApS

**Adresse:**

Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg

**Telefon:**

73436100

**E-mail:**

6400@botjek.dk

# DET SKAL DU VIDE OM TILSTANDSRAPPORTEN



Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.



Den bygningssagkyndige vurderer ejendommen ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor fremgår forhold, der er almindelige for bygningens alder og type ikke som skader i tilstandsrapporten.



Tilstandsrapporten indeholder kun skader, den bygningssagkyndige kan se eller kan kontrollere med enkle hjælpemidler.



Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den vurdering, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Nogle skader kan udvikle sig over tid og dermed blive væsentligt dyrere at udbedre.

## HVAD KIGGER DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE EFTER?

Den bygningssagkyndige kigger på skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan eksempelvis være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.

### Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige IKKE kigger på:

El- og VVS-installationernes funktion • sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand • bagatelagtige forhold, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi væsentligt • bygningens placering på grunden • bygningens planløsning • bygningens indretning • løsøre, eksempelvis hårde hvidevarer • udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg • markiser og baldakiner • installationer uden for bygningerne • bygningens æstetik og arkitektur • bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen).

## NÅR DU KØBER ET BRUGT HUS

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kan sammenlignes med et nybygget hus. Tidligere byggemetoder var anderledes end i dag, og vind og vejr samt daglig brug har med tiden slidt på huset. Mange huse er renoveret og ombygget – nogle ad flere omgange. Der kan også være opført tilbygninger.

I tilstandsrapportens skadesoversigt får du et overblik over, hvilke synlige skader bygningerne har. De tidstypiske byggetekniske forhold, man må forvente af et hus af den pågældende type og alder, er som udgangspunkt **ikke** registreret i skadesoversigten. Derfor fremgår eksempelvis manglende maling på vinduer og døre, fugtige kældre i ældre huse og andre skønhedsfejl og kosmetiske skader typisk ikke, da det helt naturligt følger med et brugt hus.

# HUSTYPEBESKRIVELSE

Hustypebeskrivelsen giver dig **generel** information om kendetegn og byggeteknik ved huse af den pågældende type. Du skal være opmærksom på, at der er tale om standardiserede beskrivelser, der ikke er udarbejdet af den bygningssagkyndige.

Informationen om hustypen er generel, og den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet i hustypebeskrivelsen. Den har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



## KENDETEGN OG BYGGETEKNIK

Enfamiliehuse fra perioden ca. 1960 – 1975

I denne periode er der stor efterspørgsel på enfamiliehuse i Danmark og tidens teknikker gør, at flere bygningsdele bliver præfabrikerede, såsom vægelementer til indvendige vægge, spær, døre og vinduer mm.

Facaderne på denne type af huse fremstår ofte meget karakteristiske med murværk op til overkanten af vinduer og døre. Oven på murværket ligger en bærende rem i træ hele vejen rundt om huset, hvorpå tagkonstruktionen ligger af på. Remmen er typisk synlig i facaden og giver sammen med forskellige træbeklædninger og vinduesopdelinger et varierende udtryk.

Fabriksfremstillede gitterspær med 25 grader taghældning og stort udhæng er meget normalt i denne periode. Typisk er der en del træ på både facader og tag som kræver vedligeholdelse. Tagbelæggningerne er oftest eternit, men kan også være af tegl- og betontagsten, dette afhænger af hældningen på taget. Flade tage med tagpap er også typisk for denne periode

Etageadskillelsen til taget er normalt isoleret, dog ikke svarende til nutidens krav. Energimæssige forbedrende tiltag kan være udført af tidligere ejere. Gulvkonstruktionen mod jorden er isoleret, enten under betonen eller i strøkonstruktionen. Krybekældere findes i en del af de tidligste boliger fra denne periode.

Indvendige vægge kan være udført af tegl, letbeton, men også som lette vægge af gips og andet.

Overflader på vægge, lofter og gulve er meget forskellige, alt efter hvornår i perioden huset er opført og hvor i landet boligen ligger.

Op til 1970'erne blev der i byerne og mange steder på landet etableret offentlige kloakker i vejene, og de fleste nedsivningstanke sløjfes. De mere afsidesliggende ejendomme på landet vil dog stadig have egen rens tank og nedsivningsanlæg. Typisk sker tømningen af disse tanke via en kommunal tømningsordning. De ældste afløbsinstallationer er oftest udført af betonrør eller glaserede lerrør. Er disse ikke udskiftet eller renoveret, har rørene normalt kun ringe restlevetid.

Rotter lever bl.a. i kloakker og udgør et problem mange steder i Danmark. Rotter er skadedyr, som kan ødelægge rør, installationer og isolering og som desuden kan overføre smitsomme sygdomme. Derfor har husejere pligt til at anmelde tegn på rotter til kommunen.

Kommunerne har ansvaret for de offentlige kloakker, mens de private kloak- og stikledninger er de enkelte husejeres ansvar. Hvis der er mistanke om rotter i private kloak- og stikledninger, kan kloakkens tilstand afklares ved en kloakinspektion.

En kloakinspektion er ikke en del af huseftersynsordningen, og de beskikkede bygningssagkyndige, som udfører et huseftersyn, har ikke kompetence til at udføre en kloakinspektion. Hvis en huskøber ønsker en kloakinspektion, kan køberen bestille inspektionen hos en autoriseret kloakmestervirksomhed.

# OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

## OM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hustypebeskrivelsen indeholder en række konkrete opmærksomhedspunkter, der relaterer sig til beliggenheden og materialerne i huset i denne tilstandsrapport.

Opmærksomhedspunkterne tager højde for eventuelle ændringer som følge af til- eller ombygninger.

Du skal være opmærksom på, at det er

**standardiserede beskrivelser**, der er dannet ud fra materialeoversigten sidst i tilstandsrapporten.

Den bygnings sagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet, og

opmærksomhedspunkterne har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



### Asbest

Asbest er velegnet som byggemateriale på grund af de høje styrke- og isoleringsegenskaber og fordi asbest er modstandsdygtig over for varme. Desværre er asbestfibre også sundhedsskadelige, og derfor har det siden 1986 ikke været lovligt at bygge med asbestholdige materialer i Danmark. Asbest er normalt ikke farlig eller sundhedsskadelig, hvis blot materialerne får lov til at blive siddende der, hvor de oprindeligt er indbygget. For denne hustype kan der være anvendt asbest i isoleringsmaterialer omkring rørinstallationer, i vinylgulve og fliselim samt i aftrækskanaler af eternit. Eternittagplader med asbest er blevet anvendt helt frem til 1986. Hvis du ønsker at renovere din bolig, skal du være særligt opmærksom på, at asbestholdige materialer skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler. Det gælder eksempelvis, hvis du skifter tagbelægning eller fjerner fliser fra vægge og gulve. Du kan finde yderligere information om asbest på [Asbest-huset.dk](http://Asbest-huset.dk). Se, hvad du skal være særligt opmærksom på og hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistanke om, at der er asbest i dit hus.



### Betonfundament

Betonsokler har ofte nogle områder, hvor pudsen skaller af eller der er nogle mindre revner. De fleste revner opstår oftest straks efter huset er bygget og er normalt nogle svindrevner i betonen. Kommer der eksempelvis forandringer i grundvandsniveauet, kan dette påvirke fundamentet. Revnerne kan også opstå i forbindelse unormale vejrforhold, som lange meget tørre eller fugtige perioder. Sokler uden revner er sjældne.



### **Gulvklinter og vægfliser**

Gulv- og vægoverflader beklædt med klinter skal altid være intakte, og specielt områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag klinterne. Utætheder opstår oftest i fugerne mellem gulvet og væggene og i hjørnerne. Fugerne, især de elastiske, kan blive misfarvet af for eksempel skimmel, hvilket ikke er kønt, men uskadeligt. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



### **Let konstruktion med gips/fibergips**

Indervægge(bagmure) og skillevægge opført af lette konstruktioner, hvor det bærende skelet er af træ eller stål beklædt med gips eller andre plader, får ofte nogle små revner. Revnerne kommer normalt i samlingerne mellem pladerne eller i overgangen mellem væg og loft.



### **Lofter**

Lofter med pudsede overflader eller af gips vil med tiden få nogle mindre revner. I gipslofter opstår revnerne oftest i samlingerne mellem pladerne, mod væggene og i hjørnerne. Lofter mod uisolerede eller ringe isolerede loftsrums vil ofte få noget mørkfarvning, der ses som mørke striber under spærrene eller langs loftets kant mod ydervæggen, hvor der er en kuldebro på grund af mindre god isolering.



### **Tegl**

Oprindeligt var murede facader udført massive. Senere blev de udført som delvist hule mure. Fra ca. 1920'erne bliver facader udført som hule mure med ståltrådsbindere. Fra 1960'erne er alle huse udført med isolerede facader. Helt frem til 1970'erne er der kuldebroer i væggene – steder hvor for- og bagmure er bygget sammen. Disse kuldebroer kan medføre mørkfarvninger. Dette kan også ske, hvis møbler står tæt til kolde vægge. Uisolerede vægge er naturligt kolde, hvilket også kan opfattes som trækgener. Fugtsikring mellem fundament og facader kommer først omkring 1900, hvilket gør, at fugt trænger op i muren i de ældre huse, fra før den tid.



### **Tegltagsten med undertag**

Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale. Tegltage tager normalt ikke skade af dette, men ved store mængder af mos er der risiko for at tagvandet ikke kan løbe hurtigt nok af, hvorved der via samlinger kan trække vand ind i på undertaget. Undertaget kan ikke holde til vedvarende fugt, og skader skal derfor udbedres snarest muligt. Ved en eventuel afrensning af mos, skal man sikre sig, at taget kan holde til det.



### **Vådrumsmaling på vægge.**

Malede vægge i et vådrum kræver ekstra opmærksomhed specielt i og omkring bruseren. Vådrumsmaling i belastede områder bliver slidt, og malerbehandlingen skal derfor være intakt, så man undgår fugtrelaterede følgeskader på de bagvedliggende konstruktioner. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



## Radon

**Radon** er en radioaktiv gas, som findes i den danske undergrund. Du kan ikke se, lugte eller smage gasarten, men den er sundhedsskadelig, og radon kan fremkalde kræft. Radon kan trække op i boligen fra undergrunden, hvis ikke der er lavet en "radonspærre". Huse bygget efter 1998 er udført med radonspærre for at minimere risikoen for forhøjet radonniveau indendørs.

Radonniveauet i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet du befinder dig.

**Haderslev kommune** er i klasse 3 med et radonniveau i 3,0% - 10,0%. Du kan se et kort over radonniveau på [www.radonguiden.dk](http://www.radonguiden.dk). Her kan du også finde mere information om, hvordan du kan sikre dit hus mod radon og hvordan du får foretaget en præcis måling af radonniveauet.

## TAGETS RESTLEVETID

Oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag. Det er altså ikke en konkret vurdering af tilstanden på beboelsesbygningens tag.

Levetidstabellerne fra Statens Byggeforskningsinstitut lægger til grund for den illustrerede restlevetid, og tager højde for tagets alder og materialer.

Du skal være opmærksom på, at et tags reelle levetid kan variere meget, alt efter vind, vejr og vedligeholdelse.

**Hvis der er konstateret en skade på det konkrete tag, vil det fremgå af skadesoversigten.**


De væsentligste bygningsdele i tagkonstruktionen, som sikrer bygningen mod klimaet, er tagbelægningen samt eventuelt undertag og inddækninger.



### Tagbelægning - Falstagsten



### Undertag - Banevare/tekstil

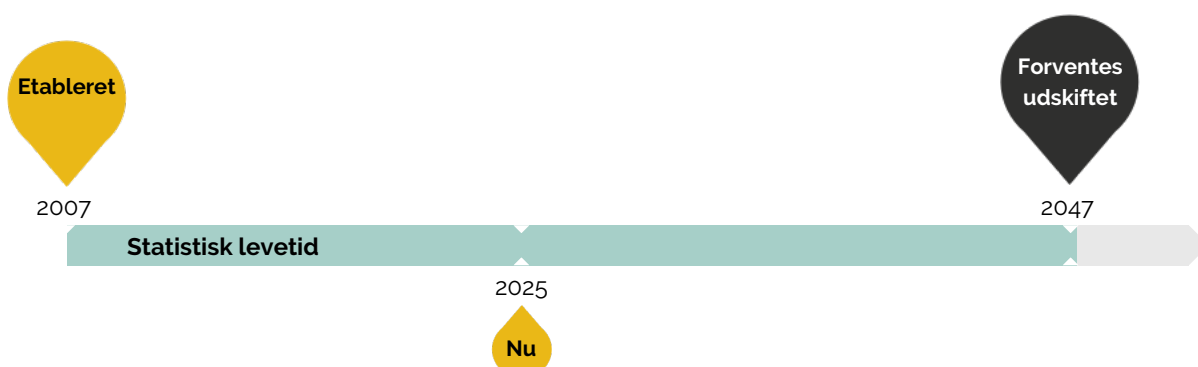



Inddækninger



# BYGNINGER I TILSTANDSRAPPORTEN

| Litra | Anvendelse                            | Opført | Bebygget areal m2 |        | Etager udover kælder | Udnyttet tagetage m2 | Brutto etageareal m2 |         |
|-------|---------------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |                                       |        | Total             | Kælder |                      |                      | Bolig                | Erhverv |
| A     | Beboelse med garage og bryggers/entre | 1972   | 223               | 110    | 1                    | -                    | 173                  | -       |
| B     | Brændeskur øst                        | 2003   | 7                 | -      | -                    | -                    | -                    | -       |
| C     | Skur øst                              | 2010   | 13                | -      | -                    | -                    | -                    | -       |
| D     | Overdækning                           | 2018   | 5                 | -      | -                    | -                    | -                    | -       |

## BEMÆRKNINGER

Nedenfor kan du læse om bygninger og bygningsdele, som af forskellige årsager ikke er besigtiget.

**Du skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du er dækket i ejerskifteforsikringen i forhold til disse undtagelser. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne.**

### BYGNINGER, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE HAR UNDTAGET

*Alle bygninger er som udgangspunkt en del af eftersynet. Men den bygningssagkyndige kan undtage konkrete bygninger på grund af ringe byggeteknisk eller brugsmæssig værdi.*

**Brændeskur øst:** Undtages på grund af ringe byggeteknisk værdi.

**Skur øst:** Undtages på grund af ringe byggeteknisk værdi.

**Overdækning:** Undtages på grund af ringe byggeteknisk værdi.

### BYGNINGSDELE, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE IKKE KUNNE BESIGTIGE

*Hvis der er bygningsdele eller rum, der normalt er tilgængelige, men som den bygningssagkyndige i denne gennemgang ikke har kunnet besigtige, er de ikke omfattet af eftersynet.*

#### Beboelse med garage og bryggers/entre

**Stueplan: Gulve:** Gulv under belægning (væg-til-væg tæppe, løse tæpper, vinyl eller lignende), kunne ikke besigtiges i værelser.

**Stueplan: Gulv og vægge:** En del af gulv og indvendige vægge i garagedelen er ikke besigtiget på grund af oplag.

### BYGNINGSDELE, DER VAR GJORT UTILGÆNGELIGE UNDER BYGNINGSEFTERSYNET

*Hvis bygningsdele eller rum er gjort utilgængelige under eftersynet, kan den bygningssagkyndige ikke besigtige dem. Af denne årsag er de ikke omfattet af eftersynet og er normalvis ikke dækket af ejerskifteforsikringen.*

**Ingen rum eller bygningsdele, var gjort utilgængelige**

## BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TERMORUDER

*Der kan forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synligt punkterede ruder vil fremgå af skadesoversigten.*

**Beboelse med garage og bryggers/entre**

## AFVIGELSER FRA BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)

*Afvigelserne er den bygningssagkyndiges markering af de åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på en faktisk opmåling. Ejer har pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.*

**Beboelse med garage og bryggers/entre:** Det skønnes, at arealet for bygningen afviger fra BBR. Arealerne er skønsmæssigt tilrettet i bygningsoversigten. Arealerne i bygningsoversigten skal udelukkende anvendes til identificering af bygningerne. Udestue nævnt i BBR er reelt en entre.

**Brændeskur øst:** Det skønnes, at arealet for bygningen afviger fra BBR. Arealerne er skønsmæssigt tilrettet i bygningsoversigten. Arealerne i bygningsoversigten skal udelukkende anvendes til identificering af bygningerne.

**Skur øst:** Det skønnes, at arealet for bygningen afviger fra BBR. Arealerne er skønsmæssigt tilrettet i bygningsoversigten. Arealerne i bygningsoversigten skal udelukkende anvendes til identificering af bygningerne.

**Overdækning:** Det skønnes, at arealet for bygningen afviger fra BBR. Arealerne er skønsmæssigt tilrettet i bygningsoversigten. Arealerne i bygningsoversigten skal udelukkende anvendes til identificering af bygningerne.

## FØLGENDE MATERIALE FORELÅ:

BBR-ejermeddelelse 01.08.2025

Tidligere tilstandsrapport: lb.nr.: H-24-01990-0070

## ØVRIGE OPLYSNINGER:

32 m<sup>2</sup> af bygning A anvendes til garage.

Garagen er i rapporten medtaget under bygning 1 da denne er under samme tag.

Kælder er besigtiget som kælder da den ikke er godkendt til beboelse.

Skur mod sydvest er ikke omfattet af ordningen da den skønnes under 5 m<sup>2</sup>.

Udestue i BBR er nævnt som udestue men reelt en entre/bryggers

# SKADESOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen.

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner.

**Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader.**



## SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:



### Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **kort sigt**. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.



### Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **længere sigt**. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.



### Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.



### Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

**Kort sigt** er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

# SKADER UDEN PÅ BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE

## BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                  | Risiko                                                                                         | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   |  | Ved inddækningen ved gavl mod vest er der opbøjninger. | Forholdet giver risiko for vandindtrængning og følgeskader på de underliggende konstruktioner. | -          |
| 2   |  | Skorstenen har nogle defekte fuger.                    | Ved manglende udbedring er der risiko for yderligere skadesudvikling.                          | -          |

## BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                                     | Risiko                                                                           | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3   |  | Soklen har nogle mindre revner og enkelte steder med puds med manglende vedhæftning blandt andet ved dørfals mod sydvest. | Der kunne ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader. | -          |

## BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                          | Risiko                                                                          | Bemærkning                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4   |  | Murværket har enkelte ikke helt udfyldte fuger og nogle mindre revner og svindrevner blandt andet mod sydvest. | Forholdet skønnes ikke at ville give anledning til yderligere skadesudvikling.  | Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme.              |
| 5   |  | Der er en mindre sætning/fugerevne i overligger over vindue til soveværelse mod vest.                          | Der er risiko for at skaden i tegloverliggeren på længere sigt vil udvikle sig. | Det skønnes at skaden skyldes tæring i armeringen i tegloverliggeren. |
| 6   |  | Læmuren mod sydøst har nogle revner og porøse fuger.                                                           | Ved manglende udbedring er der risiko for yderligere skadesudvikling.           | -                                                                     |

# SKADER INDE I BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE

## BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Stueplan - Bryggers

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                             | Risiko                                                                                                           | Bemærkning                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |  | Der er enkelte gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag blandt andet mod nord.           | På grund af den lave vandbelastning i rummet vurderes forholdet ikke at give nærliggende risiko for følgeskader. | -                                                                                   |
| 8   |  | Indervægge har nogle områder med lidt fugt gennemslag.                                            | Der ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader.                                       | Årsagen skønnes at være kuldebro og skønnes ikke at give anledning til følgeskader. |
| 9   |  | I gulv afløb i bryggers er der forskudt samling og forhøjerramme mellem risteramme og afløbsskål. | På grund af den lave vandbelastning i rummet vurderes forholdet ikke at give nærliggende risiko for følgeskader. | -                                                                                   |

## BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Stueplan - Vægge

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                 | Risiko                                                                           | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10  |  | Indervægge har nogle områder med puds med manglende vedhæftning blandt andet omkring indvendige døre. | Der kunne ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader. | -          |

## BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Stueplan - Badeværelse

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                         | Risiko                                                                                                                            | Bemærkning                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 11  |  | I bruseniche er der ikke helt plant fald mod gulvafløbet.                     | -                                                                                                                                 | Forholdet medfører mindre vandsamling i området. |
| 12  |  | Fuge i gulvhjørne og ved gulv afløb i brusenichen er enkelte steder med slip. | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner. | -                                                |
| 13  |  | Der er ikke rumaftræk eller anden åbning til det fri for ventilation.         | Forholdet kan medføre risiko for fugtophobning og kondensskade.                                                                   | -                                                |

**BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Stueplan - Gulve**

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                         | Risiko                                                              | Bemærkning                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 14  |  | Gulvet under belægning fjedrer enkelte steder ved belastning blandt andet i værelse mod vest. | Det skønnes der er risiko for at forholdet på sigt vil udvikle sig. | Årsagen vurderes at være svigt i understøtning af gulvstrøerne. |

**BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Stueplan - Tagrum**

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                    | Risiko                                                                                                                                                                                 | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15  |    | Loftslem er ikke tætsluttende.                                                           | Forholdet medfører risiko for at der trænger fugtig rumluft op i tagrummet. Der er ikke konstateret følgeskader heraf, hvorfor forholdet ikke skønnes at give anledning til problemer. | -          |
| 16  |    | Undertaget er ikke sikret mod blafring og mangler korrekt afslutning ved gennemføringer. | Der kunne ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader.                                                                                                       | -          |
| 17  |  | Der er ikke ventilation i tagkipp og begrænset ved tagfod.                               | Forholdet kan på længere sigt give risiko for fugtproblemer i tagkonstruktionen.                                                                                                       | -          |

**BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Stueplan - Garage**

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                 | Risiko                                                                           | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18  |  | Skille væg har en afskalning ved dør. | Der kunne ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader. | -          |

**BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Kælder - Badeværelse**

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                        | Risiko                                                                                                                               | Bemærkning                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 19  |  | I bruseniche er der ikke helt plant fald mod gulvafløbet.                                    | -                                                                                                                                    | Forholdet medfører mindre vandsamling i området. |
| 20  |  | Der er enkelte fliser med manglende vedhæftning til underlag på vægge blandt andet mod vest. | Da det kun er mindre områder af de enkelte fliser der mangler vedhæftning, skønnes forholdet ikke at give anledning til følgeskader. | -                                                |

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                 | Risiko                                                                                                                                                                 | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21  |  | I gulvafløb i bruseniche er der tæring og betonkant og forhøjerramme mellem risteramme og afløbsskål. | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner. Der er ikke konstateret følgeskader. | -          |

#### BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Kælder - Vægge

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                                 | Risiko                                                                                                                                                      | Bemærkning                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22  |  | Kældervægge har nogle områder med fugt gennemslag blandt andet mod vest.                                              | Der kunne ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader.                                                                            | Forholdet er normalt forekommende for ældre kældre da de ikke er sikret mod grundfugt.                                       |
| 23  |  | Der er nogle steder fodlister på kældervægge blandt andet mod vest og der kunne måles forhøjet fugtniveau i kælderen. | Forholdet kan medføre risiko for fugt og skimmel mellem forsatsvæggen og kælderydervæggen, da der er konstateres forhøjet fugt i konstruktioner i kælderen. | Konstruktionen har erfaringsmæssigt vist sig at kunne give anledning til fugtproblemer, da kælderydervæggen ikke er fugttæt. |

#### BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Kælder - Gang

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                             | Risiko                                                                                                                         | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 24  |  | I gulvafløb er der forskudt samling og betonkant mellem risteramme og afløbsskål. | Løsningen er ikke udført iht. Afløbsnormen/forskrifterne, men skønnes i dette tilfælde ikke at give anledning til følgeskader. | -          |
| 25  |  | Der er nogle gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag.                   | På grund af den lave vandbelastning i rummet vurderes forholdet ikke at give nærliggende risiko for følgeskader.               | -          |

#### BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Kælder - Teknikrum

| Nr. | Vurdering | Skade | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------|-------|--------|------------|
|-----|-----------|-------|--------|------------|



|    |                                                                                   |                                        |                                                                                                                  |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 26 |  | I gulvafløb i bryggers er der tæring.  | På grund af den lave vandbelastning i rummet vurderes forholdet ikke at give nærliggende risiko for følgeskader. | - |
| 27 |  | Betongulv i kælder har enkelte revner. | Der kunne ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader.                                 | - |

#### BEBØELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE - Kælder - Kælder

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                         | Risiko                                                                                                      | Bemærkning                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 28  |  | Der er messingrør før jernrør på vandinstallationen og der er enkelte tæring. | Forholdet medfører på længere sigt risiko for galvanisk tæring og dermed risiko for utæthed samt vandskade. | Der kunne ikke konstateres tegn på tæring eller utætheder. |



# SÆLGEROPLYSNINGER

Sælgeren af en ejendom skal give oplysninger om alle bygninger på grunden ud fra sit kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Oplysningerne er grundlag for den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen, når der skal udarbejdes en tilstandsrapport.

Du skal være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.

| OPLYSNINGER OM BESTILLING AF TILSTANDSRAPPORTEN |                                                                   | SVAR                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.1                                             | Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?                          |                                  |
|                                                 | Vælg                                                              | På anden vis                     |
| 1.2                                             | Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? | Ja                               |
|                                                 | Firma navn                                                        | Realmæglerne Haderslev & Vojens  |
|                                                 | Lokal afdeling og adresse                                         | Ny Erlevvej 28 A, 6100 Haderslev |

| GENERELLE OPLYSNINGER |                                              | SVAR  |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------|
| 2.1                   | Hvor mange år har du ejet ejendommen?        | 18    |
| 2.2                   | I hvilken periode har du boet på ejendommen? | 18 år |

| UDFØRTE BYGGEARBEJDER PÅ EJENDOMMEN |                                                                                             | SVAR                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1                                 | Har du kendskab til, at der er udført tilbygninger med boligformål?                         | Nej                                                                                                                                                     |
| 3.2                                 | Har du kendskab til, at der er udført ombygninger af eksisterende bolig?                    | Ja                                                                                                                                                      |
|                                     | Beskriv hvilke ombygninger der er blevet udført, byggeåret og om det er selvbyg.            | Nedbrydning og derefter opfyldning af swimmingpool. Støbt gulv med varmeslanger. Indgangsparti ved hoveddør er tilbygget med loft til kip samt vinduer. |
| 3.3                                 | Har du kendskab til, at der er udført større renoveringer i eller af boligen?               | Ja                                                                                                                                                      |
|                                     | Beskriv hvilke renoveringer der er blevet udført, byggeåret for disse og om det er selvbyg. | Nyt tag, nye vinduer, nyt bryggers, kælder med swimmingpool ombygget, installation af fjernvarme, badeværelse i kælder renoveret.                       |
| 3.4                                 | Har du kendskab til, at der er opført andre bygninger?                                      | Nej                                                                                                                                                     |

| TAGE |                                                                                                                      | SVAR                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.1  | Har du kendskab til, at det nuværende tag er eller har været utæt?                                                   | Nej                 |
| 4.2  | Har du kendskab til, at taget (tagkonstruktionen) er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej                 |
| 4.3  | Er huset med tagrum (loftsrums)?                                                                                     | Ja                  |
| 4.4  | Er der adgang til tagrummet (lofttrummet)?                                                                           | Ja                  |
|      | Hvor i huset er adgangen placeret?                                                                                   | i gang ved værelser |
| 4.5  | Er huset med skunkrum?                                                                                               | Nej                 |
| 4.6  | Er der skorsten på huset?                                                                                            | Ja                  |
| 4.7  | Har du kendskab til, at der er eller har været skader på skorstenen?                                                 | Nej                 |
| 4.8  | Har du kendskab til, at der har været bemærkninger fra skorstensfejer?                                               | Nej                 |

| YDERMUR |                                                                                                    | SVAR                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.1     | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i ydermur?                                   | Ja                                                |
|         | Beskriv placeringen af revner                                                                      | sætningsrevner huset rundt er udbedret april 2024 |
| 5.2     | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på ydermurene?                        | Nej                                               |
| 5.3     | Har du kendskab til, at ydermur er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej                                               |

| INDERVÆGGE/SKILLEVÆGGE |                                                                                                                          | SVAR                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1                    | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i indervægge/skillevægge?                                          | Nej                                                                                   |
| 6.2                    | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på indervægge/skillevægge?                                  | Nej                                                                                   |
| 6.3                    | Har du kendskab til, at indervægge/skillevægge er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?        | Ja                                                                                    |
|                        | Vi vil gerne vide:<br>- Hvilke skader har der været?<br>- Hvor har der været skader<br>- Hvornår er det blevet repareret | kloarkskade - derved fugt ved badeværelse og væg ved siden af. Disse er udbedret 2019 |

| FUNDAMENTER/SOKLER |                                                                                                                                                  | SVAR                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7.1                | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i fundamenter/sokler?                                                                      | Ja                                                          |
|                    | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor er eller har der været revner<br>- Er skaden udbedret<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udbedret som selvbyg | i sokkel, udbedret april 2024 af murer                      |
| 7.2                | Har du kendskab til, at huset er efterfunderet, understøbt eller piloteret efter opførelsen?                                                     | Nej                                                         |
| 7.3                | Har du kendskab til, at der er udarbejdet geoteknisk rapport?                                                                                    | Nej                                                         |
| KÆLDER/KRYBEKÆLDER |                                                                                                                                                  | SVAR                                                        |
| 8.1                | Er der kælder?                                                                                                                                   | Ja                                                          |
| 8.2                | Har du kendskab til, at der er trukket vand (ikke kun fugt) ind i kælderen?                                                                      | Nej                                                         |
| 8.3                | Har du kendskab til, at kælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                              | Nej                                                         |
| 8.4                | Har du kendskab til at, der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af kælders vægge?                                                       | Nej                                                         |
| 8.5                | Har du kendskab til, at der er en grundvandspumpe?                                                                                               | Nej                                                         |
| 8.6                | Er der krybekælder?                                                                                                                              | Nej                                                         |
| GULVE              |                                                                                                                                                  | SVAR                                                        |
| 9.1                | Har du kendskab til, at gulve er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                 | Nej                                                         |
| 9.2                | Har du kendskab til, at der er eller har været øvrige skader på gulve?                                                                           | Ja                                                          |
|                    | Vi vil gerne vide:<br>- Hvilke type skader<br>- I hvilke rum er skaderne                                                                         | enkelte steder er der bløde punkter som er delvis udbedret. |
| VINDUER OG DØRE    |                                                                                                                                                  | SVAR                                                        |
| 10.1               | Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder, energiruder osv.?                                                                          | Nej                                                         |



| LOFTER/ETAGEADSKILLELSER |                                                                                                                                                     | SVAR |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11.1                     | Har du kendskab til, at etageadskillelsen, herunder træværk, bjælker, gulve osv., er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader | Nej  |
| 11.2                     | Har du kendskab til, at der er udført nedhængte, forsænkede eller nedsænkede lofter?                                                                | Nej  |

| VÅDRUM |                                                                               | SVAR |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12.1   | Har du kendskab til, at der er løse eller revnede fliser på gulv eller vægge? | Nej  |

| VVS  |                                                                                                                                                 | SVAR                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 13.1 | Hvilken hovedvarmekilde er der i ejendommen?                                                                                                    | Fjernvarme                                                           |
| 13.2 | FylDES der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?                                                                                       | Nej                                                                  |
| 13.3 | Har du kendskab til, at der er eller har været rørskader (utætte rør) i gulve eller vægge?                                                      | Ja                                                                   |
|      | Vi vil gerne vide:<br>- I hvilke rum er rørene placeret og hvor i rummet<br>- Er skaden udbedret og hvornår<br>- Er skaden udbedret som selvbyg | i kælderen ved fjernvarmeinstallation. Er udbedret af vvs marts 2024 |
| 13.4 | Har du kendskab til, at der indenfor de sidste 5 år har været behov for at rense kloakerne, fx ved hjælp af slamsuger?                          | Nej                                                                  |
| 13.5 | Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer eller termostatventiler, som ikke virker?                                                    | Nej                                                                  |
| 13.6 | Har du kendskab til, at dele af VVS-installationen, er udført uden autorisation?                                                                | Nej                                                                  |

| ROTTER OG ASBEST |                                                                        | SVAR                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1             | Har du kendskab til, at der er brugt asbestholdige materialer i huset? | Nej                                                                                                                           |
| 14.2             | Har du kendskab til, at der har været eller er rotter på ejendommen?   | Nej                                                                                                                           |
|                  | Eventuelle bemærkninger                                                | Sælger har oplyst følgende om hvornår taget er fra: 2007 er der udskiftet tag, undertag og skrotrender. Udført af håndværker. |

---

Dato

---

Underskrift - ejer/sælger

Sæt X

☒ Sælger var til stede

**SÆLGER:**

**Kirsa Herbøl Erichsen og Kurt Erichsen**

Humlegårdsbæk 4

6100 Haderslev

# OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Bemærk: Har du som køber modtaget rapporterne inden deres udløbsdatoer, skal der ikke udarbejdes nye rapporter, selvom købet gennemføres efter gyldighedsperiodens udløb.



## BYGNINGSEFTERSYN

### Hvordan er bygningseftersynet udført?

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se.

Eksempelvis løftes væg-til-væg-tæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på de bagvedliggende konstruktioner.

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

### Hvad omfatter bygningseftersynet ikke?

Forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten. Disse forhold er ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Derudover undersøger den bygningssagkyndige ikke bagatelagtige forhold og løsøre. Det er eksempelvis hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere.

## OM EJERSKIFTEFORSIKRINGEN

### Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud. Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien af sit fremlagte forsikringstilbud.

### Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

#### **Skader og fysiske forhold**

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber overtog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

#### **VVS-installationer**

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament, samt lovgivning af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

#### **Elinstallationer**

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovgivning af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker – men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på [www.forsikringsoplysningen.dk](http://www.forsikringsoplysningen.dk)

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolisen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.



### Rapportens gyldighedsperiode

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

### Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis. forurenede jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

## TILLÆG OG REVISIONER

### Hvad er en revision?

En revision betyder, at den bygningssagkyndige har ændret en eller flere oplysninger i tilstandsrapporten efter at den første gang er inddateret. Det er kun muligt at foretage en revision af rapporten inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

Hvis der er foretaget en revision af rapporten fremgår det af rapportens side 2, hvad der er ændret. Revisionen ændrer ikke på rapportens gyldighedsperiode.

### Hvad er et tillæg?

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen.

## KLAGER

### Hvor kan jeg klage over tilstandsrapporten?

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige.

Du skal forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet [www.husklage.dk](http://www.husklage.dk).

## VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om bygningseftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk) sammen med de digitale rapporter.

## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Firma: BOTJEK CENTER SØNDERJYLLAND ApS  
Beskikket bygningssagkyndig: Lars Heise

Adresse: Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg  
Telefon: 73436100  
E-mail: [6400@botjek.dk](mailto:6400@botjek.dk)

Den beskikkede bygningssagkyndige har en samarbejdsaftale med: Etu forsikring

Besigtigelsesdato: 07.08.2025

# OPLYSNINGER TIL EJERSKIFTEFORSIKRING

Oplysningerne i dette afsnit omhandler bygningskonstruktioner. Oplysningerne er henvendt til ejerskifteforsikringen, men vedlægges tilstandsrapporten som bilag.

Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

| BEBOELSE MED GARAGE OG BRYGGERS/ENTRE    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af gitterspær eller saksespær, taghældning mellem 15° og 35°, tagrender og nedløb af zink, tagbelægning af tegltagsten, undertag af plast (tekstil), skotrender, muret skorsten.                                                                 |
| Ydervægge                                | Hulmur, trækonstruktion, zink, facader af tegl/kalksandsten.                                                                                                                                                                                                               |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ, plast, metal, træ / alu.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kældre/krybekældre                       | Kælder, kælderydervægge af beton / lecablokke, kapillarbrydende lag ikke oplyst, betongulv.                                                                                                                                                                                |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Gulvfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på uorganisk konstruktion, maling på uorganisk vægkonstruktion.                                                                                                                                                            |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton, gulvkonstruktion med strøer, etageadskillelse af betondæk, gulvbelægning af banevare på undergulv, gulvbelægning af svømmende gulve på undergulv, gulvbelægning af massive trægulve, gulvbelægning af fliser. |
| Bagmure og indervægge                    | Murværk, let væg med gips eller lignende.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lofter                                   | Panelloft, gips, træbeton.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VVS-installationer                       | Pejseindsats, biobrændsel, gulvvarme, vand.                                                                                                                                                                                                                                |