



# TILSTANDSRAPPORT

Tallerupvej 70, Tommerup St - 5690 Tommerup

**GYLDIGHEDSPERIODE:** 18.06.2025 - 18.12.2025

**LØBENUMMER:** H-25-04188-0208

## EJENDOMSINFORMATION

**Ejendomstype:**

Enfamilieshus

**Ejendomsstatus:**

Ejerbolig

**Byggeår:**

1959

**Kommune- og BFE nr.:**

420-2628323

**Matrikel/ejerlav:**

4c, Tallerupgård, Tommerup



## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

**Bygningssagkyndig:**

Jesper Juul Hansen

**Firma:**

TÜV SÜD Domutech A/S

**Adresse:**

Johanne Møllers Passage 1, 1799 København V

**Telefon:**

60555444

**E-mail:**

kontakt@domutech.dk

# DET SKAL DU VIDE OM TILSTANDSRAPPORTEN



Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.



Den bygningssagkyndige vurderer ejendommen ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor fremgår forhold, der er almindelige for bygningens alder og type ikke som skader i tilstandsrapporten.



Tilstandsrapporten indeholder kun skader, den bygningssagkyndige kan se eller kan kontrollere med enkle hjælpemidler.



Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den vurdering, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Nogle skader kan udvikle sig over tid og dermed blive væsentligt dyrere at udbedre.

## HVAD KIGGER DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE EFTER?

Den bygningssagkyndige kigger på skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan eksempelvis være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.

### Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige IKKE kigger på:

El- og VVS-installationernes funktion • sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand • bagatelagtige forhold, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi væsentligt • bygningens placering på grunden • bygningens planløsning • bygningens indretning • løsøre, eksempelvis hårde hvidevarer • udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg • markiser og baldakiner • installationer uden for bygningerne • bygningens æstetik og arkitektur • bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen).

## NÅR DU KØBER ET BRUGT HUS

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kan sammenlignes med et nybygget hus. Tidligere byggemetoder var anderledes end i dag, og vind og vejr samt daglig brug har med tiden slidt på huset. Mange huse er renoveret og ombygget – nogle ad flere omgange. Der kan også være opført tilbygninger.

I tilstandsrapportens skadesoversigt får du et overblik over, hvilke synlige skader bygningerne har. De tidstypiske byggetekniske forhold, man må forvente af et hus af den pågældende type og alder, er som udgangspunkt **ikke** registreret i skadesoversigten. Derfor fremgår eksempelvis manglende maling på vinduer og døre, fugtige kældre i ældre huse og andre skønhedsfejl og kosmetiske skader typisk ikke, da det helt naturligt følger med et brugt hus.

# HUSTYPEBESKRIVELSE

Hustypebeskrivelsen giver dig **generel** information om kendetegn og byggeteknik ved huse af den pågældende type. Du skal være opmærksom på, at der er tale om standardiserede beskrivelser, der ikke er udarbejdet af den bygningsagkyndige.

Informationen om hustypen er generel, og den bygningsagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet i hustypebeskrivelsen. Den har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



## KENDETEGN OG BYGGETEKNIK

Enfamiliehuse – ca. 1940 – 1960

I efterkrigstidens Danmark blev der ikke opført mange boliger på landsplan. De der blev opført er bygget af solide materialer og med simpel arkitektur.

Huse fra denne periode er oftest opført med kælder, enten med fuld kælder eller med delvis kælder og krybekælder. Oprindeligt har kælderen ikke været udnyttet til beboelse, men i stedet til fyrrum, garage, vaskeri eller lignende. Kælders gulve og vægge er støbt i beton, uden fugtsikring eller isolering på ydersiden. Etageadskillelser til stueetagen er normalt også støbt i beton, lavet af teglelementer eller af bærende træbjælker.

Facaderne på denne type af huse fremstår meget ofte med blank murværk, men kan også være pudset og malet. Mængden af isolering i ydervæggene er oprindeligt ingen eller begrænset og datidens byggeteknik efterlader typisk kuldebroer omkring vinduer og døre. Indvendige vægge er i tegl eller som bræddeskillevægge med rørvæv og puds. Ydervægge vil i mange tilfælde være efterisoleret.

I mange af boligerne er tagkonstruktionen udført med høj rejsning og kan dermed være udnyttet til beboelse. Tagbelægningen er typisk røde tegl- eller betontagsten, men fra sidst i 40'erne bliver eternitbølgeplader også anvendt. Lofter er dengang udført som pudsede lofter på rørvæv, og er sandsynligvis uisolerede. I mange tilfælde vil lofterne være efterisoleret.

Op til 1970'erne blev der i byerne og mange steder på landet etableret offentlige kloakker i vejene, og de fleste nedsivningstanke sløjfes. De mere afsidesliggende ejendomme på landet vil dog stadig have egen rens tank og nedsivningsanlæg. Typisk sker tømningen af disse tanke via en kommunal tømningsordning. De ældste afløbsinstallationer er oftest udført af betonrør eller glaserede lerrør. Er disse ikke udskiftet eller renoveret, har rørene normalt kun ringe restlevetid.

Rotter lever bl.a. i kloakker og udgør et problem mange steder i Danmark. Rotter er skadedyr, som kan ødelægge rør, installationer og isolering og som desuden kan overføre smitsomme sygdomme. Derfor har husejere pligt til at anmelde tegn på rotter til kommunen.

Kommunerne har ansvaret for de offentlige kloakker, mens de private kloak- og stikledninger er de enkelte husejeres ansvar. Hvis der er mistanke om rotter i private kloak- og stikledninger, kan kloakkens tilstand afklares ved en kloakinspektion.

En kloakinspektion er ikke en del af huseftersynsordningen, og de beskikkede bygningssagkyndige, som udfører et huseftersyn, har ikke kompetence til at udføre en kloakinspektion. Hvis en huskøber ønsker en kloakinspektion, kan køberen bestille inspektionen hos en autoriseret kloakmestervirksomhed.

# OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

## OM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hustypebeskrivelsen indeholder en række konkrete opmærksomhedspunkter, der relaterer sig til beliggenheden og materialerne i huset i denne tilstandsrapport.

Opmærksomhedspunkterne tager højde for eventuelle ændringer som følge af til- eller ombygninger.

Du skal være opmærksom på, at det er

**standardiserede beskrivelser**, der er dannet ud fra materialeoversigten sidst i tilstandsrapporten.

Den bygnings sagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet, og

opmærksomhedspunkterne har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



### Asbest

Asbest er velegnet som byggemateriale på grund af de høje styrke- og isoleringsegenskaber og fordi asbest er modstandsdygtig over for varme. Desværre er asbestfibre også sundhedsskadelige, og derfor har det siden 1986 ikke været lovligt at bygge med asbestholdige materialer i Danmark. Asbest er normalt ikke farlig eller sundhedsskadelig, hvis blot materialerne får lov til at blive siddende der, hvor de oprindeligt er indbygget. For denne hustype er der typisk anvendt asbest i isoleringsmaterialer omkring rørinstallationer, i vinylgulve og fliselim samt i aftrækskanaler af eternit. Eternittagplader med asbest er blevet anvendt helt frem til 1986. Hvis du ønsker at renovere din bolig, skal du være særligt opmærksom på, at asbestholdige materialer skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler. Det gælder eksempelvis, hvis du skifter tagbelægning eller fjerner fliser fra vægge og gulve. Du kan finde yderligere information om asbest på [Asbest-huset.dk](http://Asbest-huset.dk). Se, hvad du skal være særligt opmærksom på og hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistanke om, at der er asbest i dit hus.



### Betonfundament

Betonsokler har ofte nogle områder, hvor pudsen skaller af eller der er nogle mindre revner. De fleste revner opstår oftest straks efter huset er bygget og er normalt nogle svindrevner i betonen. Kommer der eksempelvis forandringer i grundvandsniveauet, kan dette påvirke fundamentet. Revnerne kan også opstå i forbindelse unormale vejrforhold, som lange meget tørre eller fugtige perioder. Sokler uden revner er sjældne.



### Bølgeeternitplade med asbest

Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale. Bølgeeternitplader tager normalt ikke skade af dette, men ved store mængder af mos er der risiko for, at tagvandet ikke kan løbe hurtigt nok af, hvorved der via samlinger kan trække vand ind i tagkonstruktionen. Ved en eventuel afrensning af mos skal det sikres, at taget kan holde til det. En malerbehandling af eternit forlænger normalt ikke tagbelægningens levetid, men kan ændre på tagets ventilation, så det bliver for tæt.

Da tagbelægningen indeholder asbest, skal der ved reparationer eller udskiftning tages forholdsregler vedrørende asbesthåndtering og bortskaffelse. Se evt. information på [www.asbest-huset.dk](http://www.asbest-huset.dk).



### Gulvklinter og vægfliser

Gulv- og vægoverflader beklædt med klinker skal altid være intakte, og specielt områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag klinkerne. Utætheder opstår oftest i fugerne mellem gulvet og væggene og i hjørnerne. Fugerne, især de elastiske, kan blive misfarvet af for eksempel skimmel, hvilket ikke er kønt, men uskadeligt. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



### Indvendig efterisolering af kældervægge

Kældre opført frem til cirka 1980 er normalt uisolerede. Hvis der efterfølgende er isoleret indvendigt med en forsatsvæg, er det vigtigt, at den oprindelige udvendige kældervæg er fuldstændig tør, da der ellers kan danne sig fugt mellem den "nye" isolerede væg og den gamle kælderydervæg. Hvis der er fugtigt bag forsatsvæggen, kan der komme skimmel i konstruktionerne.



### Kælder, vægge

På kældervægge kan der være udfældninger af mineraler (salte), og pudsen kan være lidt løs. Det sker, når grundfugt trænger ind i kælderydervæggen eller op i gulvet og skillevægge. Kældervægge og kældergulve kan i sommerperioden blive fugtige på overfladen på grund af sommerkondens. Dette sker, når den varme fugtige sommerluft rammer den kolde kældervæg.

Manglende ventilation og opvarmning af kælderrummet kan medføre "kælderlugt".



### Lofter

Lofter med pudsede overflader eller af gips vil med tiden få nogle mindre revner. I gipslofter opstår revnerne oftest i samlingerne mellem pladerne, mod væggene og i hjørnerne. Lofter mod uisolerede eller ringe isolerede loftsrums vil ofte få noget mørkefarvning, der ses som mørke striber under spærrene eller langs loftets kant mod ydervæggen, hvor der er en kuldebro på grund af mindre god isolering.



### Tegl

Oprindeligt var murede facader udført massive. Senere blev de udført som delvist hule mure. Fra ca. 1920'erne bliver facader udført som hule mure med ståltrådsbindere. Fra 1960'erne er alle huse udført med isolerede facader. Helt frem til 1970'erne er der kuldebroer i væggene – steder hvor for- og bagmure er bygget sammen. Disse kuldebroer kan medføre mørkfarvninger. Dette kan også ske, hvis møbler står tæt til kolde vægge. Uisolerede vægge er naturligt kolde, hvilket også kan opfattes som trækgener. Fugtsikring mellem fundament og facader kommer først omkring 1900, hvilket gør, at fugt trænger op i muren i de ældre huse, fra før den tid.



### Trægulve

Trægulve, der ligger på træbjælker, er påvirket af temperaturskiftet hen over året. Om vinteren, hvor luften er tør, vil træet trække sig sammen, og det vil igen udvide sig om sommeren, når luften er fugtig. Afhængigt af bjælkeafstanden vil gulvet fjedre og sandsynligvis knirke. Er mængden af isolering i gulvkonstruktionen begrænset, kan gulvene opleves som fodkolde.



### Vådrumsmaling på vægge.

Malede vægge i et vådrum kræver ekstra opmærksomhed specielt i og omkring bruseren. Vådrumsmaling i belastede områder bliver slidt, og malerbehandlingen skal derfor være intakt, så man undgår fugtrelaterede følgeskader på de bagvedliggende konstruktioner. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



### Radon

**Radon** er en radioaktiv gas, som findes i den danske undergrund. Du kan ikke se, lugte eller smage gasarten, men den er sundhedsskadelig, og radon kan fremkalde kræft. Radon kan trække op i boligen fra undergrunden, hvis ikke der er lavet en "radonspærre". Huse bygget efter 1998 er udført med radonspærre for at minimere risikoen for forhøjet radonniveau indendørs.

Radonniveauet i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet du befinder dig.

**Assens kommune** er i klasse 2 med et radonniveau i 1,0% - 3,0%. Du kan se et kort over radonniveau på [www.radonguiden.dk](http://www.radonguiden.dk). Her kan du også finde mere information om, hvordan du kan sikre dit hus mod radon og hvordan du får foretaget en præcis måling af radonniveauet.

## TAGETS RESTLEVETID

Oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag. Det er altså ikke en konkret vurdering af tilstanden på beboelsesbygningens tag.

Levetidstabellerne fra Statens Byggeforskningsinstitut lægger til grund for den illustrerede restlevetid, og tager højde for tagets alder og materialer.

Du skal være opmærksom på, at et tags reelle levetid kan variere meget, alt efter vind, vejr og vedligeholdelse.

**Hvis der er konstateret en skade på det konkrete tag, vil det fremgå af skadesoversigten.**

De væsentligste bygningsdele i tagkonstruktionen, som sikrer bygningen mod klimaet, er tagbelægningen samt eventuelt undertag og inddækninger.



### Tagbelægning - Eternitbølgeplader med asbest



# BYGNINGER I TILSTANDSRAPPORTEN

| Litra | Anvendelse          | Opført | Bebygget areal m2 |        | Etager udover kælder | Udnyttet tagetage m2 | Brutto etageareal m2 |         |
|-------|---------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |                     |        | Total             | Kælder |                      |                      | Bolig                | Erhverv |
| A     | Beboelse            | 1959   | 85                | 85     | 1                    | -                    | 85                   | -       |
| B     | Carport             | 1980   | 33                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |
| C     | Overdækket terrasse | 1000   | 11                | -      | -                    | -                    | -                    | -       |

## BEMÆRKNINGER

Nedenfor kan du læse om bygninger og bygningsdele, som af forskellige årsager ikke er besigtiget.

**Du skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du er dækket i ejerskifteforsikringen i forhold til disse undtagelser. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne.**

### BYGNINGER, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE HAR UNDTAGET

*Alle bygninger er som udgangspunkt en del af eftersynet. Men den bygningssagkyndige kan undtage konkrete bygninger på grund af ringe byggeteknisk eller brugsmæssig værdi.*

**Overdækket terrasse:** Bygningen er opført i simple materialer og er derfor ikke en del af rapporten, da det ikke giver mening at udføre rapport på denne.

### BYGNINGSDELE, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE IKKE KUNNE BESIGTIGE

*Hvis der er bygningsdele eller rum, der normalt er tilgængelige, men som den bygningssagkyndige i denne gennemgang ikke har kunnet besigtige, er de ikke omfattet af eftersynet.*

#### Beboelse

**Fundament/sokkel:** Sokkel mod vejen er ikke besigtiget pga. bevoksning

**Tagrum / Loftrum:** Tagrum/loftrum er besigtiget fra lem, pga. for trange adgangsforhold i tagrum.

**Generelle rum, stueplan:** Gulve under væg-til-væg tæpper og linoleum i stueetage, er ikke besigtiget.

### BYGNINGSDELE, DER VAR GJORT UTILGÆNGELIGE UNDER BYGNINGSEFTERSYNET

*Hvis bygningsdele eller rum er gjort utilgængelige under eftersynet, kan den bygningssagkyndige ikke besigtige dem. Af denne årsag er de ikke omfattet af eftersynet og er normalvis ikke dækket af ejerskifteforsikringen.*

**Ingen rum eller bygningsdele, var gjort utilgængelige**

## BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TERMORUDER

*Der kan forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synligt punkterede ruder vil fremgå af skadesoversigten.*

### Beboelse

## AFVIGELSER FRA BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)

*Afvigelserne er den bygningssagkyndiges markering af de åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på en faktisk opmåling. Ejer har pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.*

**Overdækket terrasse:** Bygningen er ikke anført i BBR. Det angivne areal er skønnet og beror ikke på en egentlig opmåling. Bygningbeskrivelsen er rettet i henhold til de faktiske forhold.

## FØLGENDE MATERIALE FORELÅ:

BBR-ejermeddelelse 30.05.2025

Der findes ingen tidligere tilstandsrapporter på ejendommen

Andre bygningsoplysninger:

Plan-, snit- og facadetegninger, dateret 1957

## ØVRIGE OPLYSNINGER:

Ingen øvrige oplysninger.

# SKADESOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen.

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner.

**Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader.**



## SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:



### Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **kort sigt**. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.



### Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **længere sigt**. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.



### Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.



### Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

**Kort sigt** er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

# SKADER UDEN PÅ BEBOELSE

## BEBOELSE - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                   | Risiko                                                                      | Bemærkning                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |    | Skorstensinddækningen i mørtel ved tag er lidt revnet.                                                                  | -                                                                           | Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes at være nogen risiko.                 |
| 2   |    | Tagpladerne har begyndende nedbrydning langs kanter og på overflader og ses med mindre revner/skader bla mod indkørsel. | -                                                                           | Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes at være nærliggende risiko for skade. |
| 3   |    | Der revner/krakeleringer i enkelte tagplader bla i området/hjørnet mod carporten.                                       | Skaden kan udvikle sig over en længere årrække.                             | -                                                                                                          |
| 4   |    | Vindskede modvejen har begyndende nedbrydning bla ved hjørnet mod haven.                                                | Udviklingen skønnes at fortsætte, og det kan medføre svigt på længere sigt. | -                                                                                                          |
| 5   |  | Der er revner/utætheder i tagrender bla mod haven.                                                                      | Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.                    | -                                                                                                          |

## BEBOELSE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                 | Risiko | Bemærkning                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   |  | Ydervægge har enkelte revner, bl.a. øverst ved hjørnet mod indkørsel. | -      | Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes at være nogen risiko. |

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                                          | Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7   |  | Der er lidt større revner over det store vindue mod vejen.                                                                     | Forholdet vurderes at give anledning til fugtindtrængning, hvilket kan medføre skader på de bagvedliggende konstruktioner på sigt. Revnerne vurderes i sig selv at være stabile, men er dog af en sådan karakter, at yderligere udvikling over en længere årrække samt mindre revnedannelse efter reparation kan forekomme. | -          |
| 8   |  | Læmurens murværk har udfaldne fuger, revnedannelser og løse sten samt revner i betonafdækningen, mod den overdækkede terrasse. | Det må påregnes at forholdet kan udvikle sig på længere sigt.                                                                                                                                                                                                                                                               | -          |

#### BEBOELSE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                      | Risiko                                                                                                        | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9   |  | Fuger omkring døre og vinduer er revnet og lidt udfaldet ved flere vinduer bla mod indkørsel og mod haven. | Der er risiko for fugtindtrængen og skader på de underliggende/bagvedliggende konstruktioner på længere sigt. | -          |
| 10  |  | Der er nedbrydning i kældervinduerne og vinduer ved/mod den overdækkede terrasse mod haven.                | Nedbrydningen vurderes at fortsætte på længere sigt.                                                          | -          |
| 11  |  | Der er nedbrydninger nederst i karm ved kælder døren mod haven.                                            | Nedbrydningen vurderes at fortsætte på længere sigt.                                                          | -          |

#### BEBOELSE - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering | Skade | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------|-------|--------|------------|
|-----|-----------|-------|--------|------------|

|    |                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 |  | Der er ikke etableret korrekt aflukning ved den udvendige fugtsikring, ved sokkel mod hovedtrappen.                     | Forholdet kan udvikle sig over en længere årrække og er formentlig medvirkende til at der kan trække lidt vand ind gennem revnen i vaskerummet i kælderen . | -                                                                                                                                                          |
| 13 |  | Trappeløb til hoveddør mod indkørsel og kælderør mod baghaven har revnedannelser, løst puds og pudsafskalninger i trin. | Forholdet skønnes fortsat at udvikle sig på længere sigt.                                                                                                   | -                                                                                                                                                          |
| 14 |  | Der er revner i sokkel. Enkelte revnerne fortsætter op i ydervæggen bla over kælderøren.                                | -                                                                                                                                                           | Revner var alle uden væsentlig forskydning/forsætning og skønnes uden konstruktiv betydning. Revnedannelser er almindeligt forekommende i ældre bygninger. |

## SKADER INDE I BEBOELSE

### BEBOELSE - Stueplan - Køkken

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                       | Risiko | Bemærkning                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 15  |  | Enkelte vægfliser mangler fuld vedhæftning til underlaget.. | -      | Omfanget er begrænset og vil formentligt ikke udvikle sig. |

### BEBOELSE - Stueplan - Badeværelse

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                              | Risiko                                                                                                                                          | Bemærkning                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  |    | Der er enkelte vægfliser og gulvklinter med mangelfuld vedhæftning til underlaget bla ved/omkring døren.           | -                                                                                                                                               | Der er tale om mindre områder, som ikke er vandbelastet. Der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for skader. |
| 17  |    | Der er gulvklinter og vægfliser med mangelfuld vedhæftning til underlaget i bruseområdet samt revnede hjørnefuger. | Der er tale om gulv og væg med direkte vandbelastning, hvorfor der er risiko for skader på de omkringliggende konstruktioner og installationer. | -                                                                                                                        |
| 18  |  | Der er ikke vandtæt føring af rør gennem gulv i bruseområdet.                                                      | Der er risiko for fugtindtrængen og skader på de underliggende/bagvedliggende konstruktioner.                                                   | -                                                                                                                        |
| 19  |  | Der er afstand mellem afløbsskål og rist i gulv afløb.                                                             | Afløbet er vandbelastet fra gulvoverfladen, og der er risiko for fugtindtrængen og skader på de underliggende konstruktioner og installationer. | -                                                                                                                        |

### BEBOELSE - Stueplan - Stue

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                | Risiko | Bemærkning                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 20  |  | Der er lidt misfarvninger øverst på skorsten i stue. | -      | Forholdet var tørt ved fugtmåling og skønnes derfor af ældre dato. |

### BEBOELSE - Stueplan - Tagrum / Loftrum

| Nr. | Vurdering | Skade | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------|-------|--------|------------|
|-----|-----------|-------|--------|------------|

|    |                                                                                   |                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 |  | Loftlem mangler tætningslister og er uisoleret og omkring loftlem ses lidt misfarvninger.      | - | Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes at være nogen risiko.                                                                                                                                 |
| 22 |  | Tætning langs rygning er lidt udfaldet.                                                        | - | Der kunne ikke registreres følgeskader ved besigtigelsen, og der vurderes ikke at være nærliggende risiko for skade.                                                                                                       |
| 23 |  | Tagkonstruktionens træværk har spor efter angreb af borebiller. Det ses f.eks. i enkelte spær. | - | Angrebet skønnes at være inaktivt, hvorfor der ikke vurderes nærliggende risiko for skade. Borebiller er almindeligt forekommende i ældre træværk og giver sjældent anledning til styrkesvækkelser i fulde trædimensioner. |

#### BEBOELSE - Stueplan - Værelse th for bad

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                     | Risiko | Bemærkning                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24  |  | Der er revnedannelser i det pudsede loft. | -      | Forholdet er begrænset og skønnes ikke at vil udvikle sig. Mindre revnedannelser er normalt forekommende i pudsede overflader. |

#### BEBOELSE - Kælder - Baderum/bryggers

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                      | Risiko                                                                                                                                            | Bemærkning                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  |  | Der er skader i vægge og ubehandlet betongulv i bruseområdet.                                                              | Der er tale om gulv og vægge med direkte vandbelastning, hvorfor der er risiko for skader på de omkringliggende konstruktioner og installationer. | -                                                                                                                                                                        |
| 26  |  | Der er en tynd revne i kældervæggen under vinduet. Jf sælger, kan der ved kraftig regn trænge lidt vand ind gennem revnen. | -                                                                                                                                                 | Der kunne ikke registreres følgeskader ved besigtigelsen, og der vurderes ikke at være nærliggende risiko for skade. Indtrængende vand løbet i gulvafløbet midt i rummet |

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                              | Risiko                                                                                            | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 27  |  | Der er tæring og mindre utæthed nederst på faldstammerør, til venstre for vinduet. | Forholdet kan fortsat udvikle sig, og der er nærliggende risiko for skader på andre bygningsdele. | -          |

#### BEBOELSE - Kælder - Gildesal

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                            | Risiko | Bemærkning                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28  |  | Der er løse og revnede klinker under brandeovne. | -      | Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes at være nogen risiko. Brandeovn er frakoblet |

#### BEBOELSE - Kælder - Kælderrum th for udgang

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                       | Risiko                                                                                                    | Bemærkning                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29  |    | Der er gulvbelægning med tæt bagside/fugttæt bagside, i rummet.             | -                                                                                                         | Forholdet har henstået sådan i en længere årrække, og der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for skade. |
| 30  |  | Vægbeklædning er udført i polystyrenplader og ses med fugtskjolder nederst. | Pladerne overholder ikke gældende brandkrav og der kan opstå bagvedliggende kondens- og skimmel-dannelse. | -                                                                                                                    |

#### BEBOELSE - Kælder - Fyrrum (tidligere)

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                             | Risiko                                             | Bemærkning                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 31  |  | Vandvarmerens afløb fra sikkerhedsventil er ikke ført korrekt til gulv med drypper ned på underliggende varmerør. | Forholdet kan udvikle sig over en længere årrække. | Sideliggende rum er forsynet med gulv afløb |

#### BEBOELSE - Kælder - Generelle rum, kælder

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                               | Risiko | Bemærkning                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  |  | Der er mindre revner i vægge og loftspuds bla ved tidligere fyrrum. | -      | Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes at være nogen risiko. |

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                            | Risiko | Bemærkning                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33  |  | Der er fugtopstigning og fugtgennemtrængning i kældervægge samt løst og afskallet puds bl.a. i tidligere fyrrum. | -      | Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes nærliggende risiko for skade. Opstigende og indtrængende grundfugt i ældre kældervægge er almindeligt forekommende. |

## SKADER UDEN PÅ CARPORT

### CARPORT - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                                            | Risiko                                                                                                                                                               | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 34  |  | Spær og tagkonstruktioner fremstår med opfugtninger og nedbrydning flere steder.                                                 | Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.                                                                                                             | -          |
| 35  |  | Taghældningen er mindre end foreskrevet af tagproducenten og tagfladen ses med utætheder og forsøg på reparationer flere steder. | Forholdet har medført skader på andre bygningsdele, f.eks. spær<br>Forholdet kan fortsat udvikle sig, og der er nærliggende risiko for skader på andre bygningsdele. | -          |

### CARPORT - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                        | Risiko                                                         | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 36  |  | Der er begyndende nedbrydning i træbeklædning og nederst i de bærende stolper bla mod haven. | Det må påregnes, at forholdet vil udvikle sig på længere sigt. | -          |

### CARPORT - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                | Risiko                                               | Bemærkning                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37  |  | Kitning er defekt og udfaldet ved vinduet mod haven. | -                                                    | Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes at være nogen risiko. |
| 38  |  | Der er nedbrydninger i dør og garageport.            | Nedbrydningen vurderes at fortsætte på længere sigt. | -                                                                                          |

# SKADER INDE I CARPORT

## CARPORT - Stueplan - Carport/Garage

| Nr. | Vurdering                                                                             | Skade                                                                                      | Risiko                                                                             | Bemærkning                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39  |  GRÅ | Der er revner og afskalninger i betongulvet.                                               | -                                                                                  | Forholdet er begrænset og vil formentlig ikke udvikle sig.                                                                              |
| 40  |  GUL | Bygnings træværk har spor efter angreb af borebiller. Det ses f.eks. i de bærende stolper. | Angrebet skønnes at være aktivt og det kan udvikle sig yderligere på længere sigt. | -                                                                                                                                       |
| 41  |  GRÅ | Tagkonstruktionen fremstår i området spinkel og underdimensioneret.                        | -                                                                                  | Forholdet skønnes ikke at give anledning til følgeskader, da konstruktionen har henstået sådan i en længere årrække uden tegn på svigt. |

# SÆLGEROPLYSNINGER

Sælgeren af en ejendom skal give oplysninger om alle bygninger på grunden ud fra sit kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Oplysningerne er grundlag for den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen, når der skal udarbejdes en tilstandsrapport.

Du skal være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.

| OPLYSNINGER OM BESTILLING AF TILSTANDSRAPPORTEN |                                                                   | SVAR                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                             | Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?                          |                                                                                  |
|                                                 | Vælg                                                              | Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde en efter aftale med mig |
| 1.2                                             | Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? | Ja                                                                               |
|                                                 | Firma navn                                                        | Real Mæglerne Odense                                                             |
|                                                 | Lokal afdeling og adresse                                         | Sdr. Boulevard 49, 5000 Odense C                                                 |

| GENERELLE OPLYSNINGER |                                              | SVAR                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2.1                   | Hvor mange år har du ejet ejendommen?        | Over 30 år                                        |
| 2.2                   | I hvilken periode har du boet på ejendommen? | Fra september 1994 og bor her endnu indtil videre |

| UDFØRTE BYGGEARBEJDER PÅ EJENDOMMEN |                                                                               | SVAR |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.1                                 | Har du kendskab til, at der er udført tilbygninger med boligformål?           | Nej  |
| 3.2                                 | Har du kendskab til, at der er udført ombygninger af eksisterende bolig?      | Nej  |
| 3.3                                 | Har du kendskab til, at der er udført større renoveringer i eller af boligen? | Nej  |
| 3.4                                 | Har du kendskab til, at der er opført andre bygninger?                        | Nej  |

| TAGE |                                                                                                                      | SVAR |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.1  | Har du kendskab til, at det nuværende tag er eller har været utæt?                                                   | Nej  |
| 4.2  | Har du kendskab til, at taget (tagkonstruktionen) er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |
| 4.3  | Er huset med tagrum (loftsrum)?                                                                                      | Nej  |
| 4.4  | Er huset med skunkrum?                                                                                               | Nej  |
| 4.5  | Er der skorsten på huset?                                                                                            | Ja   |
| 4.6  | Har du kendskab til, at der er eller har været skader på skorstenen?                                                 | Nej  |
| 4.7  | Har du kendskab til, at der har været bemærkninger fra skorstensfejer?                                               | Nej  |

| YDERMUR |                                                                                                    | SVAR                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1     | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i ydermur?                                   | Ja                                                                                                              |
|         | Beskriv placeringen af revner                                                                      | Mur foran kældertrappe - ved meget regn løber lidt vand ind igennem og ned i vaskekælder og løber hen til kloak |
| 5.2     | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på ydermurene?                        | Nej                                                                                                             |
| 5.3     | Har du kendskab til, at ydermur er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej                                                                                                             |

| INDERVÆGGE/SKILLEVÆGGE |                                                                                                                   | SVAR                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6.1                    | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i indervægge/skillevægge?                                   | Ja                                        |
|                        | Beskriv placeringen af revner                                                                                     | Som ovenfor nævnt ved kældertrappe/kælder |
| 6.2                    | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på indervægge/skillevægge?                           | Nej                                       |
| 6.3                    | Har du kendskab til, at indervægge/skillevægge er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej                                       |

| FUNDAMENTER/SOKLER       |                                                                                                                                                      | SVAR |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7.1                      | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i fundamenter/sokler?                                                                          | Nej  |
| 7.2                      | Har du kendskab til, at huset er efterfunderet, understøbt eller piloteret efter opførelsen?                                                         | Nej  |
| 7.3                      | Har du kendskab til, at der er udarbejdet geoteknisk rapport?                                                                                        | Nej  |
| KÆLDER/KRYBEKÆLDER       |                                                                                                                                                      | SVAR |
| 8.1                      | Er der kælder?                                                                                                                                       | Ja   |
| 8.2                      | Har du kendskab til, at der er trukket vand (ikke kun fugt) ind i kælderen?                                                                          | Nej  |
| 8.3                      | Har du kendskab til, at kælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                  | Nej  |
| 8.4                      | Har du kendskab til at, der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af kælders vægge?                                                           | Nej  |
| 8.5                      | Har du kendskab til, at der er en grundvandspumpe?                                                                                                   | Nej  |
| 8.6                      | Er der krybekælder?                                                                                                                                  | Nej  |
| GULVE                    |                                                                                                                                                      | SVAR |
| 9.1                      | Har du kendskab til, at gulve er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                     | Nej  |
| 9.2                      | Har du kendskab til, at der er eller har været øvrige skader på gulve?                                                                               | Nej  |
| VINDUER OG DØRE          |                                                                                                                                                      | SVAR |
| 10.1                     | Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder, energiruder osv.?                                                                              | Nej  |
| LOFTER/ETAGEADSKILLELSER |                                                                                                                                                      | SVAR |
| 11.1                     | Har du kendskab til, at etageadskillelsen, herunder træværk, bjælker, gulve osv., er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |
| 11.2                     | Har du kendskab til, at der er udført nedhængte, forsænkede eller nedsænkede lofter?                                                                 | Nej  |
| VÅDRUM                   |                                                                                                                                                      | SVAR |
| 12.1                     | Har du kendskab til, at der er løse eller revnede fliser på gulv eller vægge?                                                                        | Nej  |



| VVS  |                                                                                                                        | SVAR       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13.1 | Hvilken hovedvarmekilde er der i ejendommen?                                                                           | Fjernvarme |
| 13.2 | Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?                                                              | Nej        |
| 13.3 | Har du kendskab til, at der er eller har været rørskader (utætte rør) i gulve eller vægge?                             | Nej        |
| 13.4 | Har du kendskab til, at der indenfor de sidste 5 år har været behov for at rense kloakerne, fx ved hjælp af slamsuger? | Nej        |
| 13.5 | Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer eller termostatventiler, som ikke virker?                           | Nej        |
| 13.6 | Har du kendskab til, at dele af VVS-installationen, er udført uden autorisation?                                       | Nej        |

| ROTTER OG ASBEST |                                                                        | SVAR |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 14.1             | Har du kendskab til, at der er brugt asbestholdige materialer i huset? | Nej  |
| 14.2             | Har du kendskab til, at der har været eller er rotter på ejendommen?   | Nej  |

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift - ejer/sælger

Sæt X

☒ Sælger var til stede

**SÆLGER:**

**Annalise Aaskov**

Tallerupvej 70  
5690 Tommerup

# OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Bemærk: Har du som køber modtaget rapporter inden deres udløbsdatoer, skal der ikke udarbejdes nye rapporter, selvom købet gennemføres efter gyldighedsperiodens udløb.



## BYGNINGSEFTERSYN

### Hvordan er bygningseftersynet udført?

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se.

Eksempelvis løftes væg-til-væg-tæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på de bagvedliggende konstruktioner.

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

### Hvad omfatter bygningseftersynet ikke?

Forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten. Disse forhold er ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Derudover undersøger den bygningssagkyndige ikke bagatelagtige forhold og løsøre. Det er eksempelvis hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere.

## OM EJERSKIFTEFORSIKRINGEN

### Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud. Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien af sit fremlagte forsikringstilbud.

### Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

#### **Skader og fysiske forhold**

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber overtog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

#### **VVS-installationer**

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament, samt lovgivningsmæssig afklaring af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

#### **Elinstallationer**

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovgivningsmæssig afklaring af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker – men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på [www.forsikringsoplysningen.dk](http://www.forsikringsoplysningen.dk)

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolicyen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

### Rapportens gyldighedsperiode

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

### Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis. forurenede jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

## TILLÆG OG REVISIONER

### Hvad er en revision?

En revision betyder, at den bygningssagkyndige har ændret en eller flere oplysninger i tilstandsrapporten efter at den første gang er inddateret. Det er kun muligt at foretage en revision af rapporten inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

Hvis der er foretaget en revision af rapporten fremgår det af rapportens side 2, hvad der er ændret. Revisionen ændrer ikke på rapportens gyldighedsperiode.

### Hvad er et tillæg?

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen.

## KLAGER

### Hvor kan jeg klage over tilstandsrapporten?

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige.

Du skal forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet [www.husklage.dk](http://www.husklage.dk).

## VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om bygningseftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk) sammen med de digitale rapporter.

## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Firma: TÜV SÜD Domutech A/S  
Beskikket bygningssagkyndig: Jesper Juul Hansen

Adresse: Johanne Møllers Passage 1, 1799 København V  
Telefon: 60555444  
E-mail: [kontakt@domutech.dk](mailto:kontakt@domutech.dk)

Den beskikkede bygningssagkyndige har en samarbejdsaftale med: Dansk boligforsikring

Besigtigelsesdato: 18.06.2025

# OPLYSNINGER TIL EJERSKIFTEFORSIKRING

Oplysningerne i dette afsnit omhandler bygningskonstruktioner. Oplysningerne er henvendt til ejerskifteforsikringen, men vedlægges tilstandsrapporten som bilag.

Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

| BEBOELSE                                 |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af gitterspær eller saksespær, taghældning mellem 15° og 35°, metaltagrender, tagbelægning af eternitbølgeplader med asbest, muret skorsten.            |
| Ydervægge                                | Hulmur, facader af tegl/kalksandsten.                                                                                                                                             |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                                                                                              |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                                 |
| Kældre/krybekældre                       | Kælder, kælderydervægge af beton / lecablokke, kælderydervægge er isoleret og beklædt indvendigt, kapillarbrydende lag ikke oplyst, betongulv.                                    |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Beton, gulvfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på uorganisk konstruktion, maling på uorganisk vægkonstruktion.                                                            |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion med strøer, etageadskillelse af bjælkekonstruktion, gulvbelægning af banevare på undergulv, gulvbelægning af massive trægulve. |
| Bagmure og indervægge                    | Murværk.                                                                                                                                                                          |
| Lofter                                   | Pudsede, gips.                                                                                                                                                                    |
| Indvendige trapper                       | Træ.                                                                                                                                                                              |
| VVS-installationer                       | Fjernvarme.                                                                                                                                                                       |

| CARPORT                                  |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af metalplader. |
| Ydervægge                                | Trækonstruktion, facader af træbeklædning, facader af pladebeklædning.                                   |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                     |
| Fundament/sokler                         | Punktfundamenter.                                                                                        |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                        |
| Vædrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                        |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | -                                                                                                        |
| Bagmure og indervægge                    | -                                                                                                        |
| Løfter                                   | -                                                                                                        |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                        |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                        |