



# TILSTANDSRAPPORT

Hermodsvej 7 - 7480 Vildbjerg

**GYLDIGHEDSPERIODE:** 31.08.2023 - 02.03.2024

**LØBENUMMER:** H-23-04040-0116

## EJENDOMSINFORMATION

**Ejendomstype:**

Enfamilieshus

**Ejendomsstatus:**

Dødsbo

**Byggeår:**

1970

**Kommune- og BFE nr.:**

657-Ikke sat

**Matrikel/ejerlav:**

1fv, DEN SYDØSTLIGE DEL,  
NØVLING



## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

**Bygningssagkyndig:**

Troels Sørensen

**Firma:**

OBH INGENIØRSERVICE A/S

**Adresse:**

Agerhatten 25, 5220 Odense SØ

**Telefon:**

70217240

**E-mail:**

obh@obh-gruppen.dk

# DET SKAL DU VIDE OM TILSTANDSRAPPORTEN



Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.



Den bygningssagkyndige vurderer ejendommen ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor fremgår forhold, der er almindelige for bygningens alder og type ikke som skader i tilstandsrapporten.



Tilstandsrapporten indeholder kun skader, den bygningssagkyndige kan se eller kan kontrollere med enkle hjælpemidler.



Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den vurdering, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Nogle skader kan udvikle sig over tid og dermed blive væsentligt dyrere at udbedre.

## HVAD KIGGER DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE EFTER?

Den bygningssagkyndige kigger på skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan eksempelvis være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.

### Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige IKKE kigger på:

El- og VVS-installationernes funktion • sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand • bagatelagtige forhold, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi væsentligt • bygningens placering på grunden • bygningens planløsning • bygningens indretning • løsøre, eksempelvis hårde hvidevarer • udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg • markiser og baldakiner • installationer uden for bygningerne • bygningens æstetik og arkitektur • bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen).

## NÅR DU KØBER ET BRUGT HUS

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kan sammenlignes med et nybygget hus. Tidligere byggemetoder var anderledes end i dag, og vind og vejr samt daglig brug har med tiden slidt på huset. Mange huse er renoveret og ombygget – nogle ad flere omgange. Der kan også være opført tilbygninger.

I tilstandsrapportens skadesoversigt får du et overblik over, hvilke synlige skader bygningerne har. De tidstypiske byggetekniske forhold, man må forvente af et hus af den pågældende type og alder, er som udgangspunkt **ikke** registreret i skadesoversigten. Derfor fremgår eksempelvis manglende maling på vinduer og døre, fugtige kældre i ældre huse og andre skønhedsfejl og kosmetiske skader typisk ikke, da det helt naturligt følger med et brugt hus.

# HUSTYPEBESKRIVELSE

Hustypebeskrivelsen giver dig **generel** information om kendetegn og byggeteknik ved huse af den pågældende type. Du skal være opmærksom på, at der er tale om standardiserede beskrivelser, der ikke er udarbejdet af den bygningssagkyndige.

Informationen om hustypen er generel, og den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet i hustypebeskrivelsen. Den har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



## KENDETEGN OG BYGGETEKNIK

Enfamiliehuse fra perioden ca. 1960 – 1975

I denne periode er der stor efterspørgsel på enfamiliehuse i Danmark og tidens teknikker gør, at flere bygningsdele bliver præfabrikerede, såsom vægelementer til indvendige vægge, spær, døre og vinduer mm.

Facaderne på denne type af huse fremstår ofte meget karakteristiske med murværk op til overkanten af vinduer og døre. Oven på murværket ligger en bærende rem i træ hele vejen rundt om huset, hvorpå tagkonstruktionen ligger af på. Remmen er typisk synlig i facaden og giver sammen med forskellige træbeklædninger og vinduesopdelinger et varierende udtryk.

Fabriksfremstillede gitterspær med 25 grader taghældning og stort udhæng er meget normalt i denne periode. Typisk er der en del træ på både facader og tag som kræver vedligeholdelse. Tagbelæggningerne er oftest eternit, men kan også være af tegl- og betontagsten, dette afhænger af hældningen på taget. Flade tage med tagpap er også typisk for denne periode

Etageadskillelsen til taget er normalt isoleret, dog ikke svarende til nutidens krav. Energimæssige forbedrende tiltag kan være udført af tidligere ejere. Gulvkonstruktionen mod jorden er isoleret, enten under betonen eller i strøkonstruktionen. Krybekældere findes i en del af de tidligste boliger fra denne periode.

Indvendige vægge kan være udført af tegl, letbeton, men også som lette vægge af gips og andet.

Overflader på vægge, lofter og gulve er meget forskellige, alt efter hvornår i perioden huset er opført og hvor i landet boligen ligger.

Op til 1970'erne blev der i byerne og mange steder på landet etableret offentlige kloakker i vejene, og de fleste nedsivningstanke sløjfes. De mere afsidesliggende ejendomme på landet vil dog stadig have egen renses tank og nedsivningsanlæg. Typisk sker tømningen af disse tanke via en kommunal tømningsordning. De ældste afløbsinstallationer er oftest udført af betonrør eller glaserede lerrør. Er disse ikke udskiftet eller renoveret, har rørene normalt kun ringe restlevetid.

Rotter lever bl.a. i kloakker og udgør et problem mange steder i Danmark. Rotter er skadedyr, som kan ødelægge rør, installationer og isolering og som desuden kan overføre smitsomme sygdomme. Derfor har husejere pligt til at anmelde tegn på rotter til kommunen.

Kommunerne har ansvaret for de offentlige kloakker, mens de private kloak- og stikledninger er de enkelte husejeres ansvar. Hvis der er mistanke om rotter i private kloak- og stikledninger, kan kloakkens tilstand afklares ved en kloakinspektion.

En kloakinspektion er ikke en del af huseftersynsordningen, og de beskikkede bygningssagkyndige, som udfører et huseftersyn, har ikke kompetence til at udføre en kloakinspektion. Hvis en huskøber ønsker en kloakinspektion, kan køberen bestille inspektionen hos en autoriseret kloakmestervirksomhed.

# OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

## OM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hustypebeskrivelsen indeholder en række konkrete opmærksomhedspunkter, der relaterer sig til beliggenheden og materialerne i huset i denne tilstandsrapport.

Opmærksomhedspunkterne tager højde for eventuelle ændringer som følge af til- eller ombygninger.

Du skal være opmærksom på, at det er

**standardiserede beskrivelser**, der er dannet ud fra materialeoversigten sidst i tilstandsrapporten.

Den bygnings sagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet, og

opmærksomhedspunkterne har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



### Asbest

Asbest er velegnet som byggemateriale på grund af de høje styrke- og isoleringsegenskaber og fordi asbest er modstandsdygtig over for varme. Desværre er asbestfibre også sundhedsskadelige, og derfor har det siden 1986 ikke været lovligt at bygge med asbestholdige materialer i Danmark. Asbest er normalt ikke farlig eller sundhedsskadelig, hvis blot materialerne får lov til at blive siddende der, hvor de oprindeligt er indbygget. For denne hustype kan der være anvendt asbest i isoleringsmaterialer omkring rørinstallationer, i vinylgulve og fliselim samt i aftrækskanaler af eternit. Eternittagplader med asbest er blevet anvendt helt frem til 1986. Hvis du ønsker at renovere din bolig, skal du være særligt opmærksom på, at asbestholdige materialer skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler. Det gælder eksempelvis, hvis du skifter tagbelægning eller fjerner fliser fra vægge og gulve. Du kan finde yderligere information om asbest på [Asbest-huset.dk](http://Asbest-huset.dk). Se, hvad du skal være særligt opmærksom på og hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistanke om, at der er asbest i dit hus.



### Betonfundament

Betonsokler har ofte nogle områder, hvor pudsen skaller af eller der er nogle mindre revner. De fleste revner opstår oftest straks efter huset er bygget og er normalt nogle svindrevner i betonen. Kommer der eksempelvis forandringer i grundvandsniveauet, kan dette påvirke fundamentet. Revnerne kan også opstå i forbindelse unormale vejrforhold, som lange meget tørre eller fugtige perioder. Sokler uden revner er sjældne.



### Bølgeeternitplader

Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale. Bølgeeternitplader tager normalt ikke skade af dette, men ved store mængder af mos er der risiko for, at tagvandet ikke kan løbe hurtigt nok af, hvorved der via samlinger kan trække vand ind i tagkonstruktionen. Ved en eventuel afrensning af mos, skal det sikres, at taget kan holde til det. En malerbehandling af eternit forlænger normalt ikke tagbelægningens levetid, men kan ændre på tagets ventilation, så det bliver for tæt.



### Gulvklinter og vægfliser

Gulv- og vægoverflader beklædt med klinter skal altid være intakte, og specielt områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag klinterne. Utætheder opstår oftest i fugerne mellem gulvet og væggene og i hjørnerne. Fugerne, især de elastiske, kan blive misfarvet af for eksempel skimmel, hvilket ikke er kønt, men uskadeligt. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



### Tegl

Oprindeligt var murede facader udført massive. Senere blev de udført som delvist hule mure. Fra ca. 1920'erne bliver facader udført som hule mure med ståltrådsbindere. Fra 1960'erne er alle huse udført med isolerede facader. Helt frem til 1970'erne er der kuldebroer i væggene – steder hvor for- og bagmure er bygget sammen. Disse kuldebroer kan medføre mørkfarvninger. Dette kan også ske, hvis møbler står tæt til kolde vægge. Uisolerede vægge er naturligt kolde, hvilket også kan opfattes som trækgener. Fugtsikring mellem fundament og facader kommer først omkring 1900, hvilket gør, at fugt trænger op i muren i de ældre huse, fra før den tid.



### Trægulve

Trægulve, der ligger på træbjælker, er påvirket af temperaturskiftet hen over året. Om vinteren, hvor luften er tør, vil træet trække sig sammen, og det vil igen udvide sig om sommeren, når luften er fugtig. Afhængigt af bjælkeafstanden vil gulvet fjedre og sandsynligvis knirke. Er mængden af isolering i gulvkonstruktionen begrænset, kan gulvene opleves som fodkolde.



### Radon

**Radon** er en radioaktiv gas, som findes i den danske undergrund. Du kan ikke se, lugte eller smage gasarten, men den er sundhedsskadelig, og radon kan fremkalde kræft. Radon kan trække op i boligen fra undergrunden, hvis ikke der er lavet en "radonspærre". Huse bygget efter 1998 er udført med radonspærre for at minimere risikoen for forhøjet radonniveau indendørs.

Radonniveauet i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet du befinder dig.

**Herning kommune** er i klasse 2 med et radonniveau i 1,0% - 3,0%. Du kan se et kort over radonniveau på [www.radonguiden.dk](http://www.radonguiden.dk). Her kan du også finde mere information om, hvordan du kan sikre dit hus mod radon og hvordan du får foretaget en præcis måling af radonniveauet.

## TAGETS RESTLEVETID

Oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag. Det er altså ikke en konkret vurdering af tilstanden på beboelsesbygningens tag.

Levetidstabellerne fra Statens Byggeforskningsinstitut lægger til grund for den illustrerede restlevetid, og tager højde for tagets alder og materialer.


Du skal være opmærksom på, at et tags reelle levetid kan variere meget, alt efter vind, vejr og vedligeholdelse.

**Hvis der er konstateret en skade på det konkrete tag, vil det fremgå af skadesoversigten.**

De væsentligste bygningsdele i tagkonstruktionen, som sikrer bygningen mod klimaet, er tagbelægningen samt eventuelt undertag og inddækninger.



### Tagbelægning - Eternitbølgeplader med asbest

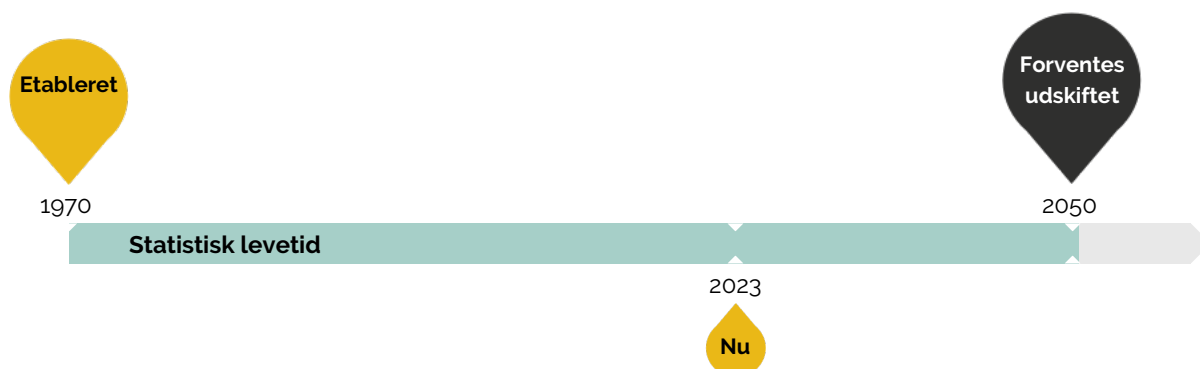

# BYGNINGER I TILSTANDSRAPPORTEN

| Litra | Anvendelse        | Opført | Bebygget areal m2 |        | Etager udover kælder | Udnyttet tagetage m2 | Brutto etageareal m2 |         |
|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |                   |        | Total             | Kælder |                      |                      | Bolig                | Erhverv |
| A     | Beboelse          | 1970   | 162               | -      | 1                    | -                    | 162                  | -       |
| B     | Beboelse / Garage | 1970   | 78                | -      | 1                    | -                    | 44                   | -       |
| C     | Udestue           | -      | 23                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |

## BEMÆRKNINGER

Nedenfor kan du læse om bygninger og bygningsdele, som af forskellige årsager ikke er besigtiget.

**Du skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du er dækket i ejerskifteforsikringen i forhold til disse undtagelser. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne.**

### BYGNINGER, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE HAR UNDTAGET

*Alle bygninger er som udgangspunkt en del af eftersynet. Men den bygningssagkyndige kan undtage konkrete bygninger på grund af ringe byggeteknisk eller brugsmæssig værdi.*

**Der er ingen bygninger der er undtaget fra dette eftersyn**

### BYGNINGSDELE, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE IKKE KUNNE BESIGTIGE

*Hvis der er bygningsdele eller rum, der normalt er tilgængelige, men som den bygningssagkyndige i denne gennemgang ikke har kunnet besigtige, er de ikke omfattet af eftersynet.*

#### Beboelse

**Loftrum:** Er begrænset besigtiget på grund af manglende gangbro/sikkert underlag.

#### Beboelse / Garage

**Udhus:** Vægge er begrænset besigtiget grundet opmagasinering.

**Værelse mod vest:** Vægge er begrænset besigtiget grundet opmagasinering.

### BYGNINGSDELE, DER VAR GJORT UTILGÆNGELIGE UNDER BYGNINGSEFTERSYNET

*Hvis bygningsdele eller rum er gjort utilgængelige under eftersynet, kan den bygningssagkyndige ikke besigtige dem. Af denne årsag er de ikke omfattet af eftersynet og er normalvis ikke dækket af ejerskifteforsikringen.*

**Ingen rum eller bygningsdele, var gjort utilgængelige**



## BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TERMORUDER

*Der kan forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synligt punkterede ruder vil fremgå af skadesoversigten.*

**Beboelse**

**Beboelse / Garage**

**Udestue**

## AFVIGELSER FRA BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)

*Afviselserne er den bygningssagkyndiges markering af de åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på en faktisk opmåling. Ejer har pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.*

**Udestue:** Anvendelsen afviger fra BBR. Areal afviger fra BBR. Oplysningerne i rapporten er baseret på de faktuelle forhold på besigtigelsestidspunktet.

## FØLGENDE MATERIALE FORELÅ:

BBR-ejermeddelelse 24.08.2023

Tidligere tilstandsrapport: lb.nr.: H-05-01882-0038

Andre bygningsoplysninger:

Plan-, snit- og facadetegninger var til rådighed ved huseftersynet. Materialet er dateret 1970-1977.

## ØVRIGE OPLYSNINGER:

B:

Opførelsesår er skønnet af konsulent.

I bebygget areal indgår 23 m<sup>2</sup> garage.

I bebygget areal indgår 11 m<sup>2</sup> udhus.

C:

Opførelsesår er ukendt.

# SKADESOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen.

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner.

**Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader.**



## SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:



### Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **kort sigt**. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.



### Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **længere sigt**. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.



### Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.



### Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

**Kort sigt** er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

# SKADER UDEN PÅ BEBOELSE

## BEBOELSE - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                              | Risiko                                                                                     | Bemærkning                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  | Tagplader har nedbrudt overflade/afskalninger, små huller, revnedannelse og udtræk enkelte steder. | Der er risiko for fugtgennemtrængning og dermed følgeskader.                               | Tagplader er primært af ældre dato, og er tidligere blevet overfladebehandlet |
| 2   |  | Der er enkelte svage/udfaldne fuger i skorsten.                                                    | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | -                                                                             |

## BEBOELSE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                    | Risiko                                                                                     | Bemærkning                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   |    | Der er revnedannelse i murværk bl.a. ved køkkenvindue mod nord og ved hjørne mod sydøst. | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | Enkelt revnedannelse skyldes sætning i fundament. Se skade/skader vedrørende udvendig sokkel. |
| 4   |  | Der er revnedannelse i tegloverligger over vindue/udstuedør mod øst og syd.              | Der er risiko for yderligere skadesudvikling.                                              | Revnedannelse ses desuden ved indvendig væg i værelse mod sydvest                             |

## BEBOELSE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                        | Risiko                                                                                            | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5   |  | Elastiske fuger revnede i overfladen/defekte ved inddækning i gavl mod vest. | Der er risiko for fugtindtrængning i den bagvedliggende konstruktion.                             | -          |
| 6   |  | Sålbænksklinker er med defekte fuger ved to vinduer mod syd.                 | Forholdet har ikke medført skade og vurderes ikke at indebære nærliggende risiko for følgeskader. | -          |

## BEBOELSE - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering | Skade | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------|-------|--------|------------|
|-----|-----------|-------|--------|------------|

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                               |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
| 7 |  | Sokkel er revnet og med mangelfuld vedhæftning og enkelt revne går videre op i facaden- bl.a. ved køkkenvindue mod nord, ved hjørner mod nordøst/sydøst og ved terrassedør mod syd. | Der er risiko for yderligere skadesudvikling. | - |
| 8 |  | Klinker er med mangelfuld vedhæftning på hovedtrappe.                                                                                                                               | Der er risiko for yderligere skadesudvikling. | - |

## SKADER INDE I BEBOELSE

### BEBOELSE - Stueplan - Loftrum

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                               | Risiko                                                                                                                                                                                  | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9   |    | Spær og lægter har misfarvning.                                     | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader.                                                                                              | -          |
| 10  |    | Isolering og spær/lægter er med asbestslam på overfladen.           | Størknet asbestslam i urørt tilstand har ingen eller begrænset skadevirkning. Hvis man vil fjerne slammen uden professionelt udstyr og metode, kan det være forbundet med personrisiko. | -          |
| 11  |    | Aftrækskanal i tagrum er uisolereet over køkken.                    | Der er risiko for kondensdannelse og dermed følgeskader.                                                                                                                                | -          |
| 12  |  | Udluftning/ventilation er utilstrækkelig i flere spærfag i loftrum. | Der er risiko for yderligere skadesudvikling, og på sigt følgeskade.                                                                                                                    | -          |

### BEBOELSE - Stueplan - Stue

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                          | Risiko                                                                                     | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13  |  | Der er ujævnheder i gulv.                      | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | -          |
| 14  |  | Væg har revnedannelse primært ved terrassedør. | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | -          |

### BEBOELSE - Stueplan - Værelse mod nord

| Nr. | Vurdering | Skade | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------|-------|--------|------------|
|-----|-----------|-------|--------|------------|

|    |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 15 |  | Der er ujævnheder i gulv.                                        | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | - |
| 16 |  | Væg har puds med mangelfuld vedhæftning i mindre område ved dør. | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | - |

#### BEBOELSE - Stueplan - Badeværelse

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                            | Risiko                                                                                             | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17  |    | Gulvbelægning er med mangelfuld vedhæftning uden for det vandbelastede område.   | Da der ikke er vandbelastet område i rummet, udgør dette ingen risiko for følgeskader.             | -          |
| 18  |    | Gulvafløb er med tæring under vask.                                              | Der er risiko for fugtindtrængning i omliggende konstruktioner og dermed følgeskader.              | -          |
| 19  |  | Elastiske/mørtelfuger er med fugeslip, mindre utæthed og manglende i bruseniche. | Forholdet giver risiko for fugtindtrængning i bagvedliggende konstruktioner og dermed følgeskader. | -          |
| 20  |  | Afløb er med tæring under vask.                                                  | Der vurderes ikke at være risiko for følgeskade, eller væsentlig skadesudvikling.                  | -          |

## SKADER UDEN PÅ BEBOELSE / GARAGE

### BEBOELSE / GARAGE - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                                                                                                                 | Risiko                                                                                     | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21  |  | Tagpap har vandansamlinger/manglende fald.                                                                                                                                                            | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | -          |
| 22  |  | Tagnedløb er ikke ført til tagbrønd.                                                                                                                                                                  | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | -          |
| 23  |  | Tagkonstruktionen vurderes ikke korrekt ventileret da anvendt ventilationshætter til brug for ventilation er uhensigtsmæssigt, da disse ikke bør anvendes ved en taghældning på mindre end 10 grader. | Der vurderes at være nærliggende risiko for opfugtning og følgeskader i tagkonstruktionen. | -          |

### BEBOELSE / GARAGE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                     | Risiko                                                                           | Bemærkning                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 24  |  | Fuger er nedbrudte og udfaldne flere steder- primært ved facade mod vest. | Fuger er skadede i et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling må forventes. | -                                                                                       |
| 25  |  | Der er revnedannelse i murværk- særligt ved et vindue mod vest.           | Der er risiko for skadesudvikling.                                               | Revnedannelsen skyldes sætning i fundament. Se skade/skader vedrørende udvendig sokkel. |
| 26  |  | Der er revnedannelse i tegloverligger over dør mod vest.                  | Der er risiko for yderligere skadesudvikling.                                    | -                                                                                       |

### BEBOELSE / GARAGE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                 | Risiko                          | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 27  |  | Der er trænedbrydning i karme i port. | Skaden vil fortsat udvikle sig. | -          |

| Nr. | Vurdering                                                                             | Skade                                                       | Risiko                                                                                            | Bemærkning |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 28  |  GRÅ | Sålbænklinker er med defekte fuger ved to vinduer mod vest. | Forholdet har ikke medført skade og vurderes ikke at indebære nærliggende risiko for følgeskader. | -          |

#### BEBOELSE / GARAGE - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering                                                                             | Skade                                                                                                                                                 | Risiko                                        | Bemærkning |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 29  |  GUL | Sokkel er revnet, med mangelfuld vedhæftning, med afskalninger og enkelt revne går videre op i facaden- bl.a. ved dør mod øst og ved facade mod vest. | Der er risiko for yderligere skadesudvikling. | -          |



## SKADER INDE I BEBOELSE / GARAGE

### BEBOELSE / GARAGE - Stueplan - Garage

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                  | Risiko                                                                                     | Bemærkning                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  |  | Der er revner og afskalninger i gulv.                  | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | -                                                                                                                   |
| 31  |  | Vægge har revnedannelse, afskalning og fugtopstigning. | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | -                                                                                                                   |
| 32  |  | Loft er misfarvet.                                     | Der vurderes ikke, at være risiko for større skadesudvikling.                              | Ved besigtigelsen kan der ikke måles forhøjet fugt - forholdet vurderes, at skyldes manglende udluftning af rummet. |

### BEBOELSE / GARAGE - Stueplan - Udhus

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                       | Risiko                                                                                     | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 33  |  | Væg har fugtopstigning primært mod sydvest. | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | -          |

### BEBOELSE / GARAGE - Stueplan - Bryggers

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                               | Risiko                                                                                                                                               | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 34  |  | Gulvafløb er ikke tætsluttende og med synlig beton. | Da gulvet ikke er under daglig vandbelastning, vurderes der konkret ikke at være nærliggende risiko for fugtindtrængning i tilstødende bygningsdele. | -          |
| 35  |  | Vægge har revnedannelse.                            | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader.                                                           | -          |

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                | Risiko                                                       | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 36  |  | Vandrør er med tæring i rørsamlinger og i bøjning ved fyr/vandmåler. | Der vurderes konkret risiko for skade på andre bygningsdele. | -          |

#### BEBOELSE / GARAGE - Stueplan - Badeværelse

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                          | Risiko                                                                                                                                                                                                 | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 37  |    | Gulvbelægning er med mangelfuld vedhæftning i bruseniche.                      | Der er risiko for fugtindtrængning i de underliggende konstruktioner og dermed følgeskader.                                                                                                            | -          |
| 38  |    | Gulvbelægning er med mangelfuld vedhæftning uden for det vandbelastede område. | Forholdet er af et omfang hvor risiko for yderligere skadesudvikling må forventes. Da det er udenfor det vandbelastet område, vurderes der ikke at være risiko for følgeskader, på andre bygningsdele. | -          |
| 39  |  | Vægbeklædning er med mangelfuld vedhæftning i bruseniche.                      | Der er risiko for fugtindtrængning i de bagvedliggende konstruktioner og dermed følgeskader.                                                                                                           | -          |
| 40  |  | Vægbeklædning er med mangelfuld vedhæftning uden for det vandbelastede område. | Da der ikke er vandbelastet område i rummet, udgør dette ingen risiko.                                                                                                                                 | -          |
| 41  |  | Gulv afløb er med synlig beton i bruseniche.                                   | Der er risiko for fugtindtrængning i omliggende konstruktioner og dermed følgeskader.                                                                                                                  | -          |
| 42  |  | Afløb er med tæring under vask.                                                | Der vurderes ikke at være risiko for følgeskade, eller væsentlig skadesudvikling.                                                                                                                      | -          |

## SKADER UDEN PÅ UDESTUE

### UDESTUE - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                             | Skade                                                         | Risiko                                                                                     | Bemærkning |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 43  |  GRÅ | Tagpap har forkert overlap og vandansamlinger/manglende fald. | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | -          |

### UDESTUE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                             | Skade                                                      | Risiko                                                                | Bemærkning |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 44  |  RØD | Elastisk fuge er defekt/manglende ved stort parti mod øst. | Der er risiko for fugtindtrængning i den bagvedliggende konstruktion. | -          |

## SKADER INDE I UDESTUE

### UDESTUE - Stueplan - Udestue

| Nr. | Vurdering                                                                               | Skade                                             | Risiko                                                                                     | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 45  |  GRÅ | Væg har misfarvninger i hjørne mod sydvest.       | Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for væsentlig skadesudvikling eller følgeskader. | -          |
| 46  |  GRÅ | Gulv er eftergivende og med ujævnheder i områder. | Der vurderes ikke, at være risiko for større skadesudvikling.                              | -          |

# SÆLGEROPLYSNINGER

Sælgeren af en ejendom skal give oplysninger om alle bygninger på grunden ud fra sit kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Oplysningerne er grundlag for den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen, når der skal udarbejdes en tilstandsrapport.

Du skal være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.

| OPLYSNINGER OM BESTILLING AF TILSTANDSRAPPORTEN |                                                                   | SVAR                                                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                             | Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?                          |                                                                                   |
|                                                 | Vælg                                                              | Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde en efter aftale. med mig |
| 1.2                                             | Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? | Ja                                                                                |
|                                                 | Firma navn                                                        | & Living                                                                          |
|                                                 | Lokal afdeling og adresse                                         | Silkeborg vej 8. 7400 Herning                                                     |

| GENERELLE OPLYSNINGER |                                              | SVAR  |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------|
| 2.1                   | Hvor mange år har du ejet ejendommen?        | 18    |
| 2.2                   | I hvilken periode har du boet på ejendommen? | 18 år |

| UDFØRTE BYGGEARBEJDER PÅ EJENDOMMEN |                                                                                             | SVAR                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3.1                                 | Har du kendskab til, at der er udført tilbygninger med boligformål?                         | Ja                                          |
|                                     | Beskriv hvilke tilbygninger der er opført, byggeåret, og om det er udført som selvbyg.      | ?                                           |
| 3.2                                 | Har du kendskab til, at der er udført ombygninger af eksisterende bolig?                    | Nej                                         |
| 3.3                                 | Har du kendskab til, at der er udført større renoveringer i eller af boligen?               | Ja                                          |
|                                     | Beskriv hvilke renoveringer der er blevet udført, byggeåret for disse og om det er selvbyg. | Hele huset blev renoveret i 2005 kun delvis |
| 3.4                                 | Har du kendskab til, at der er opført andre bygninger?                                      | Nej                                         |

| TAGE |                                                                                                                      | SVAR          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.1  | Har du kendskab til, at det nuværende tag er eller har været utæt?                                                   | Nej           |
| 4.2  | Har du kendskab til, at taget (tagkonstruktionen) er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej           |
| 4.3  | Er huset med tagrum (loftsrum)?                                                                                      | Ja            |
| 4.4  | Er der adgang til tagrummet (loftrummet)?                                                                            | Ja            |
|      | Hvor i huset er adgangen placeret?                                                                                   | Mellem gangen |
| 4.5  | Er huset med skunkrum?                                                                                               | Ja            |
| 4.6  | Er der adgang til skunkrummet?                                                                                       | Ja            |
|      | Hvor i huset er adgangen placeret?                                                                                   | Mellem gangen |
| 4.7  | Er der skorsten på huset?                                                                                            | Nej           |
| 4.8  | Har du kendskab til, at der er eller har været skader på skorstenen?                                                 | Nej           |
| 4.9  | Har du kendskab til, at der har været bemærkninger fra skorstensfejer?                                               | Nej           |

| YDERMUR |                                                                                                    | SVAR |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5.1     | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i ydermur?                                   | Nej  |
| 5.2     | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på ydermurene?                        | Nej  |
| 5.3     | Har du kendskab til, at ydermur er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |

| INDERVÆGGE/SKILLEVÆGGE |                                                                                                                   | SVAR |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6.1                    | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i indervægge/skillevægge?                                   | Nej  |
| 6.2                    | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på indervægge/skillevægge?                           | Nej  |
| 6.3                    | Har du kendskab til, at indervægge/skillevægge er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |

| FUNDAMENTER/SOKLER |                                                                                                                                                  | SVAR       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.1                | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i fundamenter/sokler?                                                                      | Ja         |
|                    | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor er eller har der været revner<br>- Er skaden udbedret<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udbedret som selvbyg | Ved garage |
| 7.2                | Har du kendskab til, at huset er efterfunderet, understøbt eller piloteret efter opførelsen?                                                     | Nej        |
| 7.3                | Har du kendskab til, at der er udarbejdet geoteknisk rapport?                                                                                    | Nej        |

| KÆLDER/KRYBEKÆLDER |                                                                                                         | SVAR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.1                | Er der kælder?                                                                                          | Nej  |
| 8.2                | Har du kendskab til, at der er trukket vand (ikke kun fugt) ind i kælderen?                             | Nej  |
| 8.3                | Har du kendskab til, at kælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?     | Nej  |
| 8.4                | Har du kendskab til at, der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af kælders vægge?              | Nej  |
| 8.5                | Har du kendskab til, at der er en grundvandspumpe?                                                      | Nej  |
| 8.6                | Er der krybekælder?                                                                                     | Nej  |
| 8.7                | Har du kendskab til at der har trukket vand (ikke kun fugt) ind i krybekælderen?                        | Nej  |
| 8.8                | Har du kendskab til at krybekælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |
| 8.9                | Har du kendskab til at der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af krybekælders vægge?          | Nej  |

| GULVE |                                                                                                  | SVAR |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9.1   | Har du kendskab til, at gulve er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |
| 9.2   | Har du kendskab til, at der er eller har været øvrige skader på gulve?                           | Nej  |

| VINDUER OG DØRE |                                                                         | SVAR |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 10.1            | Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder, energiruder osv.? | Nej  |



| LOFTER/ETAGEADSKILLELSER |                                                                                                                                                     | SVAR |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11.1                     | Har du kendskab til, at etageadskillelsen, herunder træværk, bjælker, gulve osv., er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader | Nej  |
| 11.2                     | Har du kendskab til, at der er udført nedhængte, forsænkede eller nedsænkede lofter?                                                                | Nej  |

| VÅDRUM |                                                                               | SVAR |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12.1   | Har du kendskab til, at der er løse eller revnede fliser på gulv eller vægge? | Nej  |

| VVS  |                                                                                                                        | SVAR   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13.1 | Hvilken hovedvarmekilde er der i ejendommen?                                                                           | Gasfyr |
| 13.2 | Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?                                                              | Ja     |
|      | Hvor mange gange årligt?                                                                                               | 3      |
| 13.3 | Har du kendskab til, at der er eller har været rørskader (utætte rør) i gulve eller vægge?                             | Nej    |
| 13.4 | Har du kendskab til, at der indenfor de sidste 5 år har været behov for at rense kloakerne, fx ved hjælp af slamsuger? | Nej    |
| 13.5 | Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer eller termostatventiler, som ikke virker?                           | Nej    |
| 13.6 | Har du kendskab til, at dele af VVS-installationen, er udført uden autorisation?                                       | Nej    |

| ROTTER OG ASBEST |                                                                        | SVAR |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 14.1             | Har du kendskab til, at der er brugt asbestholdige materialer i huset? | Ja   |
|                  | Hvilke materialer drejer det sig om? Og hvor er de anvendt?            | Tag  |
| 14.2             | Har du kendskab til, at der har været eller er rotter på ejendommen?   | Nej  |

Dato

Underskrift - ejer/sælger

Sæt X

☒ Sælger var til stede

**SÆLGER:**

**Boet efter: Anni Ragnhild Larsen og Jann Donald Frifeldt Larsen**

Hermudsvej 7

7480 Vildbjerg



# OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Bemærk: Har du som køber modtaget rapporter inden deres udløbsdatoer, skal der ikke udarbejdes nye rapporter, selvom købet gennemføres efter gyldighedsperiodens udløb.



## BYGNINGSEFTERSYN

### Hvordan er bygningseftersynet udført?

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se.

Eksempelvis løftes væg-til-væg-tæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på de bagvedliggende konstruktioner.

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

### Hvad omfatter bygningseftersynet ikke?

Forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten. Disse forhold er ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Derudover undersøger den bygningssagkyndige ikke bagatelagtige forhold og løsøre. Det er eksempelvis hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere.

## OM EJERSKIFTEFORSIKRINGEN

### Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud. Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien af sit fremlagte forsikringstilbud.

### Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

#### **Skader og fysiske forhold**

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber overtog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

#### **VVS-installationer**

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament, samt lovgivningsmæssig afklaring af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

#### **Elinstallationer**

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovgivningsmæssig afklaring af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på [www.forsikringsoplysningen.dk](http://www.forsikringsoplysningen.dk)

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolicyen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

### Rapportens gyldighedsperiode

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

### Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis. forurenede jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

## TILLÆG OG REVISIONER

### Hvad er en revision?

En revision betyder, at den bygningssagkyndige har ændret en eller flere oplysninger i tilstandsrapporten efter at den første gang er inddateret. Det er kun muligt at foretage en revision af rapporten inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

Hvis der er foretaget en revision af rapporten fremgår det af rapportens side 2, hvad der er ændret. Revisionen ændrer ikke på rapportens gyldighedsperiode.

### Hvad er et tillæg?

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen.

## KLAGER

### Hvor kan jeg klage over tilstandsrapporten?

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige.

Du skal forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet [www.husklage.dk](http://www.husklage.dk).

## VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om bygningseftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk) sammen med de digitale rapporter.

## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Firma: OBH INGENIØRSERVICE A/S  
Beskikket bygningssagkyndig: Troels Sørensen

Adresse: Agerhatten 25, 5220 Odense SØ  
Telefon: 70217240  
E-mail: [obh@obh-gruppen.dk](mailto:obh@obh-gruppen.dk)

Den beskikkede bygningssagkyndige har en samarbejdsaftale med: Dansk boligforsikring

Besigtigelsesdato: 30.08.2023

# OPLYSNINGER TIL EJERSKIFTEFORSIKRING

Oplysningerne i dette afsnit omhandler bygningskonstruktioner. Oplysningerne er henvendt til ejerskifteforsikringen, men vedlægges tilstandsrapporten som bilag.

Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

| BEBOELSE                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, inddækning, tagrender/nedløb, tagkonstruktion af gitterspær eller saksespær, taghældning mellem 15° og 35°, tagbelægning af eternitbølgeplader med asbest, tagbelægning af eternitbølgeplader, muret skorsten, stålskorsten. |
| Ydervægge                                | Hulmur, facader af tegl/kalksandsten.                                                                                                                                                                                                  |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fundament/sokler                         | Sokkelsten, beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                                                                          |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Gulvfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på uorganisk konstruktion.                                                                                                                                                             |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton, etageadskillelse af bjælkekonstruktion, gulvbelægning af svømmende gulve på undergulv, gulvbelægning af fliser.                                                           |
| Bagmure og indervægge                    | Murværk.                                                                                                                                                                                                                               |
| Løfter                                   | Profilbrædder.                                                                                                                                                                                                                         |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                                                                                                                                      |
| VVS-installationer                       | Gas/centralvarme, gulvvarme, vand.                                                                                                                                                                                                     |

## BEBOELSE / GARAGE

|                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Fladt tag, inddækning, tagrender/nedløb, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af tagpap eller -dug.                                            |
| Ydervægge                                | Hulmur, facader af tegl/kalksandsten.                                                                                                                                               |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ, træ/alu.                                                                                                                                                                       |
| Fundament/sokler                         | Sokkelsten, beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                       |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                                                                                                   |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Gulvfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på uorganisk konstruktion, maling på uorganisk vægkonstruktion.                                                                     |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton, etageadskillelse af bjælkekonstruktion, beton, gulvbelægning af svømmende gulve på undergulv, gulvbelægning af fliser. |
| Bagmure og indervægge                    | Murværk.                                                                                                                                                                            |
| Lofter                                   | Pladeloft, profilbrædder.                                                                                                                                                           |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                                                                                   |
| VVS-installationer                       | Gas/centralvarme, gulvvarme, vand.                                                                                                                                                  |

## UDESTUE

|                                          |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, inddækning, tagrender/nedløb, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af tagpap eller -dug.                                              |
| Ydervægge                                | Hulmur, massiv murværk, trækonstruktion, facader af tegl/kalksandsten, let pladekonstruktion.                                                                                             |
| Vinduer, døre og porte                   | Plast.                                                                                                                                                                                    |
| Fundament/sokler                         | Sokkelsten, beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                             |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                                                                                                         |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                                                                                                         |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag af polystyren, kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion med strøer, etageadskillelse af bjælkekonstruktion, gulvbelægning af svømmende gulve på undergulv. |
| Bagmure og indervægge                    | Murværk, let væg med gips eller lignende.                                                                                                                                                 |
| Lofter                                   | Profilbrædder.                                                                                                                                                                            |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                                                                                         |
| VVS-installationer                       | Gas/centralvarme.                                                                                                                                                                         |