


# Dit produkt er klar

## Visuel Elinstallations Rapport for

# REAL

Buen 7A,  
7321 Gadbjerg

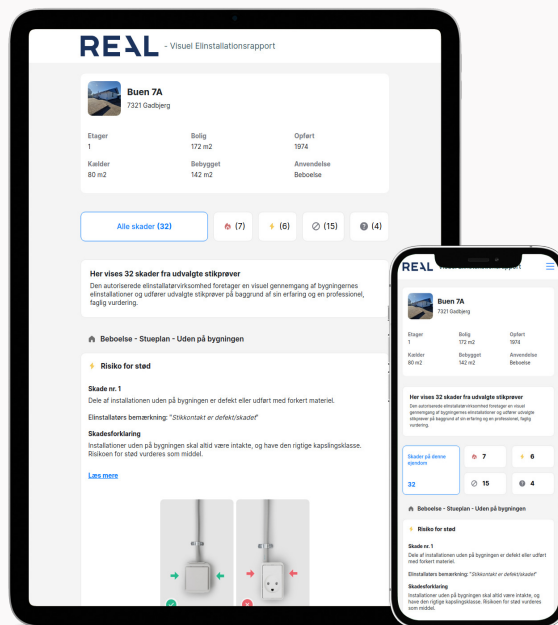

Klik på billedet for at se Visuel Elinstallations Rapport



Scan QR koden og  
se rapporten



Produktet er udviklet af TÜV SÜD

# VISUEL ELINSTALLATIONS RAPPORT

Buen 7A 7321 Gadbjerg

## Rapport udført af:

TÜV SÜD

Johanne Møllers Passage 1, 3  
1799 København



### Buen 7A

7321 Gadbjerg

|            |                    |                   |
|------------|--------------------|-------------------|
| Etager     | Bolig              | Opført            |
| 1          | 172 m <sup>2</sup> | 1974              |
| Anvendelse | Bebygget           | Kælder            |
| Beboelse   | 142 m <sup>2</sup> | 80 m <sup>2</sup> |

Skader på denne ejendom **32**



7



6



15



4

### Bemærk

Den Visuelle EI-Rapport er kun vejledende, og bruges som et supplement til EL-rapporten. Skader på boligen skal altid bedømmes ud fra den faktiske EL-rapport. De viste fotos er alene eksempler som skal illustrere de fundne fejl og mangler for en ikke fagkyndig, fotos kan derfor ikke anvendes af en elektriker til at bedømme de faktiske fejl og mangler.

TÜV SÜD

Johanne Møllers Passage 1, 3  
1799 København

Kontaktinformation

[info.dk-BLS@tuvsud.com](mailto:info.dk-BLS@tuvsud.com)  
Tlf: 60 555 444

Vi er en certificeret

EL - installatørvirksomhed



## Introduktion til El rapporten

### Skadesforklaring

EL-installationsrapporter kan være vanskelige at forstå for personer uden teknisk indsigt på området. Det skyldes at området er komplekst, teknisk tungt og styret af en række standarder og lovgivning som ændrer sig over tid. I denne tillægsrapport vil de enkelte vurderinger blive

lidt mere indgående beskrevet, så du som forbruger forhåbentligt bliver klædt bedre på til at forstå indholdet i elinstallationsrapporten.

Symboleserne i vurderingssystemet giver erfaringsmæssigt også anledning til en del forvirring, så her følger en uddybning..



#### Risiko for brand

Den røde flamme betegner forhold, hvor der er risiko for brand.

Lige som med det gule lyn, siger vurderingen dog ikke noget om, hvor sandsynlig risikoen er. Der kan være forhold som – hvis de ikke udbedres – med stor sandsynlighed vil give anledning til brand, og forhold som kun under særlige omstændigheder vil kunne give mulighed for brand.



#### Risiko for stød

Det gule lyn betegner forhold, hvor der er risiko for at få stød. Symbolet siger ikke noget om, hvor sandsynlig risikoen er, blot at den er til stede. Det gule lyn dækker derfor over et bredt felt, hvor der i den ene ende er en reel sandsynlighed for stød og i den anden, en meget lille sandsynlighed. Det afhænger af, hvor tilgængelig den pågældende fejl/ulovlighed er.



#### Ulovlige installationer

Dette symbol betegner installationer som ikke lever op til de standarder og lovkrav der var gældende da installationen blev udført.



#### Undersøges nærmere

##### Undtagelser generelt:

Undtagelser er ikke det samme, som at der er et ulovligt forhold i installationen. Det fortæller blot hvad der ikke kunne besvares og hvorfor. Ønskes punktet oplyst, så er det op til ejeren at få afklaret dette punkt for egen regning.

##### Produktinformation:

I elrapporten bliver der spurgt ind til, om det materiel der er anvendt, er egnet til formålet. Den information er ofte oplyst på materialet.

Er den ikke det – og fyldestgørende information ikke kan findes på internettet – så bliver det anmærket under dette punkt. Det kan f.eks. være om spots er egnet til udendørs brug, informationer om spots vedrørende krav til placering, varmekrav til kabler etc.

##### Tilgængelighed:

Indbo og effekter som blokerer for at installationer kan tilgås.

Lofthøjder som overstiger de stigelængder de udførende er forpligtiget til at medbringe.

Installationer placeret så de ikke er umiddelbart tilgængelige, f.eks. transformere til lavvoltage-spots, tilslutningsdåser til 230 volt spots, samlinger og kabler til spots, lampeudtag helt eller delvist dækket af nedsænkede lofter etc.

##### Risiko for materielbeskadigelse:

Den fysiske undersøgelse af installationerne foregår som stikprøver. Den udførende er forpligtet til at adskille et fastlagt antal installationer som led i disse stikprøver. Hvis disse installationer ikke kan adskilles uden risiko for skader på installationerne, anvendes dette symbol.

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Uden På Bygningen



### Risiko for stød

#### Skade nr. 1


Dele af installationen uden på bygningen er defekt eller udført med forkert materiel.

#### Skadesforklaring

Installationer uden på bygningen skal altid være intakte, og have den rigtige kapslingsklasse. Risikoen for stød vurderes som middel.

#### Uddybende forklaring

Installationer uden på bygningen skal altid være intakte, og have den rigtige kapslingsklasse. Kapslingsklassen fortæller hvor tæt det gældende stykke el-materiel er. Afhængig af forholdene el-materiellet er placeret, øges kravene...

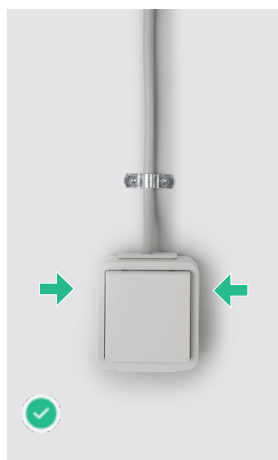

Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Baggang



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 2



Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder.

#### Skadesforklaring

Den fysiske beskyttelse af kablet forringes, når kablet ikke er ført korrekt i en dåse.

#### Uddybende forklaring

Kabler eller **rør TEST** skal altid føres ind i dåsen med rør eller yderkappe. Den inderste del af kablet, der sidder direkte på kobberet, kaldes for grundisolering. Det er den del der er farvet i brun, sort, blå, gr...

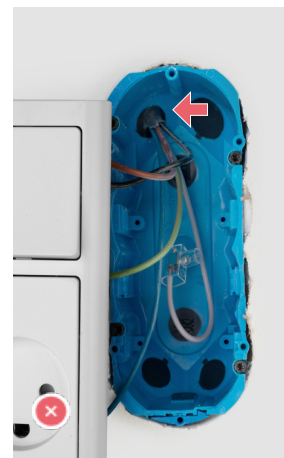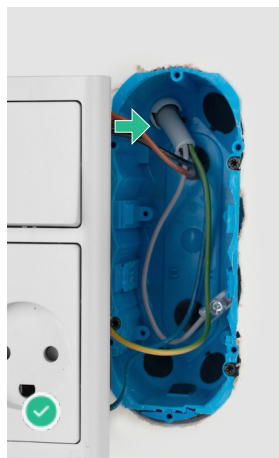

Billedeksempel på lignende skade



### Risiko for stød

#### Skade nr. 3

Der mangler virksom beskyttelsesleder i én stikkontakt eller ét tilslutningssted.

#### Skadesforklaring

Det tidsmæssige krav om virksom jord til elvarmen, er ikke overholdt.

#### Uddybende forklaring

Elradiator, varmepumper, vandvarmer og gulvvarme skal som hovedregel have en virksom beskyttelsesleder, såfremt alderen på installationen kræver det. De fleste apparater betegnes som klasse 1 brugsgenstande (apparat er med metalsk...



Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Køkken - Lavvoltinstallation



### Undersøges nærmere

#### Skade nr. 4

Det bør undersøges nærmere, om strømforsyninger er fastgjort, da:

#### Skadesforklaring

#### Uddybende forklaring

Undtagelser generelt:

Undtagelser er ikke det samme, som at der er et ulovligt forhold i installationen. Det fortæller blot hvad der ikke kunne besvares og hvorfor. Ønskes punktet oplyst, så er det op til ejeren at få afklaret...



Billedeksempel  
mangler



Billedeksempel  
mangler



Billedeksempel på lignende skade



### Undersøges nærmere

#### Skade nr. 5

Det bør undersøges nærmere, om der er anvendt sikringer svarende til installationen, da:

#### Skadesforklaring

#### Uddybende forklaring

Undtagelser generelt:

Undtagelser er ikke det samme, som at der er et ulovligt forhold i installationen. Det fortæller blot hvad der ikke kunne besvares og hvorfor. Ønskes punktet oplyst, så er det op til ejeren at få afklaret...



Billedeksempel  
mangler



Billedeksempel  
mangler



Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Køkken - Lavvoltinstallation



### Undersøges nærmere

#### Skade nr. 6


Det bør undersøges nærmere, om der er anvendt korrekt ledningsmateriel og tværsnit, da:

**Skadesforklaring**  
anand test 1


#### Uddybende forklaring

Undtagelser generelt:

Undtagelser er ikke det samme, som at der er et ulovligt forhold i installationen. Det fortæller blot hvad der ikke kunne besvares og hvorfor. Ønskes punktet oplyst, så er det op til ejeren at få afklaret...

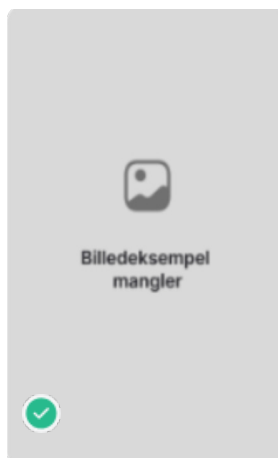

Billedeksempel  
mangler

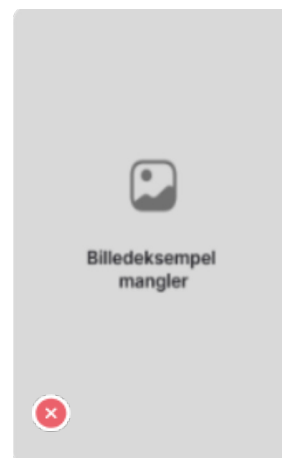

Billedeksempel  
mangler

Billedeksempel på lignende skade



### Risiko for brand

#### Skade nr. 7

Der er for lille afstand til bygningens termiske isolering

#### Skadesforklaring

Der er for lidt luft omkring lavvoltsarmaturet, så det ikke har muligheden for at komme af med den afgivende varme der kommer fra pæren i lavvoltinstallationen.

#### Uddybende forklaring

Er afstanden til isoleringen for lille, risikere man at der bliver for varmt ved lavvoltsarmaturet. Fabrikanten af lavvoltsarmaturet bestemmer hvor meget afstand der skal være bag lavvoltsarmaturet til bygningsdel eller isolering....



Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Køkken - Lavvoltinstallation



### Risiko for brand

#### Skade nr. 8


Ledningssamlinger er ikke aflastet for træk og vridning

#### Skadesforklaring

Ledningssamlinger som ikke er aflastet korrekt, øger risikoen for løse forbindelser.

#### Uddybende forklaring

Ledningssamlinger skal altid aflastes forsvarligt. Er en samlingen ikke aflastet, er risikoen for at der opstår en løs forbindelse i samlingspunktet stor. Løse forbindelser er ofte årsag til elbrande. Sidder samlingen i forbindels...

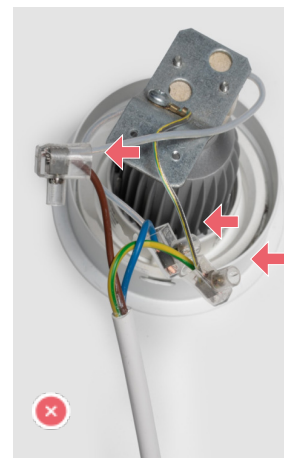

Billedeksempel på lignende skade



### Risiko for brand

#### Skade nr. 9

Der er tegn på brandtilløb på isolering eller bygningsdele

#### Skadesforklaring

Tegn på brandtilløb indikere at varmen fra indbygningslampen ikke er blevet afledt hurtigt nok, eller at der er en løs forbindelse i en tilslutning.

#### Uddybende forklaring

Hvis der ikke er nok luft/plads omkring indbygningslampen til at den kan komme af med den varme som pæren udsender, kan der ske tegn på brandtilløb eller i værste tilfælde opstå en brand. Hvis der er misfarvning på isolering eller...



Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Køkken - Lavvoltinstallation



### Risiko for brand

#### Skade nr. 10


Der er tegn på brandtilløb på armaturet

#### Skadesforklaring

Er der tegn på brandtilløb på lavvoltsarmaturet, er det fordi det ikke er placeret eller dimensioneret efter fabrikantens anvisninger. Der kan også være en løs forbindelse i tilslutningsstedet ved lavvoltsarmaturet.

#### Uddybende forklaring

Er der tegn på brandtilløb på lavvoltsarmaturet, er det fordi den ikke er placeret eller dimensioneret efter fabrikantens anvisninger. Er lavvoltsarmaturet placeret for tæt på bygningens termiske isolering, kan varmen ikke afledes...

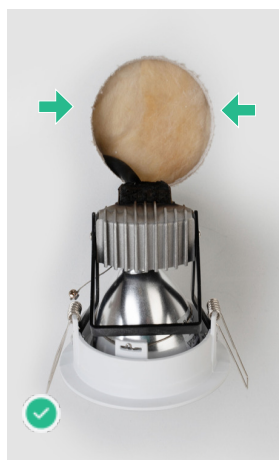

Billedeksempel på lignende skade



### Risiko for brand

#### Skade nr. 11


Der er tegn på brandtilløb på ledningsmateriel

#### Skadesforklaring

Utilstrækkelig varmeafledning fra indbygningslampen eller løse forbindelser kan medføre at kablet kan blive misfarvet, eller smeltet.

#### Uddybende forklaring

Er kablet ved indbygningslampen misfarvet, eller smeltet, er der tegn på brandtilløb. Brandtilløb på ledningsmateriel, kan opstå når en kabel ligger tæt ved en varm indbygningslampe. Er der en løs forbindelse i tilslutningen t...

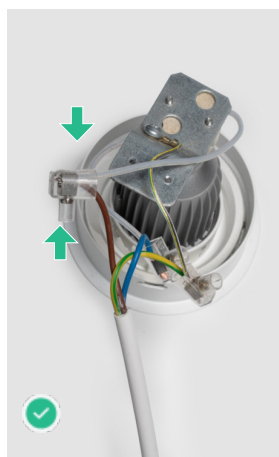

Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Toilet - 230 Volt Indbygningsarmaturer



### Risiko for brand

#### Skade nr. 12


Ledningssamlinger er ikke aflastet for træk og vridning

#### Skadesforklaring

Ledningssamlinger som ikke er aflastet korrekt, øger risikoen for løse forbindelser.

#### Uddybende forklaring

Ledningssamlinger skal altid aflastes forsvarligt. Er en samlingen ikke aflastet, er risikoen for at der opstår en løs forbindelse i samlingspunktet stor. Løse forbindelser er ofte årsag til elbrande. Sidder samlingen i forbindels...

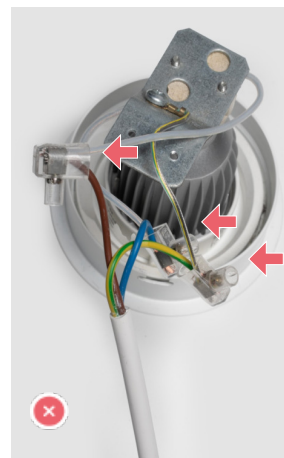

Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Stue



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 13



Dåser bag/over lampeudtag er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger.

#### Skadesforklaring

Anvisningerne til dåser bag lampeudtag er ikke fulgt.

#### Uddybende forklaring

Siden 1. April 1939 har der været et krav til dåser bag lampeudtag. Disse dåser har til formål at skærme bygningsdele, hvis der opstår en kortslutning i en tilslutning eller samling. Eller mod unødigt opvarmning og gnistspring ved ...

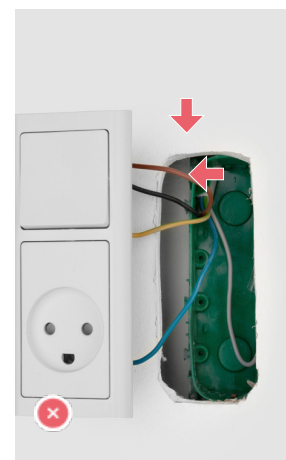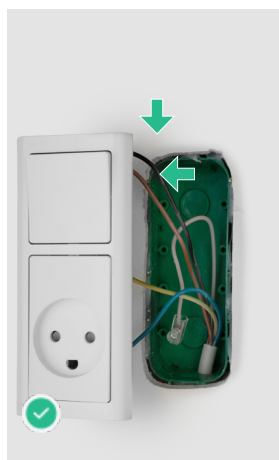

Billedeksempel på lignende skade

**Beboelse - Stueplan - Vindfang**



**Ulovlig elinstallation**

**Skade nr. 14**



Dåser bag/over lampeudtag er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger.

**Skadesforklaring**

Anvisningerne til dåser bag lampeudtag er ikke fulgt.

**Uddybende forklaring**

Siden 1. April 1939 har der været et krav til dåser bag lampeudtag. Disse dåser har til formål at skærme bygningsdele, hvis der opstår en kortslutning i en tilslutning eller samling. Eller mod unødigt opvarmning og gnistspring ved ...

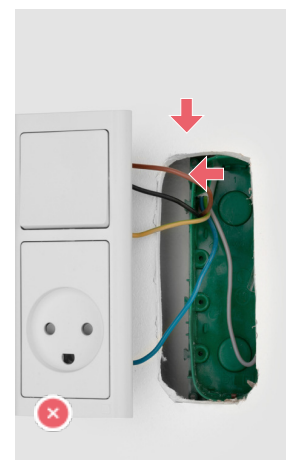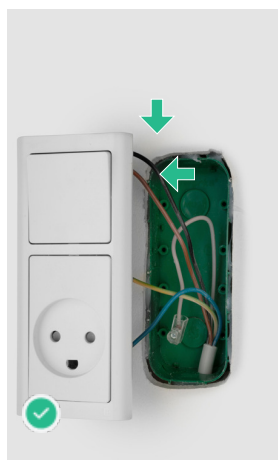

**Billedeksempel på lignende skade**

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Værelse Mod Badeværelse



### Risiko for brand

#### Skade nr. 15



Dåse bag stikkontakt eller afbryder er defekt.

#### Skadesforklaring

Dåsen bag afbryder/stikkontakten, er defekt, eller er ændret så den ikke længere har den korrekte styrke.

#### Uddybende forklaring

Fra 1. April 1939 har der været krav til at afbrydere og stikkontakter skal monteres i dåser. Disse dåser har til formål at skærme samlinger og tilslutningsklemmer mod berøring og fysisk påvirkning. Dåserne har også til formål at ...

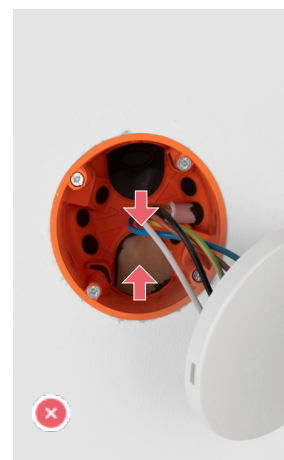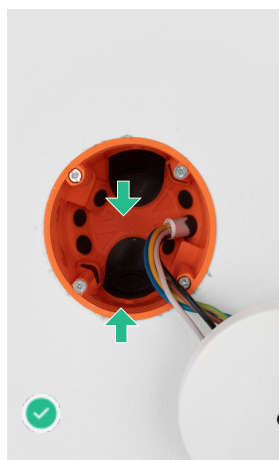

Billedeksempel på lignende skade



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 16



Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder.

#### Skadesforklaring

Den fysiske beskyttelse af kablet forringes, når kablet ikke er ført korrekt i en dåse.

#### Uddybende forklaring

Kabler eller **rør TEST** skal altid føres ind i dåsen med rør eller yderkappe. Den inderste del af kablet, der sidder direkte på kobberet, kaldes for grundisolering. Det er den del der er farvet i brun, sort, blå, gr...

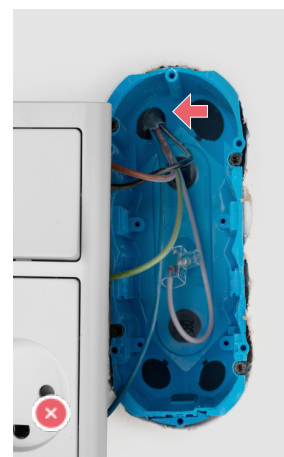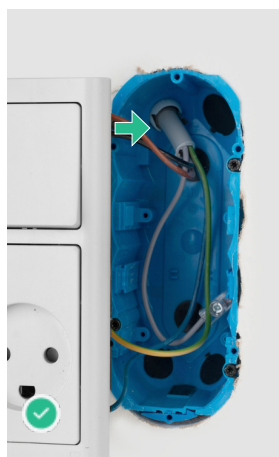

Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Værelse Mod Badeværelse



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 17



Dåser bag/over lampeudtag er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger.

#### Skadesforklaring

Anvisningerne til dåser bag lampeudtag er ikke fulgt.

#### Uddybende forklaring

Siden 1. April 1939 har der været et krav til dåser bag lampeudtag. Disse dåser har til formål at skærme bygningsdele, hvis der opstår en kortslutning i en tilslutning eller samling. Eller mod unødigt opvarmning og gnistspring ved ...

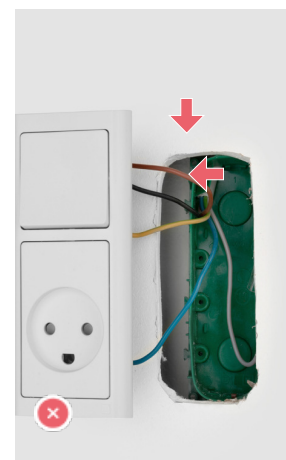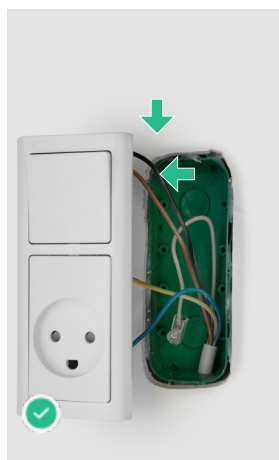

Billedeksempel på lignende skade



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 18


Der er én afbryder, stikkontakt, som ikke er fastgjort.

#### Skadesforklaring

Stikkontakt eller afbryder skal altid være forsvarligt fastgjort til relevante bygningsdele.

#### Uddybende forklaring

Er stikkontakt eller afbryder ikke fastgjort forsvarligt, risikere man at der opstår åbninger så store, at der kan være berøringsfare. Derudover kan samlingerne/tilslutningerne svækkes ved hyppige bevægelser af stikkontakt eller a...

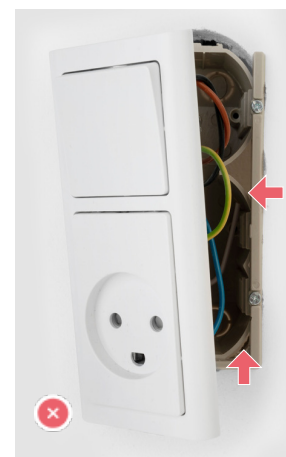

Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Tagrum / Loftrum



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 19



Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder.

#### Skadesforklaring

Den fysiske beskyttelse af kablet forringes, når kablet ikke er ført korrekt i en dåse.

#### Uddybende forklaring

Kabler eller **rør TEST** skal altid føres ind i dåsen med rør eller yderkappe. Den inderste del af kablet, der sidder direkte på kobberet, kaldes for grundisolering. Det er den del der er farvet i brun, sort, blå, gr...

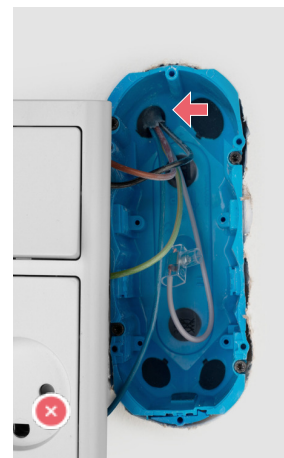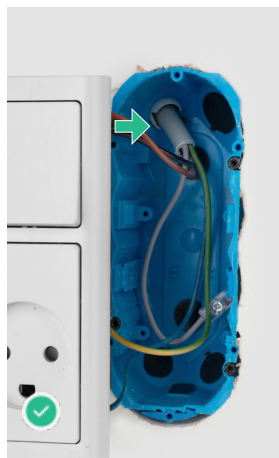

Billedeksempel på lignende skade



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 20



Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag/over lampeudtag.

#### Skadesforklaring

Den fysiske beskyttelse af kablet forringes, når kablet ikke er ført korrekt i en dåse.

#### Uddybende forklaring

Kabler eller rør skal altid føres ind i dåsen med rør eller yderkappe. Den inderste del af kablet, der sidder direkte på kobberet, kaldes for grundisolering. Det er den del der er farvet i brun, sort, blå, grøn/gul o. s. v. Grundi...

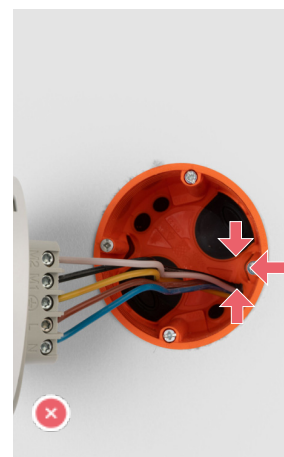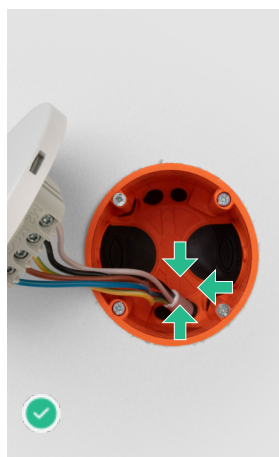

Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Stueplan - Tagrum / Loftrum



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 21


Enkelte kabler mangler fastgørelse.

#### Skadesforklaring

Kabler i den faste del af installationen, skal altid være fastgjort til de relevante bygningsdele.

#### Uddybende forklaring

Er kabler ikke fastgjort forsvarligt, kan de bevæge sig ved berøring. Er der for meget bevægelse i kablerne, risikere man at kobberet knækker. Der kan så opstå en løs forbindelse, der i yderste tilfælde kan resultere i at der kan...

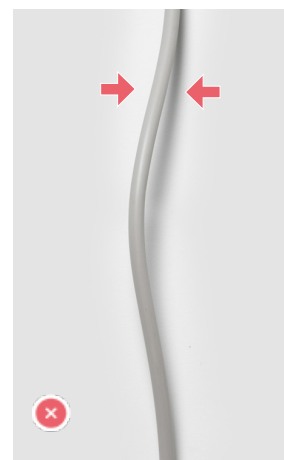

Billedeksempel på lignende skade



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 22

Der er én afbryder, stikkontakt, som ikke er fastgjort.

#### Skadesforklaring

Stikkontakt eller afbryder skal altid være forsvarligt fastgjort til relevante bygningsdele.

#### Uddybende forklaring

Er stikkontakt eller afbryder ikke fastgjort forsvarligt, risikere man at der opstår åbninger så store, at der kan være berøringsfare. Derudover kan samlingerne/tilslutningerne svækkes ved hyppige bevægelser af stikkontakt eller a...



Billedeksempel på lignende skade

 **Beboelse - Kælder - Tavlen**



### Undersøges nærmere

#### Skade nr. 23

Det bør undersøges nærmere, om tavlekapslingen er intakt, da:

#### Skadesforklaring

#### Uddybende forklaring

Undtagelser generelt:

Undtagelser er ikke det samme, som at der er et ulovligt forhold i installationen. Det fortæller blot hvad der ikke kunne besvares og hvorfor. Ønskes punktet oplyst, så er det op til ejeren at få afklaret...



Billedeksempel  
mangler



Billedeksempel  
mangler



**Billedeksempel** på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Kælder - Bryggers



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 24


Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder.

#### Skadesforklaring

Den fysiske beskyttelse af kablet forringes, når kablet ikke er ført korrekt i en dåse.

#### Uddybende forklaring

Kabler eller **rør TEST** skal altid føres ind i dåsen med rør eller yderkappe. Den inderste del af kablet, der sidder direkte på kobberet, kaldes for grundisolering. Det er den del der er farvet i brun, sort, blå, gr...

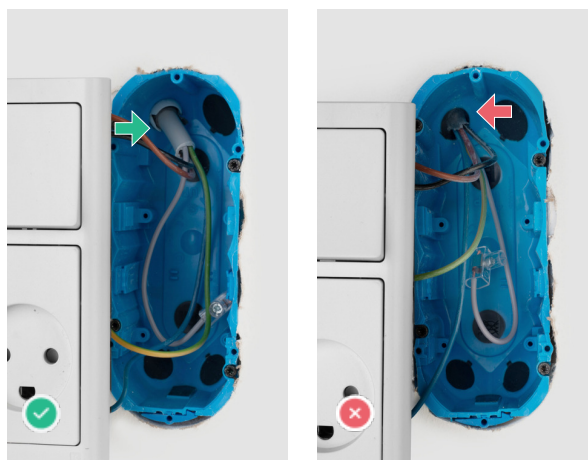

Billedeksempel på lignende skade

**Beboelse - Kælder - Gang/trapperum**



**Ulovlig elinstallation**

**Skade nr. 25**


Der er for store åbninger ved dåse bag stikkontakt eller afbryder.

**Skadesforklaring**

Åbninger i dåsen overstiger de lovmæssige krav.

**Uddybende forklaring**

En dåse skal altid overholde de tætningskrav der er fra sikkerhedsstyrelsen og fabrikanten. Der må ikke være huller i dåsen, samt de åbninger der er ved kabelgennemføringer må ikke laves større og skal anvendes. Er en blanket i då...

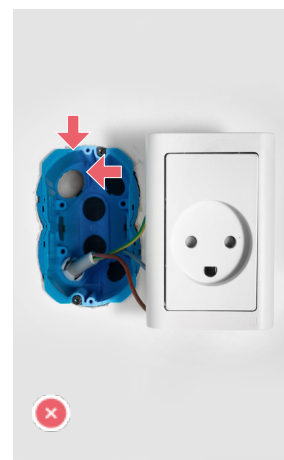

**Billedeksempel på lignende skade**



**Ulovlig elinstallation**

**Skade nr. 26**



Dåser bag stikkontakter eller afbrydere er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger.

**Skadesforklaring**

Anvisningerne til dåser bag stikkontakter, eller afbrydere er ikke fulgt.

**Uddybende forklaring**

Siden 1. April 1939 har der været et krav til dåser bag afbrydere og stikkontakter. Disse dåser har til formål at skærme bygningsdele, hvis der opstår en kortslutning i en tilslutning eller samling. Eller mod unødigt opvarmning og ...

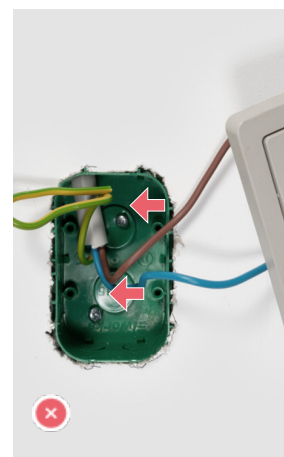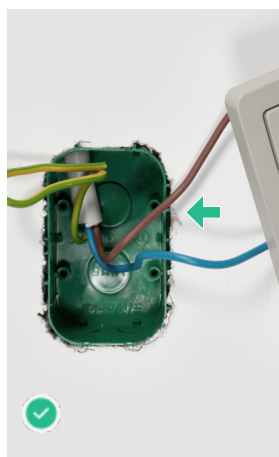

**Billedeksempel på lignende skade**

**Beboelse - Kælder - Gang/trapperum**



**Risiko for stød**

**Skade nr. 27**


Der mangler virksom beskyttelsesleder i én stikkontakt eller ét tilslutningssted.

**Skadesforklaring**

Det tidsmæssige krav om virksom jord til elvarmen, er ikke overholdt.

**Uddybende forklaring**

Elradiator, varmepumper, vandvarmer og gulvvarme skal som hovedregel have en virksom beskyttelsesleder, såfremt alderen på installationen kræver det. De fleste apparater betegnes som klasse 1 brugsgenstande (apparat er med metalsk...

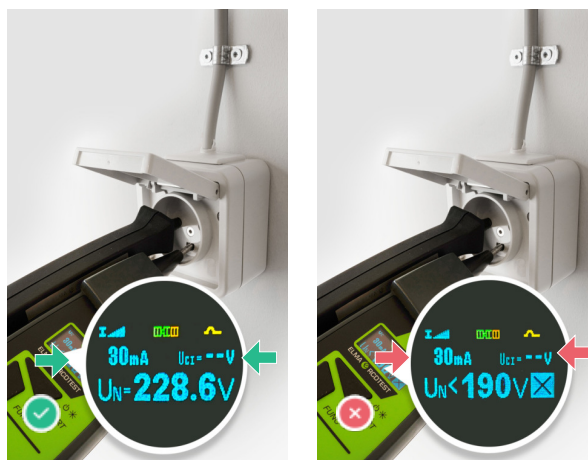

**Billedeksempel på lignende skade**

## 🏠 Beboelse - Kælder - Hobbyrum Mod Trapperum



### Ulovlig elinstallation

#### Skade nr. 28


Der er anvendt andet forkert ledningsmateriel som fast installation.

#### Skadesforklaring

Kabel/ledningsmateriel der er anvendt i den faste installation er ikke af den korrekte type.

#### Uddybende forklaring

Kabler/ledninger der anvendes til 230V installationer skal altid have den korrekte mekanisk beskyttelse. Det vil sige at kabler/ledninger skal være dobbelt isoleret. Ledninger som ikke har to lag plastik/kapper må ikke anvendes ti...

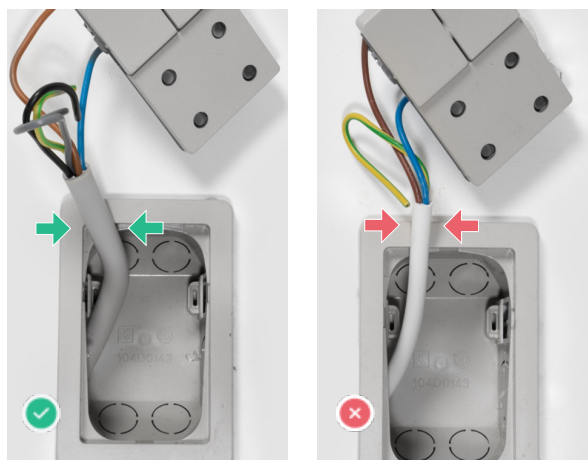

Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Kælder - Værelse Mod Bryggers



### Risiko for stød

#### Skade nr. 29


Der mangler virksom beskyttelsesleder i flere stikkontakter og tilslutningssteder.

#### Skadesforklaring

Det tidsmæssige krav om virksom jord til elvarmen, er ikke overholdt.

#### Uddybende forklaring

Elradiator, varmepumper, vandvarmer og gulvvarme skal som hovedregel have en virksom beskyttelsesleder, såfremt alderen på installationen kræver det. De fleste apparater betegnes som klasse 1 brugsgenstande (apparat er med metalsk...

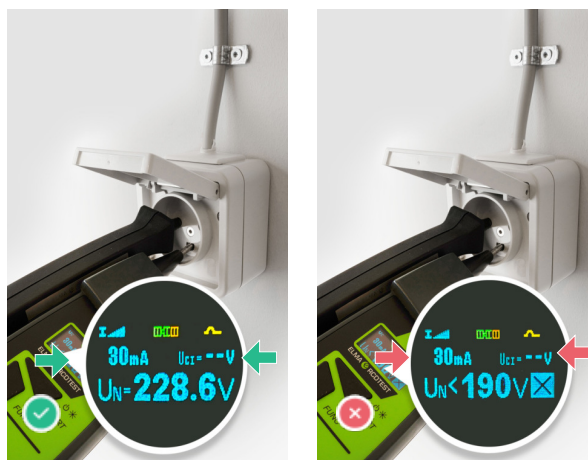

Billedeksempel på lignende skade



### Risiko for stød

#### Skade nr. 30


Der er én dåse, roset eller lampeudtag, der mangler låg.

#### Skadesforklaring

Alle former for dåser, der indeholder spændingsførende dele, skal altid have tilhørende låg.

#### Uddybende forklaring

Materiel der anvendes som samlingsdåse for spændingsførende dele. f.eks. Membrandåser, lampeudtag og stikkontakter, skal have de tilhørende låg monteret. Det ses ofte at lamper bliver anvendt som låg oven på en dåse. Hvis lampen e...

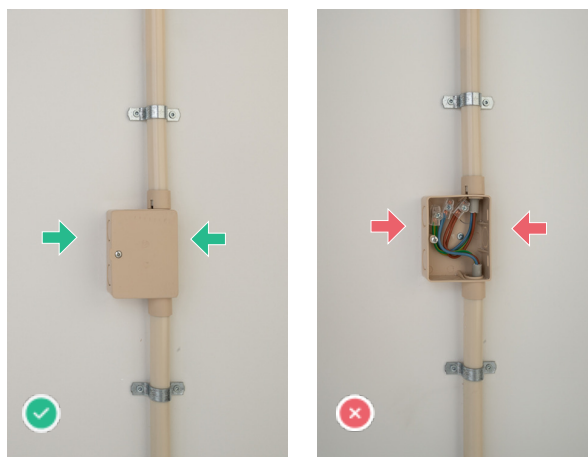

Billedeksempel på lignende skade

## 🏠 Beboelse - Kælder - Værelse Mod Bryggers - 230 Volt Indbygningsarmaturer



### Risiko for brand

#### Skade nr. 31


Ledningssamlinger er ikke aflastet for træk og vridning

#### Skadesforklaring

Ledningssamlinger som ikke er aflastet korrekt, øger risikoen for løse forbindelser.

#### Uddybende forklaring

Ledningssamlinger skal altid aflastes forsvarligt. Er en samlingen ikke aflastet, er risikoen for at der opstår en løs forbindelse i samlingspunktet stor. Løse forbindelser er ofte årsag til elbrande. Sidder samlingen i forbindels...

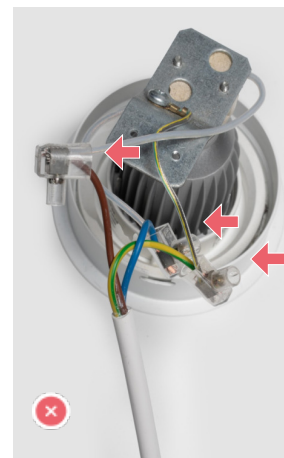

Billedeksempel på lignende skade

## Beboelse - Kælder - Værelse



### Risiko for stød

#### Skade nr. 32


Der mangler virksom beskyttelsesleder i flere stikkontakter og tilslutningssteder.

#### Skadesforklaring

Det tidsmæssige krav om virksom jord til elvarmen, er ikke overholdt.

#### Uddybende forklaring

Elradiator, varmepumper, vandvarmer og gulvvarme skal som hovedregel have en virksom beskyttelsesleder, såfremt alderen på installationen kræver det. De fleste apparater betegnes som klasse 1 brugsgenstande (apparat er med metalsk...

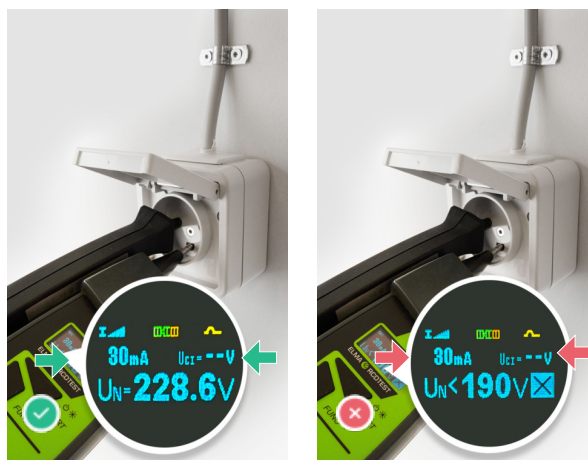

Billedeksempel på lignende skade